

AC 伺服驱动器

HS-601 系列 应用技术手册 (V1.0)



<http://www.h-wise.cn/>

安全注意事项

本节就产品到货时的确认、保管、搬运、安装、接线、运行、检查、废弃等用户必须遵守的重要事项进行说明。

危 险

- **输入电源。**
本驱动器的输入电源是 AC220V 或 AC380V，请根据驱动器铭牌输入匹配电源。
- **安装在机械上开始运行时，请事先将电机置于可随时紧急停止的状态。**
否则会导致人员受伤、机械损坏。
- **在通电状态下，请务必安装好电源端子排的外罩。**
否则会导致触电。
- **关闭电源后或进行耐电压试验后，在充电指示（CHARGE）灯亮灯期间，请勿触摸电源端子。**
否则会导致触电。
- **请按与产品相应的用户手册中说明的步骤、指示进行试运行。**
伺服电机安装在机械的状态下，如果发生操作错误，则不仅会造成机械损坏，有时还可能导致人身伤害事故。
- **请绝对不要对本产品进行改造，非指定人员请勿进行设置、拆卸或修理。**
否则会导致人员受伤、机械损坏或火灾。
- **请在机械侧设置停止装置以确保安全。**
带制动器的伺服电机的保持制动器不是用于确保安全的停止装置。
否则会导致受伤。
- **请务必将伺服驱动器的接地端子与接地极连接（电源输入伺服驱动器的接地电阻为 100Ω 以下）。**
否则会导致触电或火灾。

保管搬运 注 意

- **请勿保管、设置在下述环境中。**
否则会导致火灾、触电或机器损坏。
 - 阳光直射的场所
 - 使用环境温度超过保管、设置温度条件的场所
 - 相对湿度超过保管、设置湿度条件的场所
 - 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所
 - 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较多的场所
 - 易溅上水、油及药品等的场所
 - 振动或冲击会传到主体的场所
- **请勿握住电缆、电机轴或检出器进行搬运。**
否则会导致受伤或故障。

安 装 注 意

- 请勿堵塞吸气口与排气口。也不要使产品内部进入异物。
否则会因为内部元件老化而导致故障或火灾。
- 请务必遵守安装方向的要求。
否则会导致故障。
- 安装时，请确保伺服驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间具有规定的间隔。
否则会导致火灾或故障。
- 请勿施加过大冲击。
否则会导致故障。

接 线 注 意

- 请正确、可靠地进行接线。
否则会导致电机失控、人员受伤或机器故障。
- 请勿在伺服驱动器的伺服电机连接端子 U、V、W 上连接商用电源。
否则会导致受伤或火灾。
- 请牢固地连接电源端子与电机连接端子。
否则会引发火灾。
- 请勿使主回路电缆和输入输出信号用电缆 / 编码器电缆使用同一套管，也不要将其绑扎在一起。接线时，主回路电缆与输入输出信号电缆应离开 30cm 以上。
- 输入输出信号用电缆以及编码器电缆请使用双股绞合线或多芯双股绞合整体屏蔽线。
- 输入输出信号用电缆的接线长度：最长为 3 m；编码器电缆：最长为 30 m。
- 即使关闭电源，伺服驱动器内部仍然可能残留高电压，因此，在充电指示（CHARGE）灯亮灯期间，请勿触摸电源端子。
请在确认充电指示（CHARGE）灯熄灭以后，再进行接线及检查作业。
- 请设置断路器等安全装置以防止外部接线短路。
否则会引发火灾。
- 在以下场所使用时，请采取适当的屏蔽措施。
 - 因静电等而产生干扰时
 - 产生强电场或强磁场的场所
 - 可能有放射线辐射的场所否则会导致机器损坏。
- 连接电池时，请注意极性。
否则会导致电池、伺服驱动器及伺服电机损坏和爆炸。

运行 注 意

- 为防止意外事故的发生，请对伺服电机单体进行（机械不与伺服电机的传动轴连接的状态）试运行。
试运行正确后，再连接机械运行。否则会导致受伤。
- 安装在配套机械上开始运行时，请预先设定与该机械相符的参数。
如果不进行参数设定而开始运行，则会导致机械失控或发生故障。
- 请勿频繁 ON/OFF 电源。
由于伺服驱动器的电源部分带有电容器，所以在电源 ON 时，会流过较大的充电电流。因此，如果频繁地 ON/OFF 电源，则会造成伺服驱动器内部的主回路元件性能下降。
- JOG 运行（Fn 02）、手动负载惯量检测（Fn 15）时，因正转侧超程和反转侧超程而引起的紧急停止功能无效，敬请注意。
否则可能会导致机器损坏。
- 在垂直轴上使用伺服电机时，请设置安全装置以免工件在报警、超程等状态下掉落。另外，请在发生超程时进行通过零位固定停止的设定。
否则可能会导致工件在超程状态下掉落。
- 极端的参数调整・设定变更会导致伺服系统的动作变得不稳定，请绝对不要进行这类操作。
否则可能会导致人员受伤、机器损坏。
- 发生报警时，请在排除原因并确保安全后进行报警复位，重新开始运行。
否则可能会导致机器损坏、火灾或受伤。
- 请勿将带保持制动器的伺服电机的制动器用于制动。
否则可能会导致故障。
- 伺服电机与伺服驱动器请按照指定的组合使用。
否则可能会导致火灾或故障。

维护 注 意

- 请勿在通电状态下改变接线。
否则可能会导致触电或受伤。
- 更换伺服驱动器时，请将要更换的伺服驱动器的参数拷贝到新的伺服驱动器，然后再重新开始运行。
否则可能会导致机器损坏。

其他 注 意

- 为了进行详细说明，本手册中的部分插图在描绘时去掉了外罩或安全保护体。在实际运行时，请务必按规定将外罩或安全保护体安装到原来的位置，再根据用户手册的说明进行运行。
- 本手册中的插图为代表性图例，可能会与您收到的产品有所不同。
- 驱动器调试和使用中，请设置相关的保护安全装置。因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失情况，本公司不承担相关责任。
- 本手册中所包含的信息为一般描述或特征介绍，在实际应用中并不总是与所述完全一致，或者可能由于产品的进一步开发而不完全适用。

目 录

安全注意事项.....	2
第一章 产品概要.....	10
1.1 产品检查	10
1.2 产品型号	11
1.2.1 铭牌说明.....	11
1.2.2 型号说明.....	12
1.3 伺服驱动器与电机机种名称对应参照表	13
1.4 伺服驱动器各部分名称	14
1.5 维护和检查	14
第二章 安装.....	15
2.1 安装方向与空间	15
2.2 断路器与保险丝建议规格表	15
2.3 噪音干扰与高次谐波对策.....	16
2.3.1 安装噪音滤波器.....	16
2.3.2 高次谐波抑制用 AC/DC 电抗器的连接.....	16
2.4 再生电阻的选择	17
第三章 配线.....	18
3.1 系统结构和配线.....	18
3.1.1 伺服系统结构.....	18
3.1.2 驱动器的连接器与端子.....	19
3.1.3 主回路的接线.....	19
3.2 电机端的配线.....	21
3.2.1 快速插头端子外形及定义.....	21
3.2.1 航空插头端子外形及定义.....	21
3.3 连接器 CN1 的配线	22
3.3.1 端子排列.....	22
3.4 连接器 CN2 的配线	23
3.4.1 连接器 CN2 的排列.....	23
3.4.2 连接器 CN2 的信号说明.....	24
3.4.3 输入输出 I/O 信号的分配.....	25
3.4.4 与上位装置的连接示例.....	31
3.5 连接器 CN3 的配线	35
3.5.1 连接器 CN3 配线说明.....	35
3.5.2 连接器 CN3 连接示例.....	37
3.6 标准接线方式	38
3.6.1 位置控制的连接示例.....	38
3.6.2 速度\转矩控制的连接示例.....	39
第四章 面板操作	40
4.1 面板操作器	40

4.2 功能的切换	40
4.3 状态监视	41
4.4 监视显示 (DN □□)	43
4.4.1 显示内容	43
4.4.2 监视模式下操作示例	43
4.5 参数模式	43
4.5.1 相关说明	43
4.5.2 参数设定 (Pn□□□) 的操作示例	44
4.6 辅助功能 (FN □□) 的操作示例	45
4.6.1 辅助功能内容	45
4.6.1 辅助功能 (Fn □□) 的操作示例	45
4.7 本手册的参数书写方法	46
4.7.1 “数值设定型”的书写方法	46
4.7.2 “功能选择型”的书写方法	47
第五章 监视显示	48
5.1 监视显示一览	48
5.2 监视显示的操作示例	50
5.3 输入信号监视	51
5.3.1 显示步骤	51
5.3.2 显示的判别方法	51
5.3.3 显示示例	52
5.4 输出信号监视	52
5.4.1 显示步骤	52
5.4.2 显示的判别方法	53
5.4.3 显示示例	53
5.5 接通电源时的监视显示	54
5.6 其他说明	54
第六章 辅助功能	55
6.1 辅助功能一览	55
6.2 报警记录的显示 (FN 00)	55
6.3 位置赋值 (FN 01)	56
6.4 JOG 运行 (FN 02)	57
6.5 前面板锁定 (FN 03)	58
6.6 报警记录的删除 (FN 04)	59
6.7 参数设定值的初始化 (FN 05)	59
6.8 模拟指令自动校零 (FN 06)	60
6.9 速度指令偏置量的手动调整 (FN 07)	61
6.10 转矩模拟指令手动校零 (FN 08)	61
6.11 显示电机机型 (FN 09)	62
6.12 显示伺服驱动器的软件版本 (FN 10)	63
6.13 设置绝对值编码器 (FN 11)	63
6.14 手动负载惯量检测 (FN 15)	64
第七章 试运行	66
7.1 试运行前的检查和注意事项	66

7.2 通过面板操作器进行 JOG 运行	66
7.3 根据上位指令进行伺服电机单体的试运行	67
7.3.1 输入信号回路的连接和状态确认	67
7.3.2 位置控制时的试运行	68
7.3.3 速度控制时的试运行	68
7.4 将伺服电机与机械连接后的试运行	69
7.5 带制动器伺服电机的试运行	69
第八章 运行	70
8.1 控制方式的选择	70
8.2 通用基本功能的设定	70
8.2.1 伺服 ON 设定	70
8.2.2 电机旋转方向的切换	71
8.2.3 超程设定	72
8.2.4 保持制动器的设定	74
8.2.5 伺服 OFF 时的停止方法选择	77
8.2.6 瞬间停电的处理设定	78
8.2.7 模拟电压输出	79
8.3 绝对值编码器的使用方法	79
8.3.1 绝对值编码器的选择	80
8.3.2 电池的使用方法	80
8.3.3 电池的更换	80
8.3.4 绝对值编码器的设置 (Fn011)	81
8.4 位置控制运行	81
8.4.1 用户参数的设定	81
8.4.2 电子齿轮的设定	83
8.4.3 位置指令	85
8.4.4 平滑	88
8.4.5 定位完成信号 (COIN)	89
8.4.6 定位接近信号 (NEAR)	89
8.4.7 指令脉冲禁止功能 (INHIBIT 功能)	90
8.5 速度控制(模拟量电压指令) 运行	90
8.5.1 用户参数的设定	90
8.5.2 输入信号的设定	91
8.5.3 指令偏移量的调整	92
8.5.4 软起动	94
8.5.5 速度指令滤波器	94
8.5.6 零箝位功能的使用	94
8.5.7 编码器信号输出	95
8.5.8 同速检测输出	97
8.6 转矩控制运行	98
8.6.1 用户参数的设定	98
8.6.2 转矩指令输入	99
8.6.3 偏移量调整	100
8.6.4 转矩控制时的速度限制	101
8.7 速度控制 (内部设定速度选择) 运行	102

8.7.1 用户参数的设定.....	103
8.7.2 输入信号的设定.....	103
8.8 内部位置控制（接点指令）	104
8.8.1 相关输入信号.....	105
8.8.2 相关输出信号.....	107
8.8.3 相关参数的设定.....	108
8.9 回零功能（原点回归）	110
8.10 控制模式的组合选择	114
8.10.1 用户参数的设定.....	114
8.10.2 控制模式切换说明.....	114
第九章 故障诊断.....	116
9.1 报警的原因及处理措施	116
9.2 警告的原因及处理措施	121
第十章 通讯.....	122
10.1 通讯接口	122
10.1.1 通讯连接.....	122
10.2 通讯参数	123
10.3 通讯协议	124
10.3.1 编码意义.....	124
10.3.2 字节结构.....	124
10.3.3 通讯数据结构.....	125
10.3.4 通讯出错处理.....	131
10.4 通讯地址	132
第十一章 规格.....	135
11.1 伺服驱动器规格	135
11.1.1 基本规格.....	135
11.1.2 速度、位置、转矩控制规格.....	136
11.2 伺服电机规格	137
11.2.1 60/80 系列伺服电机参数表.....	137
11.2.2 130 系列伺服电机参数表.....	138
11.2.3 180 系列伺服电机参数表.....	138
11.3 伺服驱动器外形尺寸	140
11.3.1 HS601 驱动器 A 型机箱.....	140
11.3.2 HS601 驱动器 B 型机箱.....	140
11.3.3 HS601 驱动器 C 型机箱	141
11.3.4 HS601 驱动器 D 型机箱.....	141
11.3.5 HS601 驱动器 E 型机箱.....	错误!未定义书签。
11.4 伺服电机外形尺寸.....	142
11.4.1 60/80 系列电机安装尺寸：单位 (mm).....	142
11.4.2 130 系列电机安装尺寸：单位 (mm)	143
11.4.3 180 系列电机安装尺寸：单位 (mm)	144
第十二章 附录.....	145
12.1 监视模式一览.....	145

12.2 辅助功能一览.....	147
12.3 用户参数一览.....	148
12.3.1 用户参数显示方式.....	148
12.3.2 功能选择参数的显示方式.....	148
12.3.3 参数表.....	148

第一章 产品概要

1.1 产品检查

为了防止本产品在购买与运送过程中的疏忽，请详细检查下表所列出的项目。

确认项目	参 考
到货的产品是否是欲购买型号？	分别检查电机与驱动器铭牌上的产品型号，可参阅下节所列的型号说明。
电机轴是否运转顺利？	用手旋转电机转轴，如果可以平顺运转，代表电机转轴是正常的。 但是，附有电磁刹车的电机，则无法用手平滑运转！
外观是否损伤？	目视检查是否外观上有任何损坏。
是否有松脱的螺丝？	用螺丝刀检验伺服驱动器安装螺钉是否有松动的地方。

如果任何上述情形发生，请与代理商或厂家联络以获得妥善的解决。


一套完整的伺服组件应包括以下项目。

项目号	参 考
1	伺服驱动器和其匹配的伺服电机。
2	电机动力线： 驱动器电机动力端的插头（标配）或者一条 UVW 电机动力线（选购品）。
3	电机编码器线： 驱动器编码器端的插头和电机编码器端的插头（标配）或一条编码器信号线（选购品）。
4	CN1 使用 RJ45 接头，RS485 通讯用。（选购品）
5	CN2 使用 DB-44-A 接头（南士模拟产品）。（选购品）
6	CN3 使用 DB-9P 接头（南士模拟产品）。（选购品）
7	驱动器电源输入插头： 5PIN 快速接头端子（L1、L2、L3、L1C、L2C）（仅为 A 型、B 型机箱）
8	外部制动电阻和 DC 电抗器插头： 5PIN 快速接头端子（P、D、C、 $\ominus 1$ 、 $\ominus 2$ ）（仅为 A 型、B 型机箱）
9	两片金属短路片（除 E 型机箱）
10	一本安装手册

1.2 产品型号

1.2.1 铭牌说明

■ HS601 系列伺服驱动器铭牌说明

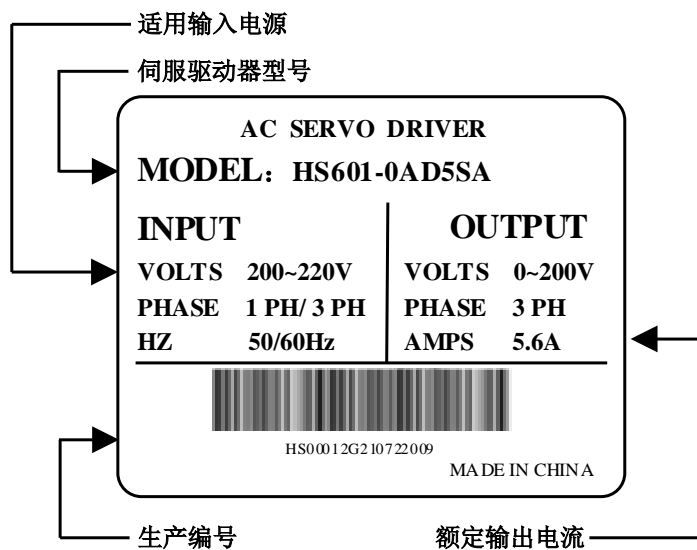

1.2.2 型号说明

■ HS601 系列伺服驱动型号说明

HS - 601 - 01D5 S A - □□□□

伺服驱动器名称: HS 【1】 【2】 【3】【4】 【5】

【1】伺服驱动器系列		【2】驱动器功率				【3】额定输入相	
记号	规格	记号	规格			记号	规格
601	601 系列	0D05	50W	0003	3.0KW	A	单相
602	602 系列	0D10	100W	04D5	4.5KW	T	三相
		0D20	200W	05D5	5.5KW		
		0D40	400W	07D5	7.5KW		
		0D75	750W	0011	11KW		
		0001	1.0KW	0015	15KW		
		01D5	1.5KW	0022	22KW		
		02D2	2.2KW				

【4】额定输入电压		【5】工厂代码	
记号	规格	记号	规格
A	220V	0000	通用规格 1
B	380V	A000	通用规格 2

■ 伺服电机型号说明

H A 1 - 130 A 10 A K M -XX
【1】 【2】 【3】 【4】【5】 【6】【7】【8】 【9】

【1】电压等级		【2】代别		【3】法兰	
记号	规格	记号	规格	记号	规格
A	220V/5 对极	1	第一代产品	40	40 法兰
B	380V/5 对极			60	60 法兰
E	220V/4 对极			80	80 法兰
F	380V/4 对极			130	130 法兰
				180	180 法兰
				220	220 法兰

【4】额定转速		【5】额定功率				【6】是否带刹车	
记号	规格	记号	规格			记号	规格
A	1000r/min	04	400W	45	4.5KW	A	不带刹车
B	1500r/min	06	600W	55	5.5KW	B	带刹车
C	2000r/min	07	750W	75	7.5KW		
D	3000r/min	08	850W	A1	11KW		
		10	1.0KW	A5	15KW		
		15	1.5KW	B2	22KW		
		22	2.2KW				
		30	3.0KW				

【7】编码器类型		【8】轴端规格		【9】非标	
记号	规格	记号	规格	记号	规格
E	省线增量 2500ppr	K	有键槽, 无油封	-Z01	轴端非标
K	省线增量 5000ppr	Y	无键槽, 有油封	-F	带风机
J	17 位串行(绝对值型)	M	有键槽, 有油封	-D	带底座
R	旋转变压器型	N	无键槽, 无油封		

注:

1、驱动器和电机型号有可能会更新，具体对应型号请参考样本或者咨询本公司。

1.3 伺服驱动器与电机机种名称对应参照表

本驱动器专为本公司指定电机配套使用而设计，请确认您所使用电机的型号、额定输出、电压规格、编码器规格。

驱动器				电机				
型号	机箱类型	输入电源	Pn012数值	型号	额定功率	额定转速	额定转矩	编码器规格
HS 601-0D20SA	A 型	220V	5002	HA1-60D02A	200W	3000rpm	0.64N·M	5000PPR、20bit
HS 601-0D40SA	A 型	220V	5003	HA1-60D04A	400W	3000rpm	1.27N·M	5000PPR、20bit
HS 601-0D75SA	B 型	220V	5012	HA1-80D07A	750W	3000rpm	2.37N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0001SA	B 型	220V	5013	HA1-80D10A	1KW	3000rpm	3.2N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0001SSA	B 型	220V	5033	HA1-130C10A	1KW	2000rpm	5N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-01D5SA	B 型	220V	5034	HA1-130C12A	1.2KW	2000rpm	6N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-01D5SA	B 型	220V	5035	HA1-130C15A	1.5KW	2000rpm	7.2 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-02D2SA	C 型	220V	5041	HA1-130C15A	1.5KW	2000rpm	7.2 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-02D2SA	C 型	220V	5042	HA1-130C22A	2.2KW	2000rpm	10.5 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0003AA	C 型	220V	5045	HA1-130C30A	3.0KW	2000rpm	14.3 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0003AA	C 型	220V	4070	HE1-180B30A	3.0KW	1500rpm	19.1 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-02D2TB	C 型	380V	5042	HB1-130C22A	2.2KW	2000rpm	10.5 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0003TB	C 型	380V	5045	HB1-130C30A	3.0KW	2000rpm	14.3N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0003TB	C 型	380V	4070	HF1-180B30A	3.0KW	1500rpm	19.1 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-04D5TB	C 型	380V	4072	HF1-180B45A	4.5KW	1500rpm	28.6 N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-05D5TB	D 型	380V	4073	HF1-180B55A	5.5KW	1500rpm	35N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-07D5TB	D 型	380V	4074	HF1-180B75A	7.5KW	1500rpm	47.7N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0011TB	E 型	380V	4078	HF1-180BA1A	11KW	1500rpm	70N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0015TB	E 型	380V	4100	HF1-200CA5A	14.7KW	2000rpm	70N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0022TB	E 型	380V	4101	HF1-200CB2A	22KW	2000rpm	105N·M	5000PPR、17bit、20bit
HS 601-0015TB	E 型	380V	4125	HF1-220CA5A	15KW	1500rpm	92N·M	5000PPR、17bit、20bit

注：

- 1、以上表格仅列出部分电机和驱动器型号，且编码器类型也只列出了 3 种，如有疑问，请致电公司确认。
- 2、驱动器机箱尺寸请查阅第 11.3 章节。

1.4 伺服驱动器各部分名称

●电源指示灯
主回路ON时亮。主回路电源OFF时，如果驱动器内部有残留电压，指示灯也会点亮。点亮时请勿触摸端子，否则可能导致触电。


●主回路电源端子
AC220V系列：连接三相AC220V电源；
AC380V系列：连接三相AC380V电源；

●控制电源端子
AC220V系列：连接单相AC220V电源；
AC380V系列：连接单相AC380V电源；

●内/外部制动电阻端子
使用内部制动电阻时，P、D短接，P、C开路
使用外部制动电阻时，P、D断开，P、C接外部制动电阻

●DC电抗器端子
连接电源高次谐波抑制用的DC电抗器

●伺服电机动力端
与电机的电源接头U、V、W连接



●显示/操作区
显示区
由五位七段LED显示伺服状态或报警等
操作区
四位按键：MOD（模式切换键）、←（左移键）、↑（内容增加）、SET（确认键）

●通讯端口
一进一出的设计，便于多台串接使用
支持RS485和CANopen通讯

●IO信号端口
连接上位控制器。是指令输入信号和顺控输入输出信号端子

●电机编码器反馈端口
连接伺服电机端的编码器信号

●接地保护端子
连接输入电源地线和电机地线，是用于防止触电的端子，请务必连接

1.5 维护和检查

请对驱动器和电机进行定期保养和检查以便安全和轻松使用。


日常检查和定期检查应按下列项目实施。

类型	检查周期	检查项目
日常检查	日常	<div><div>• 确认使用 h 环境的温度、湿度、灰尘、异物等</div><div>• 是否有异常振动异常声音</div><div>• 输入电源电压是否正常</div><div>• 是否有异味</div><div>• 通风口是否粘有纤维线头等异物</div><div>• 驱动器的前部、连接器的清洁状况</div><div>• 与控制装置、设备的电机连接部是否有松动和芯脚偏离</div><div>• 负载部有无异物嵌入</div></div>
定期检查	1 年	<div><div>• 紧固部位是否有松动</div><div>• 是否有过热迹象</div><div>• 端子是否已损伤或松动</div></div>


第二章 安装

2.1 安装方向与空间

安装方向必须依规定，否则会造成故障原因。为了使冷却循环效果良好，安装交流伺服驱动器时，其上下左右与相邻的物品和挡板（墙）必须保持足够的空间，否则会造成故障原因。交流伺服驱动器在安装时其吸、排气孔不可封住，也不可倾倒放置，否则会造成故障。

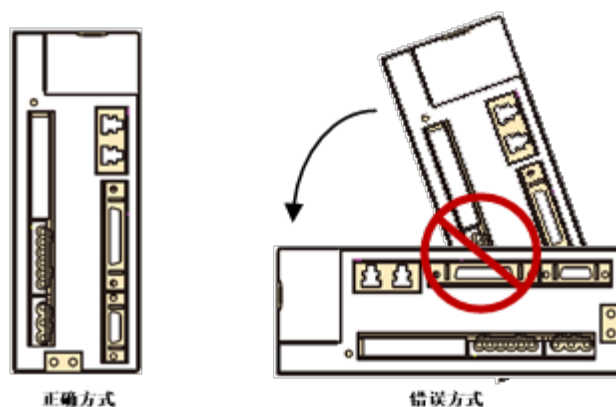

为了使散热风扇能够有比较低的风阻，以有效排出热量，请使用者遵守一台与多台交流伺服驱动器的安装间隔距离建议值（如下图所示）。

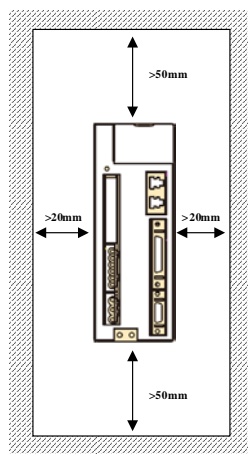

2.2 断路器与保险丝建议规格表

■ 220V 型

驱动器机箱	断路器	保险丝 (Class T)
A 型机箱	10A	20A
B 型机箱	20A	40A
C 型机箱	30A	80A
D 型机箱	50A	120A

E 型机箱	120A	300A
-------	------	------

注：

- 1、强烈建议：使用 UL / CSA 承认的保险丝与断路器。
- 2、驱动器若有加装漏电断路器以作为漏电故障保护时，为防止漏电断路器误动作，请选择感度电流在 200Ma 以上，动作时间为 0.1 秒以上者。

2.3 噪音干扰与高次谐波对策

由于伺服驱动器的主回路使用高速开关元件，因此在进行伺服驱动器外围的接线处理及接地处理时，可能会受到开关元件噪音的影响。

为防止噪音的发生，可根据需要，采取以下噪音对策。

- ◆ 在驱动器主回路电缆的输入侧安装噪音滤波器。
- ◆ 高次谐波抑制用 AC/DC 电抗器的连接。
- ◆ 请尽可能将指令输入设备及噪音滤波器设置在伺服驱动器的附近。
- ◆ 接线时，主回路电缆（电机主回路用电缆）与输入输出信号线应离开 30cm 以上。不要放入同一套管或捆在一起。
- ◆ 不要与电焊机、电火花加工机等使用同一电源。即使不是同一电源，当附近有高频信号发生器时，请在主回路电缆的输入侧连接噪音滤波器。
- ◆ 请进行适当的接地处理

2.3.1 安装噪音滤波器

为了确保 EMI 滤波器（EMI Filter）能发挥最大的效果以抑制伺服驱动器干扰，除了伺服驱动器需能按照使用手册的内容安装及配线之外，还需注意以下几点：


项目	内容
1	伺服驱动器及噪音滤波器都必须安装在同一块金属平面上。
2	配线尽可能的缩短。
3	金属平面要有良好的接地。
4	伺服驱动器及噪音滤波器的金属外壳或接地必须很可靠的固定在金属平面上，而且两者间的接触面积要尽可能的大。
5	电机动力线使用有屏蔽铜网的电缆线（如有双层屏蔽层者更佳）
6	在电机线两端的屏蔽铜网必须以最短距离及最大接触面积去接地。

2.3.2 高次谐波抑制用 AC/DC 电抗器的连接

需要采取高次谐波对策时，可在伺服驱动器上连接高次谐波抑制用 AC/DC 电抗器。

请参照下图连接电抗器。

使用 AC 电抗器	使用 DC 电抗器
-----------	-----------

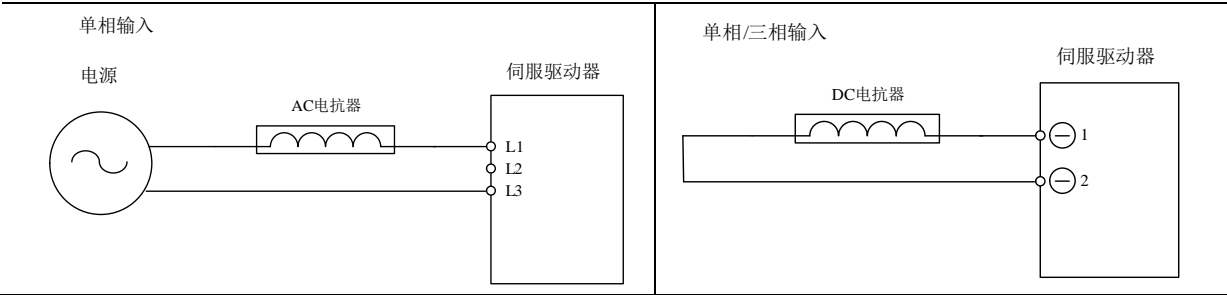

2.4 再生电阻的选择

当电机的力矩和转速的方向相反时，它代表能量从负载端传回至驱动器内。此能量灌注 DC Bus 的电容器中使得其电压值往上升。当上升到某一值时，回灌的能量只能靠再生电阻来消耗。驱动器内含再生电阻，使用者也可以外接再生电阻。

下表为 HS601 220V 系列提供的内含再生电阻的规格。

驱动器机箱	内部再生电阻规格		最小允许电阻值（Ohm）
	电阻值（Ohm）	容量（Watt）	
A 型机箱	—	—	30
B 型机箱	30(220V)	60	20
C 型机箱	30(220V)\ 40(380V)	80	13(220V)\ 30(380V)
D 型机箱	20(220V)\ 40(380V)	100	10(220V)\ 20(380V)
E 型机箱	—	—	10(380V)


当回生容量超出内建回生电阻可处理的回生容量时，应外接再生电阻器。使用再生电阻时需注意以下几项内容。

项目	内容
1	请正确设定回生电阻的电阻值与容量，否则将影响该功能的执行。
2	当使用者欲外接回生电阻时，请确定所使用的电阻值不能小于最小允许电阻值；若使用者欲以并联方式增加回生电阻器的功率时，请确定其电阻值是否满足限制条件。
3	在自然环境下，当回生电阻器可处理的回生容量（平均值）在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至 120℃ 以上（在持续回生的情况下）。为确保安全，建议使用具有热敏开关的回生电阻器。
4	使用外部回生电阻时，电阻连接至 P、C 端，P、D 端开路。外部回生电阻尽量选择上表建议的电阻值。

第三章 配线

3.1 系统结构和配线

3.1.1 伺服系统结构

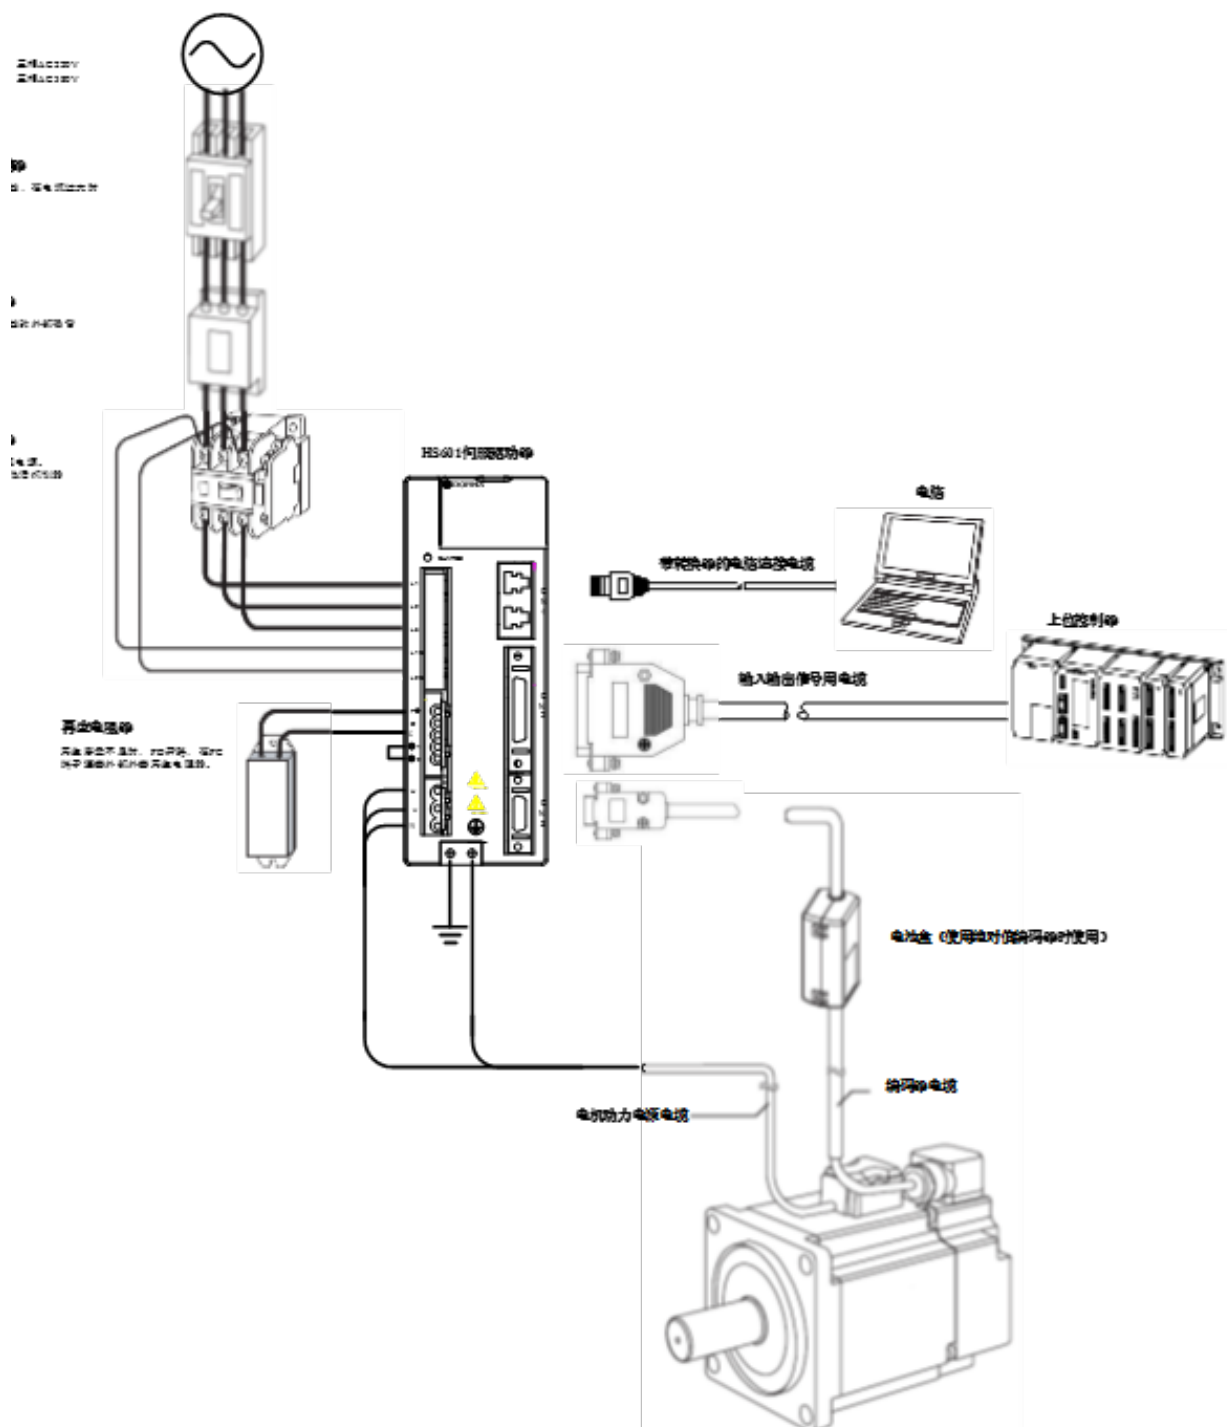

3.1.2 驱动器的连接器与端子


端子记号	名称	说明
L1, L2, L3	主回路电源输入端子	连接三相交流电源。(根据产品型号, 选择适当的电压规格)
L1C, L2C	控制回路电源输入端子	连接单相交流电源。(根据产品型号, 选择适当的电压规格)
P, D, C	外置再生电阻器连接端子	若使用内置再生电阻器: 请将 P、D 之间短接。内置再生电阻器容量不足时: 将 P、D 之间置于开路 (拆除短接线), 在 P、C 之间连接外置再生电阻器。外置再生电阻器请另行购买。
$\ominus 1, \ominus 2$	电源高谐波抑制用 DC 电抗器连接端子	通常, 在 $\ominus 1, \ominus 2$ 间进行短路处理。需要对电源高次谐波进行抑制时, 在 $\ominus 1, \ominus 2$ 之间连接 DC 电抗器。
U, V, W	伺服电机连接端子	与伺服电机连接。
	接地端子	与电源接地端子以及电机接地端子连接, 进行接地处理。
CN1	通讯口连接器	RJ45 接头, 连接 RS-485 通讯 (选配)
CN2	I/O 连接器	连接上位控制器
CN3	编码器连接器	连接电机的编码器

注意:

1、E 型机箱没有内置电阻, 外部电阻需接在 P、C 之间;

3.1.3 主回路的接线

1) 伺服驱动器主回路电线尺寸

外部端子名称	端子符号	线径 mm2(AWG)				
		HS 601-				
		0D02A	0D04A	0D75A	0001A	01D5A
主回路电源线	L1、L2、L3	1.25(AWG-16)		2.0(AWG-14)		
控制电源线	L1C、L2C	1.25(AWG-16)				
电机动力线	U、V、W	1.25(AWG-16)		2.0(AWG-14)		
外置再生电阻线	P, D, C	1.25(AWG-16)				
接地线		2.0(AWG-14)以上				

2) 典型的主回路接线示例

主回路接线注意


在进行电源接通顺控设计时, 请考虑以下几点。

请对电源接通顺控进行如下设计: 在输出“伺服报警”信号后, 要使主回路电源处于 OFF 状态。


接通控制电源和主回路电源时, 请同时接通或在接通控制电源后再接通主回路电源。

切断电源时, 请在切断主回路电源后再切断控制电源。

■ 单相 AC220V 电源输入

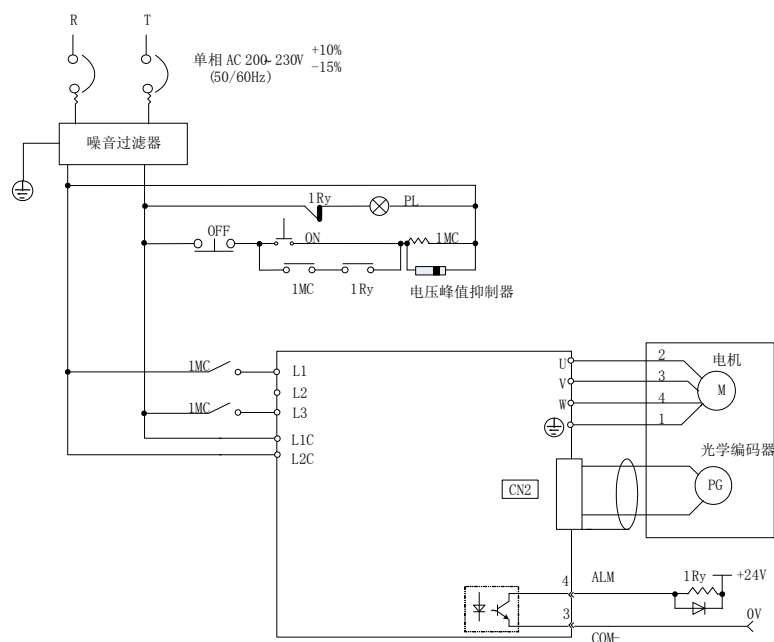


■ 三相 AC220V 电源输入

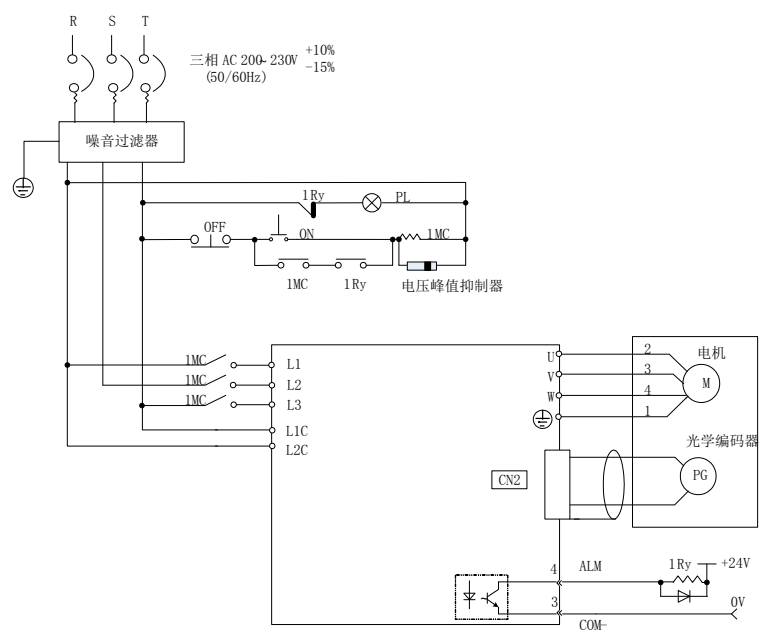

3.2 电机端的配线


3.2.1 快速插头端子外形及定义

编码器配线，线端视入

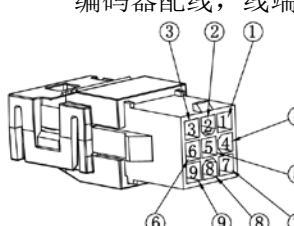

	省线型编码器	通讯型编码器	旋变型编码器
CABLE CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	+5V	+5V	
2	0V	0V	
3	PA	PD+	SIN+
4	/PA	PD-	SIN-
5	PB	BAT+	COS+
6	/PB	BAT-	COS-
7	PZ		REF+
8	/PZ		REF-
9	FG	FG	FG


电源配线，线端视入

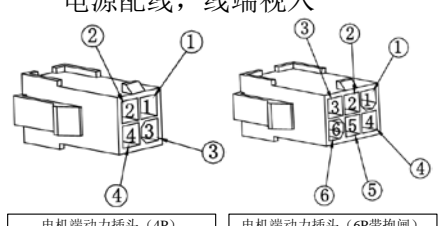

电机端动力插头（4P）		电机端动力插头（6P带抱闸）	
CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
1	U	1	U
2	V	2	V
3	W	3	W
4	PE	4	PE
		5	+24V
		6	24VGND


3.2.1 航空插头端子外形及定义

编码器出口定义

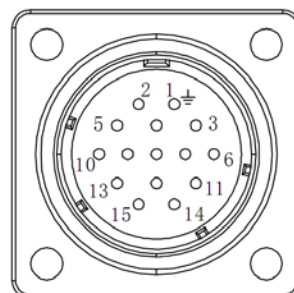

	省线型编码器	通讯型编码器	旋变型编码器
CABLE CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	FG	FG	FG
2	+5V	+5V	COS-
3	0V	0V	SIN-
4	PA	PD+	SIN+
5	PB	BAT+	REF+
6	PZ		COS+
7	/PA	PD-	REF-
8	/PB	BAT-	
9	/PZ		

电源出口定义

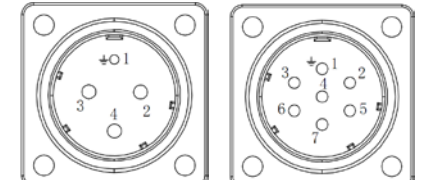


电机端动力插头（4P）		电机端动力插头（7P带抱闸）	
CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
1	PE	1	PE
2	V	2	V
3	U	3	U
4	W	4	W
		5	+24V
		6	24VGND
		7	

3.3 连接器 CN1 的配线

连接器 CN1 为通讯插头，伺服驱动器提供 RS485 通讯。

3.3.1 端子排列

(一)端子外形

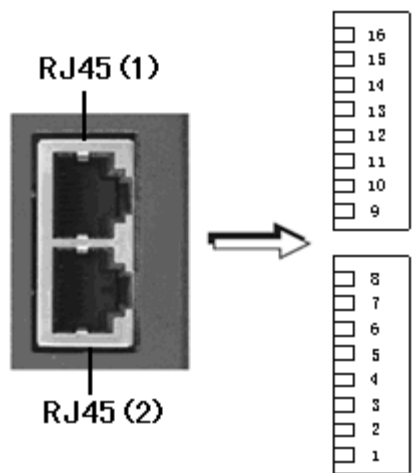


(二)端子信号定义

端子记号	名称	功能
1, 9	RS485+	RS485正信号
2, 10	RS485-	RS485负信号
3, 11	GND	数字地
4, 12	NC	悬空，不能接线
5, 13	NC	悬空，不能接线
6, 14	GND	数字地
7, 15	CANH	CAN正信号
8, 16	CANL	CAN负信号
外壳	FG	屏蔽线

注意：NC 引脚不能连接线缆，需悬空处理

3.4 连接器 CN2 的配线

3.4.1 连接器 CN2 的排列

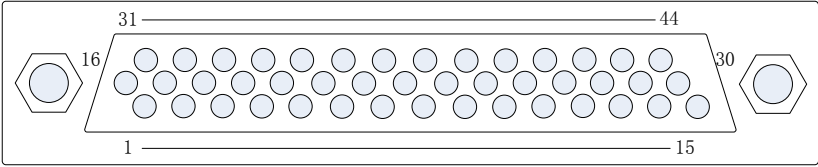

1	DO4+	数字输出 4(+)				31	DI7	数字输入 7
2	DO3-	数字输出 3(-)	16	SG	GND	32	DI6	数字输入 6
3	DO3+	数字输出 3(+)	17	+24V	24V 输出(+)	33	DI5	数字输入 5
4	DO2-	数字输出 2(-)	18	T-REF	转矩指令输入(+)	34	DI3	数字输入 3
5	DO2+	数字输出 2(+)	19	AGND	转矩指令输入(-)	35	PL	集电极开路指令 用电源输入
6	DO1-	数字输出 1(-)	20	V-REF	速度指令输入(+)	36	/HPULS	高速指令脉冲 输入(-)
7	DO1+	数字输出 1(+)	21	PAO	编码器分频脉冲 输出 A 相(+)	37	/SIGN	指令符号输入(-)
8	DI4	数字输入 4	22	/PAO	编码器分频脉冲 输出 A 相(-)	38	HPULS	高速指令脉冲 输入(+)
9	DI1	数字输入 1	23	/PBO	编码器分频脉冲 输出 B 相(-)	39	SIGN	指令符号输入(+)
10	DI2	数字输入 2	24	/PZO	编码器分频脉冲 输出 Z 相(-)	40	/HSIGN	高速指令脉冲 输入(-)
11	COM+	外部 24V 电源 输入	25	PBO	编码器分频脉冲 输出 B 相(+)	41	/PULS	指令脉冲输入(-)
12			26	DO4-	数字输出 4(-)	42	HSIGN	高速指令符号 输入(+)
13	PZO	编码器分频脉冲 输出 Z 相(+)	27			43	PULS	指令脉冲输入(+)
14	24V-GND	24V 输出(-)	28			44	MON	模拟量输出信号
15			29	AGND	速度指令输入(-)			
			30	DI8	数字输入 8			

(注)

- 1) 请勿使用空置端子。
- 2) 请将输入输出信号用电缆的屏蔽层连接到连接器壳体上。通过伺服驱动器侧的连接器进行框架接地 (FG)。
- 3) 除报警引脚 CN2-31、CN2-32(ALM)外，所有输入输出引脚可通过参数设定来分配信号。
- 4) 内部 24V 电源最大输出电流 300mA。如果使用内部 24V 电源，会导致驱动器内部 5V 电源掉电很快。

所以修改参数后，存储数据时需要以特殊方法存储（先把 Pn006 设置为 0000，再修改要修改的参数，再把 Pn006=0080，Pn006 会自动变为 0100）；

3.4.2 连接器 CN2 的信号说明

■ 输入信号的名称及其功能(默认引脚分配情况下)

控制模式	信号名	引脚号	功能	
通用	S-ON	9	伺服ON：电机变为通电状态。	
	C-MOD	10	控制模式切换：两种控制模式切换。	
	POT NOT	34 8	正转驱动禁止 反转驱动禁止	超程禁止：为ON时停止伺服电机的运转。
	CLR	33	位置偏差脉冲清除：位置控制时清除位置偏差脉冲。	
	A-RST	32	报警复位：解除伺服报警状态。	
	INHIBIT	31	脉冲禁止输入	
	ZEROSPD	30	零速信号输入	
	COM+	11	I/O信号供电电源，需由用户提供24VDC电源。	
位置控制	HPULS+	38	高速通道脉冲输入	
	HPULS-	36	*符号+脉冲列	
	HSIGN+	42	*CCW+CW脉冲列	
	HSIGN-	40	*A+B脉冲列	
	PULS+	43	低速通道脉冲输入形式：	
	PULS-	41	*符号+脉冲列	
	SIGN+	39	*CCW+CW脉冲列	
	SIGN-	37	*A+B脉冲列	
	PL	35	集电极脉冲信号端子	
速度控制	V-REF	20	速度指令电压输入	
	AGND	29		
转矩控制	T-REF	18	转矩指令电压输入	
	AGND	19		

■ 输出信号的名称及其功能

控制模式	信号名	引脚号	功能	
	PAO+	21	A相信号	两相脉冲（A相、B相）编码器分频输出信号
	PAO-	22		
	PBO+	25	B相信号	
	PBO-	23		
	PZO+	13	Z相信号	原点脉冲（Z相）信号
	PZO-	24		
	ALM+	7	伺服报警：检测到异常状态时OFF。	
	ALM-	6		
	COIN+	5	定位完成：在位置控制模式下，当偏差脉冲小于Pn525(定位完成宽度)时，此信号为有效状态。	
	COIN -	4		
	CZ+	3	光耦输出Z相脉冲	
	CZ-	2		

	BK+	1	外部制动器信号输出
	BK -	26	
	MON	44	速度模拟量或转矩模拟量输出信号。电压范围为±8V。
	SG	16	

3.4.3 输入输出 I/O 信号的分配

(一)输入信号的分配

输入信号一般可按照出厂设定使用，也可根据需要进行分配

(1) 按照出厂设定使用时

■ 出厂时的输入信号分配状态可通过 Pn500~Pn507 进行确认。

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间
Pn500	端口 DI1 输入信号选择	0~30		0	立即
	【0】伺服使能 (S-ON)				
	【1】控制模式切换 (C-MODE)				
	【2】正向驱动禁止 (POT)				
	【3】负向驱动禁止 (NOT)				
	【4】偏差计数器清除 (CLR)				
	【5】报警清除 (A-RST)				
	【6】脉冲输入禁止 (INHIBIT)				
	【7】零速箝位 (ZEROSPD)				
	【8】正向转矩限制 (PCL)				
	【9】负向转矩限制 (NCL)				
	【10】增益切换 (GAIN)				
	【11】原点信号 (ZPS)				
	【12】内部位置和速度控制下的取反信号 (CMDINV)				
	【13】指令分频倍频切换 0 (DIV0)				
	【14】指令分频倍频切换 1 (DIV1)				
	【15】内部指令速度选择 0 (INSPD0)				
	【16】内部指令速度选择 1 (INSPD1)				
	【17】内部指令速度选择 2 (INSPD2)				
	【18】内部位置选择 0 (INPOS0)				
	【19】内部位置选择 1 (INPOS1)				
	【20】内部位置选择 2 (INPOS2)				
	【21】内部位置选择 3 (INPOS3)				
	【22】内部位置触发 (PTRG)				
	【23】内部位置控制下正向 JOG 运行 (P-POS)				
	【24】内部位置控制下反向 JOG 运行 (N-POS)				
	【25】内部位置控制下回零启动 (SHOME)				
	【26】内部位置控制下停止信号 (PZERO)				
	【其他】特殊功能用途				
Pn501	端口 DI2 输入信号选择	0~30		1	立即
Pn502	端口 DI3 输入信号选择	0~30		2	立即
Pn503	端口 DI4 输入信号选择	0~30		3	立即
Pn504	端口 DI5 输入信号选择	0~30		4	立即

Pn505	端口 DI6 输入信号选择	0~30		5	立即
Pn506	端口 DI7 输入信号选择	0~30		6	立即
Pn507	端口 DI8 输入信号选择	0~30		7	立即

■ 输入端口 DI1~DI8 对应引脚及默认信号名称如下：


参数号	端口名称	CN2 端口引脚	默认信号
Pn500	DI1	40	S-ON
Pn501	DI2	41	C-MOD
Pn502	DI3	42	POT
Pn503	DI4	43	NOT
Pn504	DI5	44	CLR
Pn505	DI6	45	A-RST
Pn506	DI7	46	INHIBIT
Pn507	DI8	48	ZEROSPD

■ 输入信号形态选择说明

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间
Pn508	输入信号形态选择 0 b.000□：DI1 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通） b.00□0：DI2 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通） b.0□00：DI3 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通） b. □000：DI4 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通）	b.0000~1111		b.0000	立即
Pn509	输入信号形态选择 1 b.000□：DI5 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通） b.00□0：DI6 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通） b.0□00：DI7 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通） b. □000：DI8 输入信号形态选择； 【0】信号 L 电平有效（光耦导通） 【1】信号 H 电平有效（光耦不导通）	b.0000~1111		b.0000	立即

(2) 变更输入信号的分配后使用时

• 通过“极性反置”而使用伺服 ON、禁止正转驱动、禁止反转驱动各信号时，在发生信号线断线等异常时会造成不向安全方向动作。不得不采用这种设定时，请务必进行动作确认，确保无安全问题。
输入信号典型电路如下图所示：

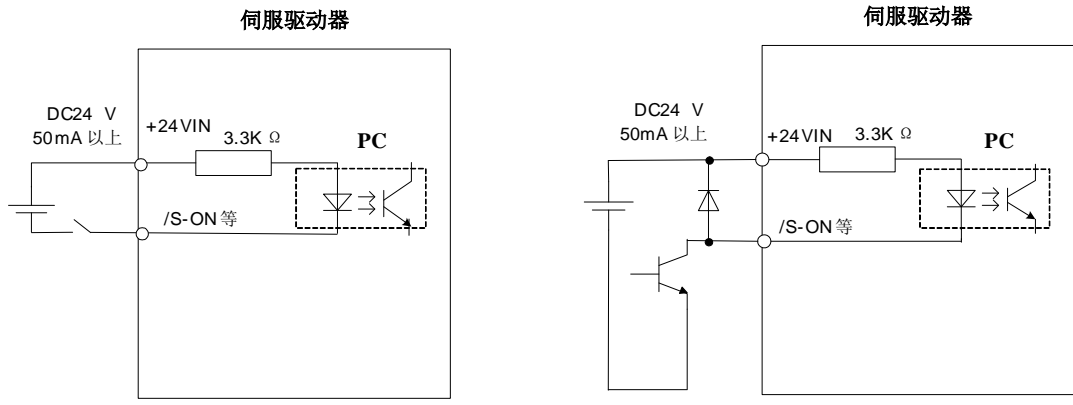

以上图为例，当光耦导通时，S-ON 信号为 L 电平，当光耦不导通时，S-ON 信号为 H 电平。参数 Pn508 决定 S-ON 的有效电平，Pn508.0=0 时，S-ON 信号为 L 电平有效，Pn508.0=1 时，S-ON 信号为 H 电平有效。

CN2 管脚	名称	信号选择参数	信号名称	信号取反参数	信号状态
40	DI1	Pn500=0	伺服使能（S-ON）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=1	控制模式切换（C-MODE）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=2	正向驱动禁止（POT）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=3	负向驱动禁止（NOT）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=4	偏差计数器清除（CLR）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=5	报警清除（A-RST）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=6	脉冲输入禁止（PULSEHIBIT）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=7	零速箝位（ZEROSPD）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=8	正向转矩限制（PCL）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=9	负向转矩限制（NCL）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=10	增益切换（GAIN）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=11	原点信号（ZPS）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=12	内部位置和速度控制下的取反信号（CMDINV）	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=13	指令分频倍频切换 0（DIV0）	Pn508.0=0	信号 L 有效

				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=14	指令分频倍频切换 1 (DIV1)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=15	内部指令速度选择 0 (INSPD0)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=16	内部指令速度选择 1 (INSPD1)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=17	内部指令速度选择 2 (INSPD2)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=18	内部位置选择 0 (INPOS0)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=19	内部位置选择 1 (INPOS1)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=20	内部位置选择 2 (INPOS2)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=21	内部位置选择 3 (INPOS3)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=22	内部位置触发 (PTRG)	Pn508.0=0	上升沿有效
				Pn508.0=1	
		Pn500=23	内部位置控制下正向 JOG 运行 (P-POS)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=24	内部位置控制下反向 JOG 运行 (N-POS)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
		Pn500=25	内部位置控制下回零启动 (SHOME)	Pn508.0=0	上升沿有效
				Pn508.0=1	
		Pn500=26	内部位置控制下停止信号 (PZERO)	Pn508.0=0	信号 L 有效
				Pn508.0=1	信号 H 有效
41	DI2	Pn501=n	对应的 n 号信号	Pn508.1=0	信号 L 有效
				Pn508.1=1	信号 H 有效
42	DI3	Pn502=n	对应的 n 号信号	Pn508.2=0	信号 L 有效
				Pn508.2=1	信号 H 有效
43	DI4	Pn503=n	对应的 n 号信号	Pn508.3=0	信号 L 有效
				Pn508.3=1	信号 H 有效
44	DI5	Pn504=n	对应的 n 号信号	Pn508.4=0	信号 L 有效
				Pn508.4=1	信号 H 有效
45	DI6	Pn505=n	对应的 n 号信号	Pn508.5=0	信号 L 有效
				Pn508.5=1	信号 H 有效
46	DI7	Pn506=n	对应的 n 号信号	Pn508.6=0	信号 L 有效
				Pn508.6=1	信号 H 有效
48	DI8	Pn507=n	对应的 n 号信号	Pn508.7=0	信号 L 有效
				Pn508.7=1	信号 H 有效

(3) 输入信号的确认

输入信号的状态可以通过输入信号监视（dn012）进行确认。关于输入信号监视（dn012），请参照“8.4 输入信号监视”。

(4) 相关注意事项

- 如果有两个 IO 引脚被分配为同一个信号时，此信号的有效状态与更高标号的 DI 信号为准。如 DI1 和 DI2 都设置为 0（S-ON 信号），则驱动器的 S-ON 信号状态由 DI2（CN2-41 引脚）决定；

(二) 输出信号的分配

输出信号根据 Pn510、Pn511 的设定，被分配到输入输出信号连接器（CN2）上。

(1) 确认出厂时的分配状态

可通过以下参数来确认出厂时的输出信号分配状态。

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间
Pn510	输出信号选择 h.000□：DO1 输出信号选择 【0】报警信号输出（ALM） 【1】定位完成（COIN）： 位置偏差脉冲小于 Pn525； 【2】Z脉冲集电极信号（CZ）： 编码器原点信号输出，Pn003.3可取反，Pn201.3结合Pn210可拓宽； 【3】外部制动器解除信号（BK）： 根据需要调整 Pn518； 【4】伺服准备输出（S-RDY）： 伺服处于正常状态此信号有效； 【5】速度一致输出（VCMP）： 速度误差小于 Pn517此信号有效； 【6】电机旋转检出（TGON）： 电机转速超过 Pn516此信号有效； 【7】转矩限制中信号（TLC）： 负载转矩达到 Pn402或 Pn403 转矩限制值； 【8】零速检出信号（ZSP）： 电机转速小于 Pn515此信号有效； 【9】警告输出（WARN） 【A】原点回归完成信号（HOME） 【B】位置命令完成信号（CMD-OK） 【C】定位及命令完成信号（MC-OK） 【D】转矩到达（TREACH）： 正向负载转矩超过 Pn404 数值或者负向负载转矩超过 Pn405 数值； h.00□0：DO2 输出信号选择 同 DO1 h.0□00：DO3 输出信号选择 同 DO1 h. □000：DO4 输出信号选择 同 DO1	h.0000~ DDD0		h.3210	立即
Pn511	输出信号取反	b.0000~		b.0000	立即


b.000□：DO1（报警信号 ALM）输出信号形态选择； 【0】 信号有效时为 H 电平信号（光耦不导通） 【1】 信号无效时为 L 电平信号（光耦导通） b.00□0：DO2 输出信号形态选择； 【0】 信号有效时为 L 电平信号（光耦导通） 【1】 信号无效时为 H 电平信号（光耦不导通） b.0□00：DO3 输出信号形态选择； 【0】 信号有效时为 L 电平信号（光耦导通） 【1】 信号无效时为 H 电平信号（光耦不导通） b. □000：DO4 输出信号形态选择； 【0】 信号有效时为 L 电平信号（光耦导通） 【1】 信号无效时为 H 电平信号（光耦不导通）	1111			
--	------	--	--	--

输入端口 DO1~DO4 对应引脚如下：

参数号	名称	CN2 端口引脚	默认信号
Pn510.0	DO1	31、32	ALM
Pn510.1	DO2	29、30	COIN
Pn510.2	DO3	27、28	CZ
Pn510.3	DO4	25、26	BK

(2) 变更输出信号的分配后使用时

• 没有检出的信号为“无效”状态。 例如，速度控制时，定位完成（COIN）信号为“无效”。
输出信号的分配如下表所示。
输出信号典型电路如下图所示：

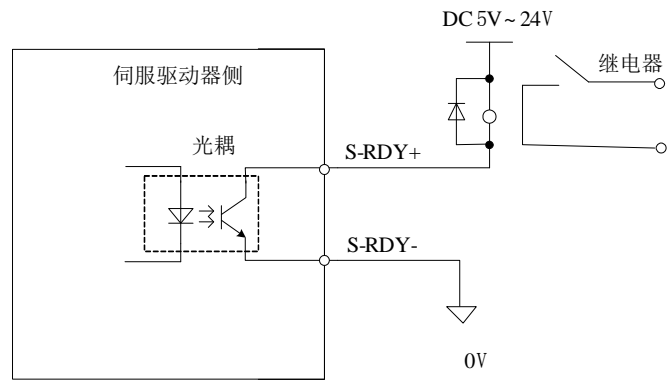

(注) 光电耦合器输出电路的最大允许电压电流容量如下
电压：DC30V (最大)
电流：DC50mA (最大)

以上图为例，参数 Pn511 决定 COIN 的电平，当 COIN 信号有效时，当 Pn511=0 时，光耦 PC 导通时，L 电平为 COIN 信号的有效电平；当 Pn511=1 时，光耦 PC 不导通时，H 电平为 COIN 信号的有效电平。

CN2 管脚	名称	信号选择参数	信号名称	信号取反参数	信号状态
31、32	DO1	Pn510=0	报警信号输出（ALM）	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=1	定位完成（COIN）	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H

		Pn510=2	Z 脉冲集电极信号 (CZ)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=3	外部制动器解除信号 (BK)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=4	伺服准备输出 (S-RDY)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=5	速度一致输出 (VCMP)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=6	电机旋转检出 (TGON)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=7	转矩限制中信号 (TLC)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=8	零速检测信号 (ZSP)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=9	警告输出 (WARN)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=A	内部位置控制下, 原点回归完成 (HOME)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=B	内部位置控制下, 位置命令完成 (CMD-OK)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=C	内部位置控制下, 定位及命令完成 (MC-OK)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
		Pn510=D	转矩到达 (TREACH)	Pn511.0=0	信号有效时为 L
				Pn511.0=1	信号有效时为 H
29、30	DO2	同上	定位完成 (COIN)	Pn511.1=0	信号有效时为 L
				Pn511.1=1	信号有效时为 H
27、28	DO3	同上	集电极 Z 脉冲 (CZ)	Pn511.2=0	信号有效时为 L
				Pn511.2=1	信号有效时为 H
25、26	DO4	同上	外部制动器解除信号 (BK)	Pn511.3=0	信号有效时为 L
				Pn511.3=1	信号有效时为 H

(3) 相关注意事项

- 当使用 Z 脉冲集电极输出信号时, 其输出电平状态不能改变(对应的 Pn[511]位无用);
- 如果有两个 IO 引脚被分配为 Z 脉冲集电极输出信号时, 此信号的有效状态与更高标号的 DO 信号为准。如 DO2 和 DO3 都设置为 2 (Z 脉冲集电极信号), DO3 (CN2-27、28 引脚) 输出 Z 脉冲信号;
- 注意报警信号 (ALM)、警告信号 (WARN) 有效时表示报警, 无效时表示不报警。

3.4.4 与上位装置的连接示例

伺服驱动器的输入输出信号及其与上位装置的连接实例如下所示。

(一)指令输入回路


1) 低速位置指令输入回路

下面说明 CN2 连接器的 7-8（指令脉冲输入）、11-12（指令符号输入）端子。


上位装置侧的指令脉冲的输出回路可从线性驱动器输出、集电极开路输出（2 种）这三种中任选一个。以下分别列举说明。

■ 线性驱动器输出

- a) 驱动器通过低速脉冲通道接收

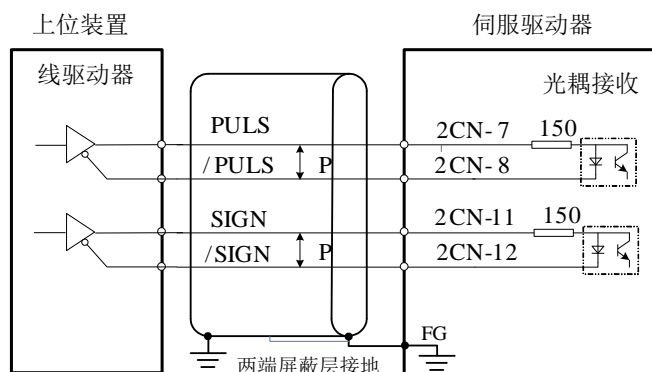

- b) 驱动器通过高速脉冲通道接收。注意此为 5V 系统，请勿输入大于 5V 电源。

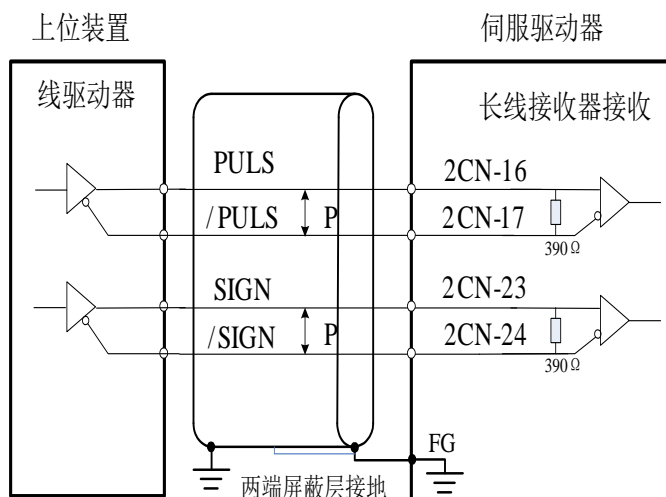


适用的线性驱动器，如T1公司AM26LS31的同类产品


为了提高高速脉冲输入接口的抗干扰能力，建议控制器与伺服驱动器的地连接在一起。

■ 集电极开路输出

- a) 上位机为集电极开路输出，且提供 24VDC 信号电源时，连接方式 1

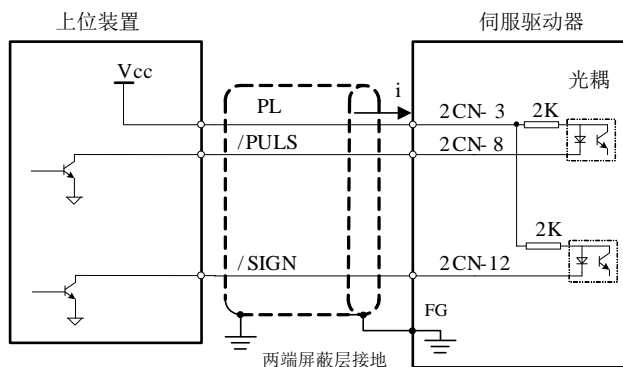

- b) 上位机为集电极开路输出，且提供 5VDC、12VDC、24VDC 信号电源时，连接方式 2

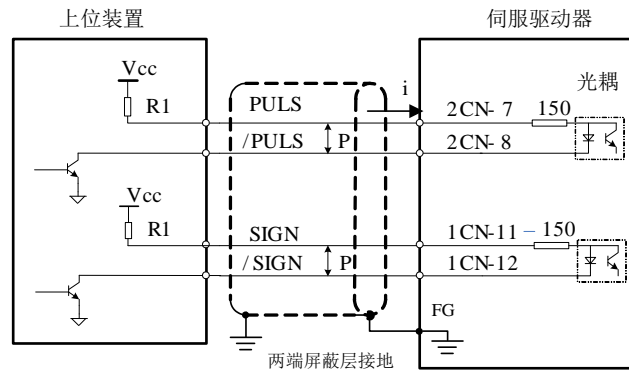

注意：

◆ 请按以下要求的输入电流值范围设定电阻 R1。

输入电流 $i = 10 \sim 15\text{mA}$ ：

V_{cc} 为 24V 时， $R1=2K\Omega$

V_{cc} 为 12V 时， $R1=510\Omega$

V_{cc} 为 5V 时， $R1=180\Omega$

◆ 一般地，集电极方式的脉冲输入易受干扰，主要有以下几种方式减小干扰：

- 接线：控制线的屏蔽层在上位机端接电源地（如 24V 电源，则屏蔽接 24V 地），驱动器端的控制线屏蔽悬空；
- 修改 Pn201.0 参数：参数设置越大，滤波越大，输入截止频率越低；

2) 高速位置指令输入回路


下面说明 CN2 连接器的 16-17（指令脉冲输入）、23-24（指令符号输入）端子。

上位装置侧的指令脉冲的输出回路只可从 5V 线性驱动器输出。

3) 模拟量输入回路


下面说明 CN2 连接器的 5-6（速度指令输入）、9-10（转矩指令输入）端子。

模拟量信号是指速度指令或转矩指令信号。输入阻抗如下所示。

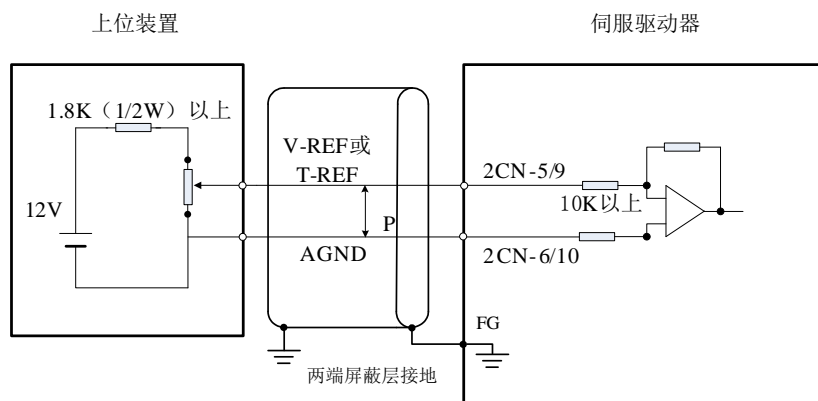

4) 顺控输入回路


通过继电器或集电极开路的晶体管回路进行连接。使用继电器连接时，请选择微小电流用继电器。如果不使用微小电流用继电器，则会造成接触不良。

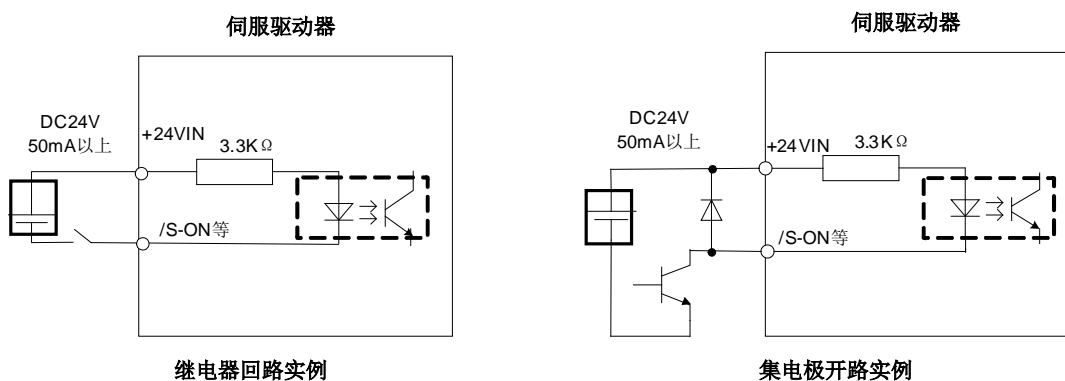

(二)输出电路

1) 顺控输出回路

伺服报警、伺服准备就绪以及其它的顺序用输出信号由光电耦合器输出电路构成，请使用继电器连接。

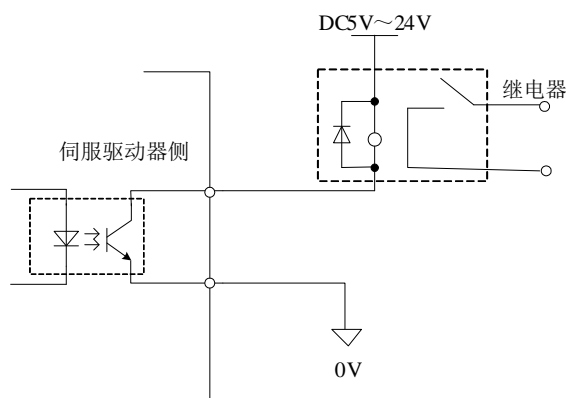


(注) 光电耦合器输出电路的最大允许电压 最大电流如下:

- 电压: DC30V (最大)
- 电流: DC50mA (最大)

2) 线性驱动器输出回路

下面就 CN2 端口的 33-34 (A 相信号)、35-36 (B 相信号)、19-20 (C 相信号) 端子进行说明。

将编码器的串行数据转换为 2 相 (A 相、B 相) 脉冲的输出信号 (PnO、/PnO、PBO、/PBO) 和原点脉冲信号 (PZO、/PZO) 通过线性驱动器输出回路进行输出。通常，在伺服驱动器的速度控制中，需要在上位装置侧构成位置控制系统时使用。在上位装置侧，请使用线性接收器回路进行接收。

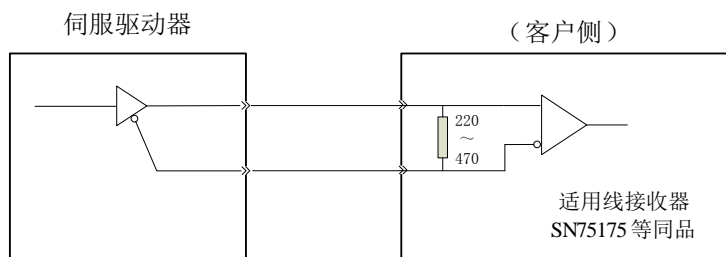

3) 模拟量输出回路

CN2 端口的 4 (MON)、1 (SG) 提供监视模拟数据，例如电机的转速与电流可以用模拟电压的方式来表现。本驱动器提供一个 Channel 的输出，使用者可以利用参数 Pn021 来选择所欲监视的数据。本信号是以电源的地 (GND) 为基准，模拟输出电压范围为 -8V~+8V。

3.5 连接器 CN3 的配线

下面对编码器、伺服驱动器和从伺服驱动器向上位装置输出信号进行连接的示例，以及编码器连接用端口（CN3）的端子排列进行说明。

3.5.1 连接器 CN3 配线说明


(一)快速插头编码器线缆



CABLE CODE	省线型编码器	通讯型编码器	旋变型编码器
	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	+5V	+5V	
2	0V	0V	
3	PA	PD+	SIN+
4	/PA	PD-	SIN-
5	PB	BAT+	COS+
6	/PB	BAT-	COS-
7	PZ		REF+
8	/PZ		REF-
9	FG	FG	FG

CN3插头		
DB-9P	DESCRIPTION	通讯型编码器
1	PA	PD+
2	PB	
3	PZ	
4		
5	+5V	+5V
6	/PA	PD-
7	/PB	
8	/PZ	
9	0V	0V
外壳	FG	FG

(二)航空插头编码器线缆

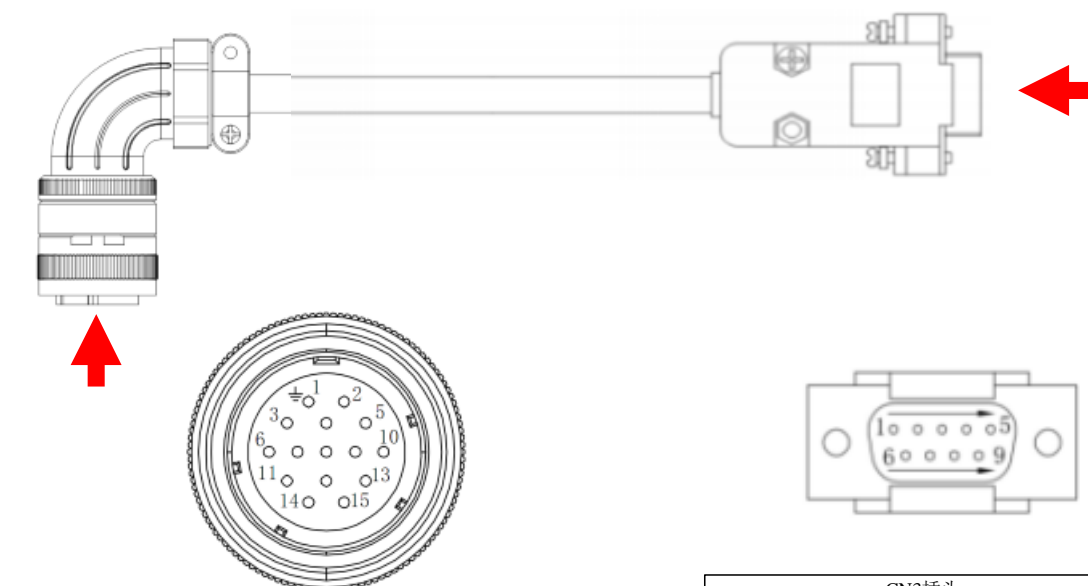

	省线型编码器	通讯型编码器	旋变型编码器
CABLE CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	FG	FG	FG
2	+5V	+5V	COS-
3	0V	0V	SIN-
4	PA	PD+	SIN+
5	PB	BAT+	REF+
6	PZ		COS+
7	/PA	PD-	REF-
8	/PB	BAT-	
9	/PZ		


CN3插头		
DB-9P	DESCRIPTION	通讯型编码器
1	PA	PD+
2	PB	
3	PZ	
4		
5	+5V	+5V
6	/PA	PD-
7	/PB	
8	/PZ	
9	0V	0V
外壳	FG	FG

注：


1、通讯型编码器如果为绝对值型时使用 BAT+、BAT-连接外部电池。通讯型编码器如果为增量型则不使用 BAT+、BAT-信号。

3.5.2 连接器 CN3 连接示例

■ 省线式增量编码器配线

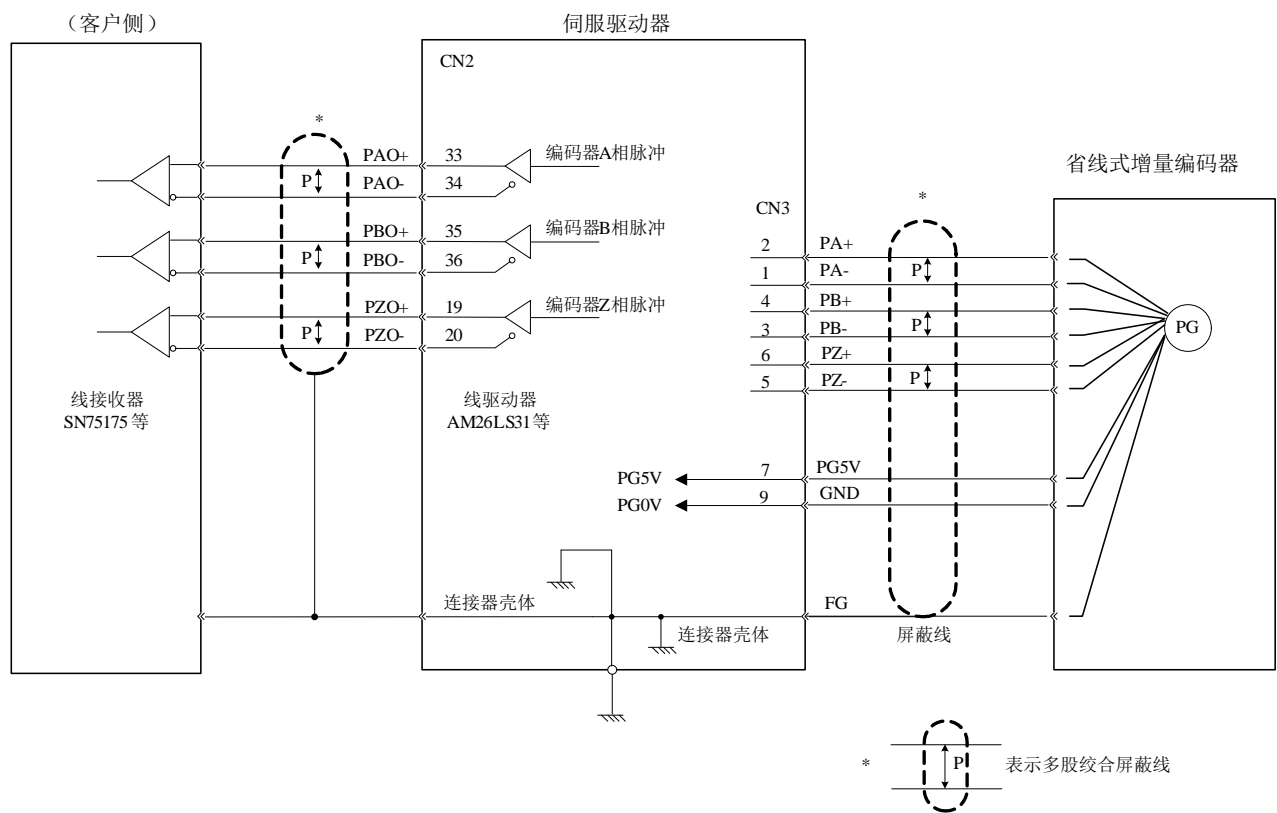


■ 17 位串行编码器配线

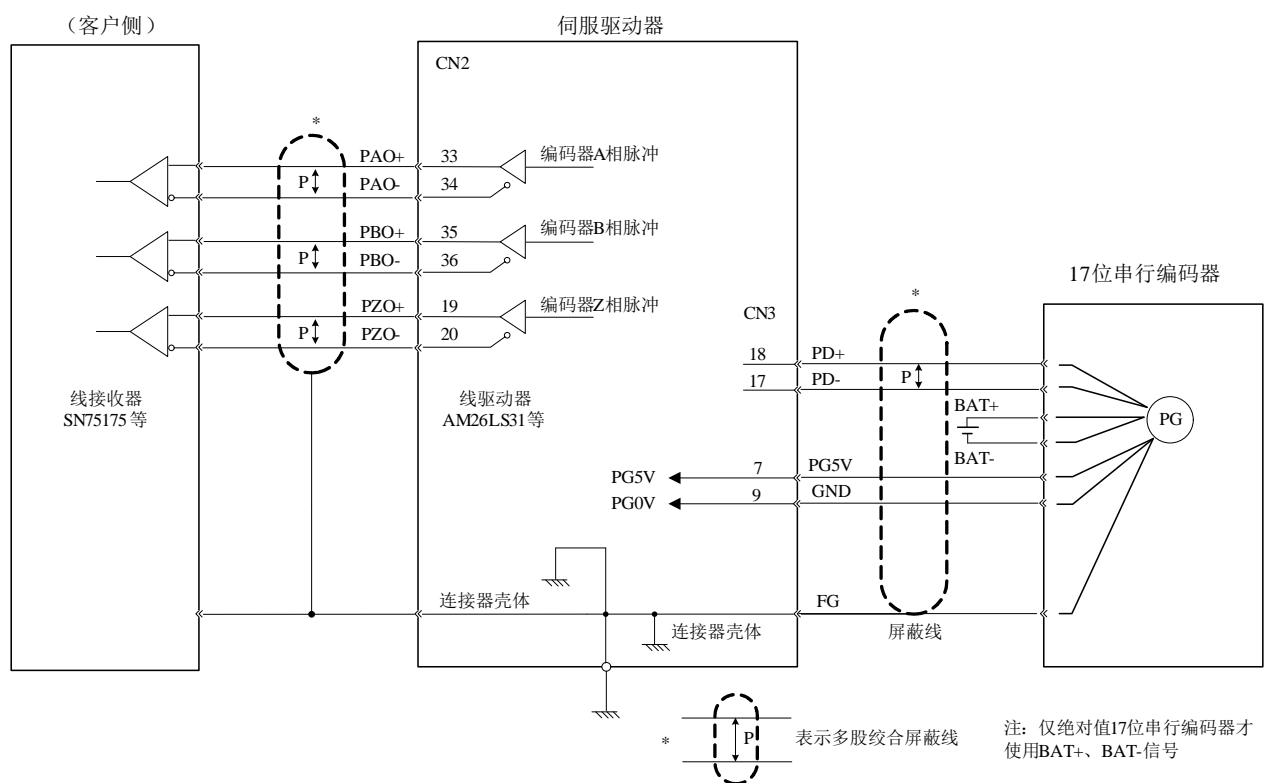


3.6 标准接线方式

3.6.1 位置控制的连接示例

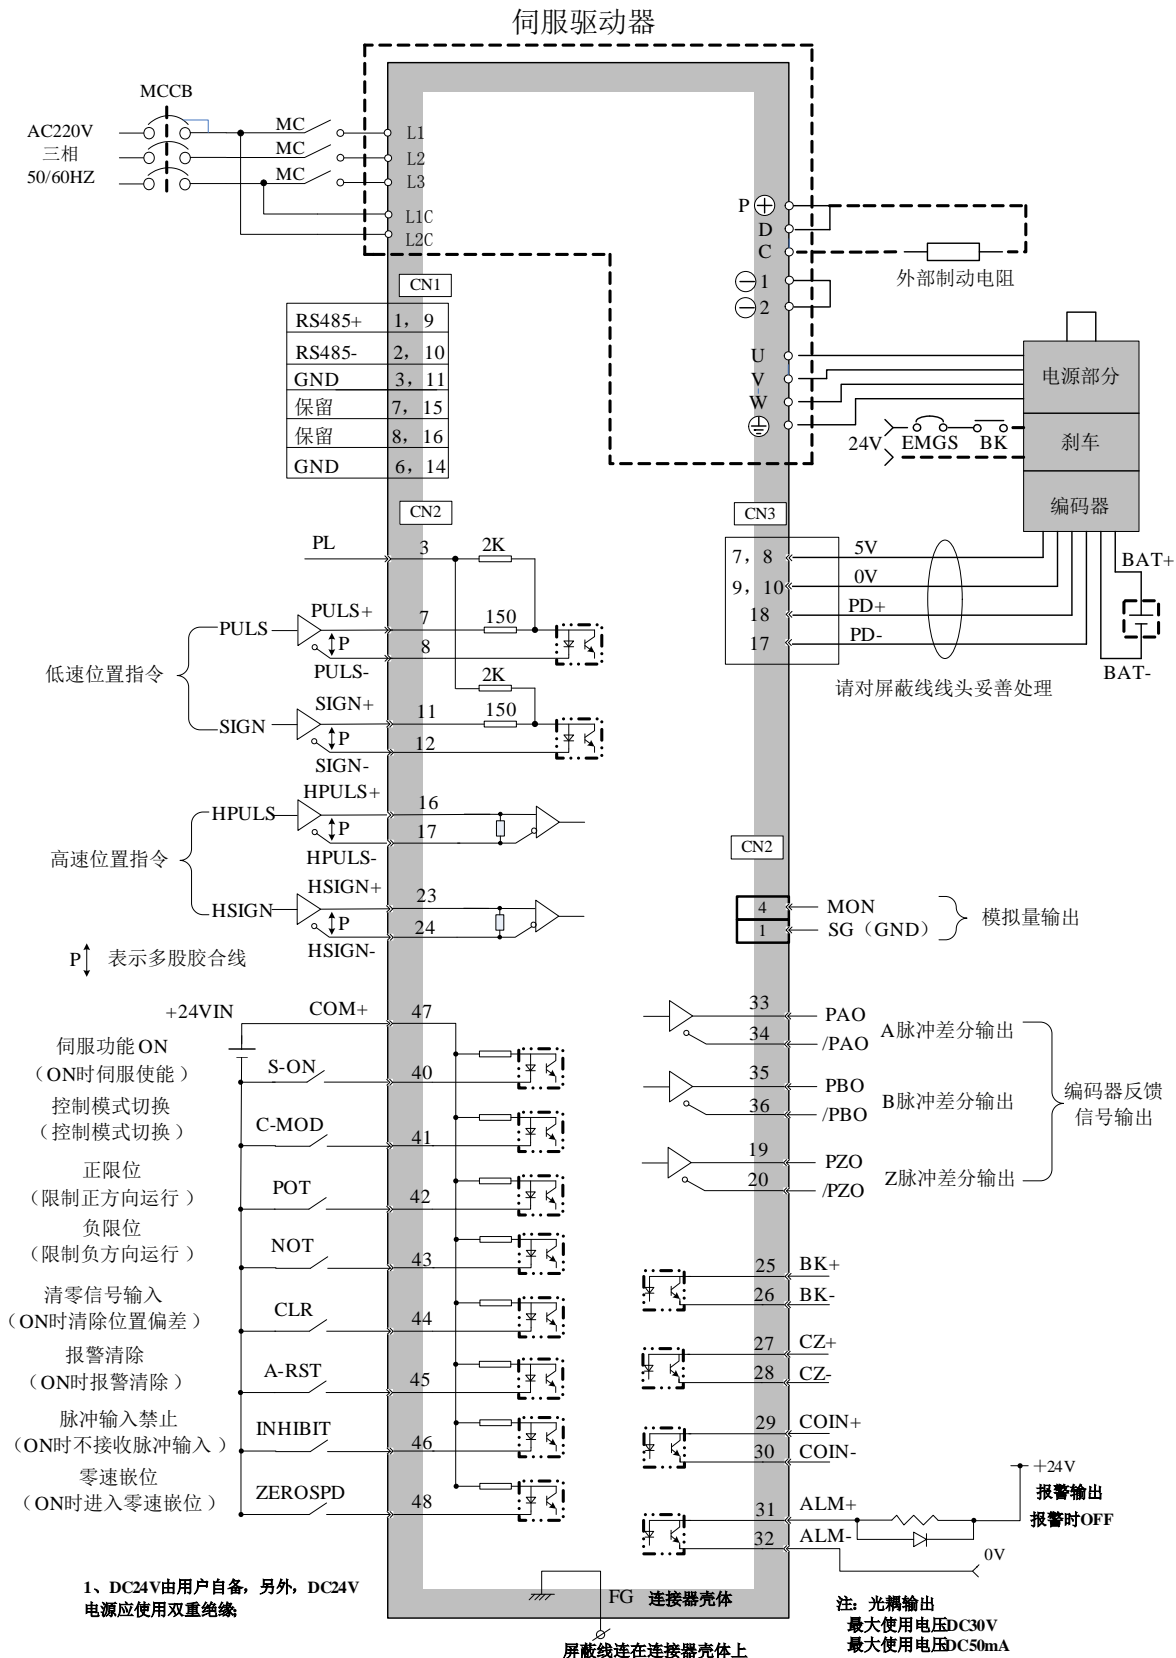


3. 6. 2 速度\转矩控制的连接示例

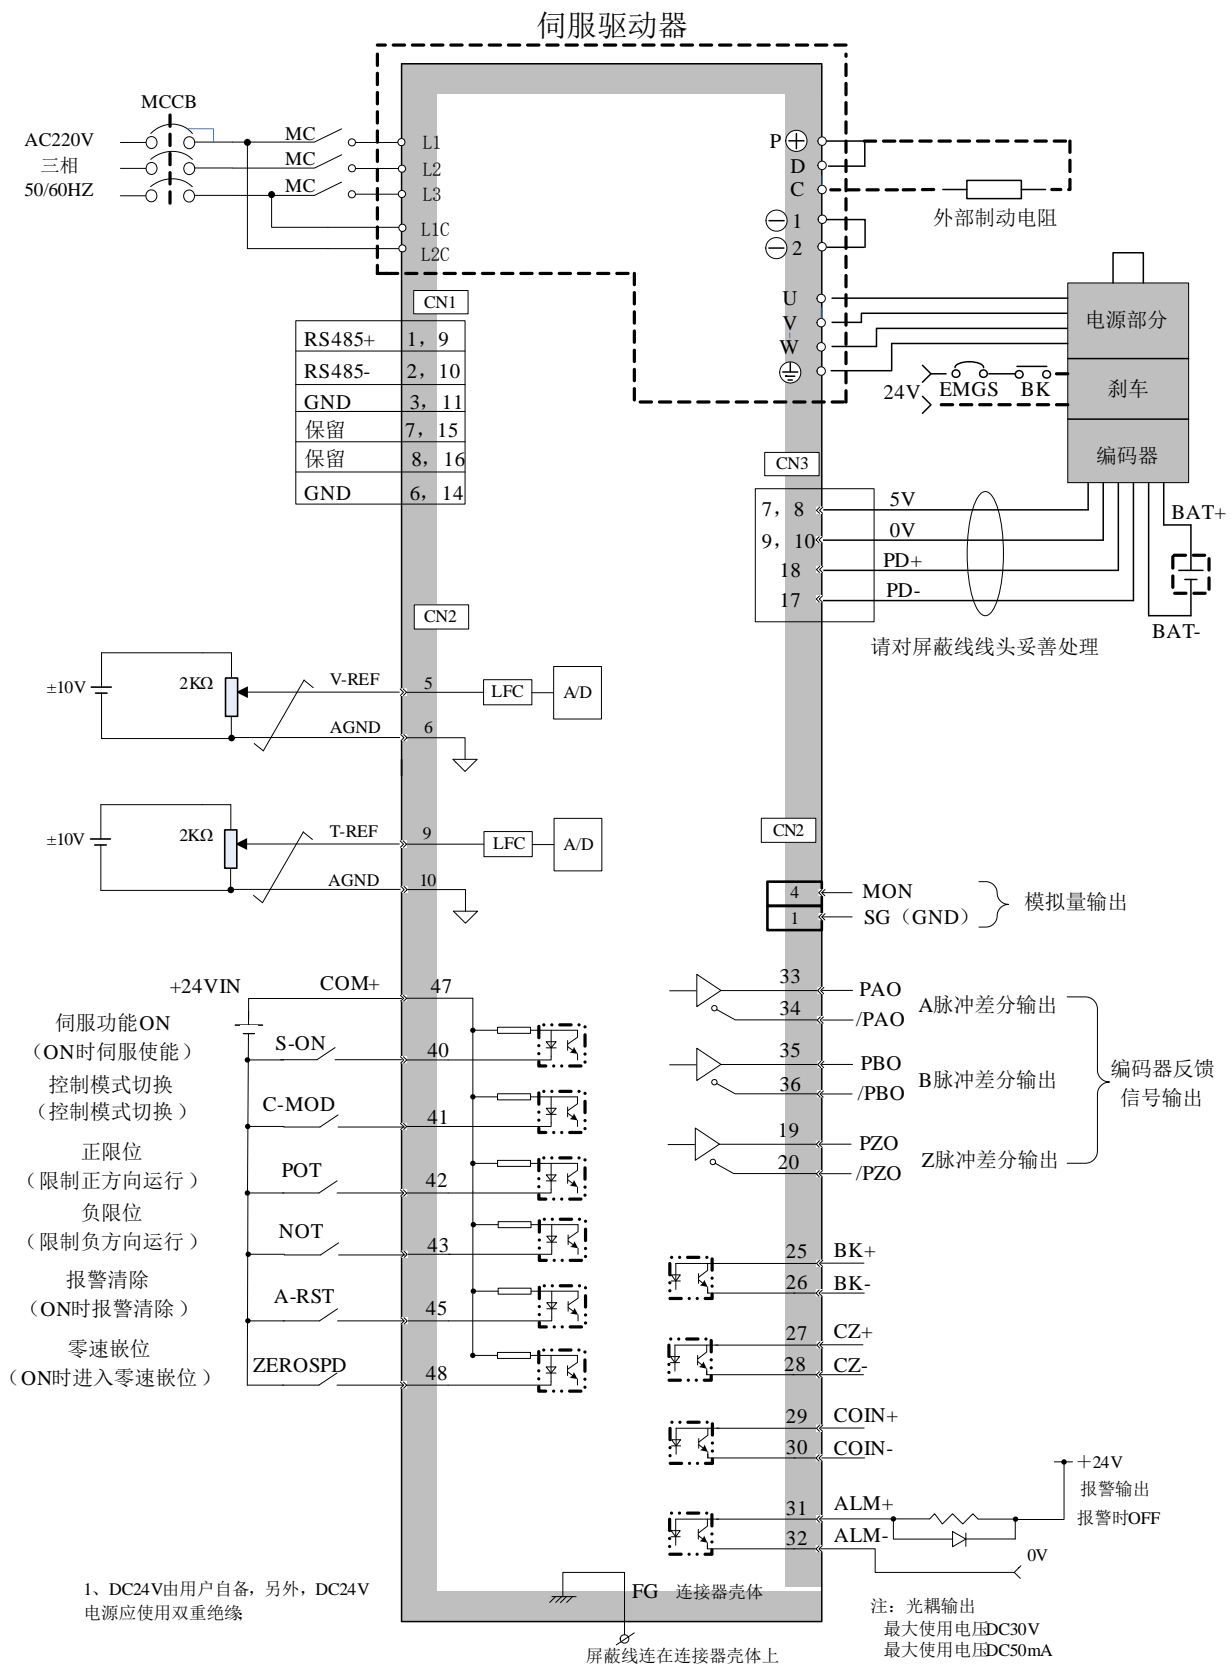

第四章 面板操作

4.1 面板操作器

面板操作器由面板操作器显示部和面板操作器按键构成。
通过面板操作器可以显示状态、执行辅助功能、设定参数并监视伺服驱动器的动作。
面板操作器按键的名称及功能如下所示。

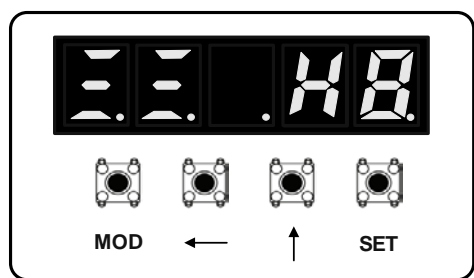


按键	功能、说明
MOD	在不同模式间切换或作为取消按钮层层退出
←	操作位循环左移
↑	操作位数值持续增加，不产生进位。如果数据为有符号数，则操作位在+、-间切换
SET	进入参数、显示菜单，相当于 ENTER

如何清除伺服报警？
同时按住UP键和DOWN键，便可清除伺服报警。
(注)清除伺服报警前，请务必排除报警原因。


4.2 功能的切换

按 MODE/SET 键，功能会如下进行切换。
有关各功能的操作方法，请阅读参照章节。

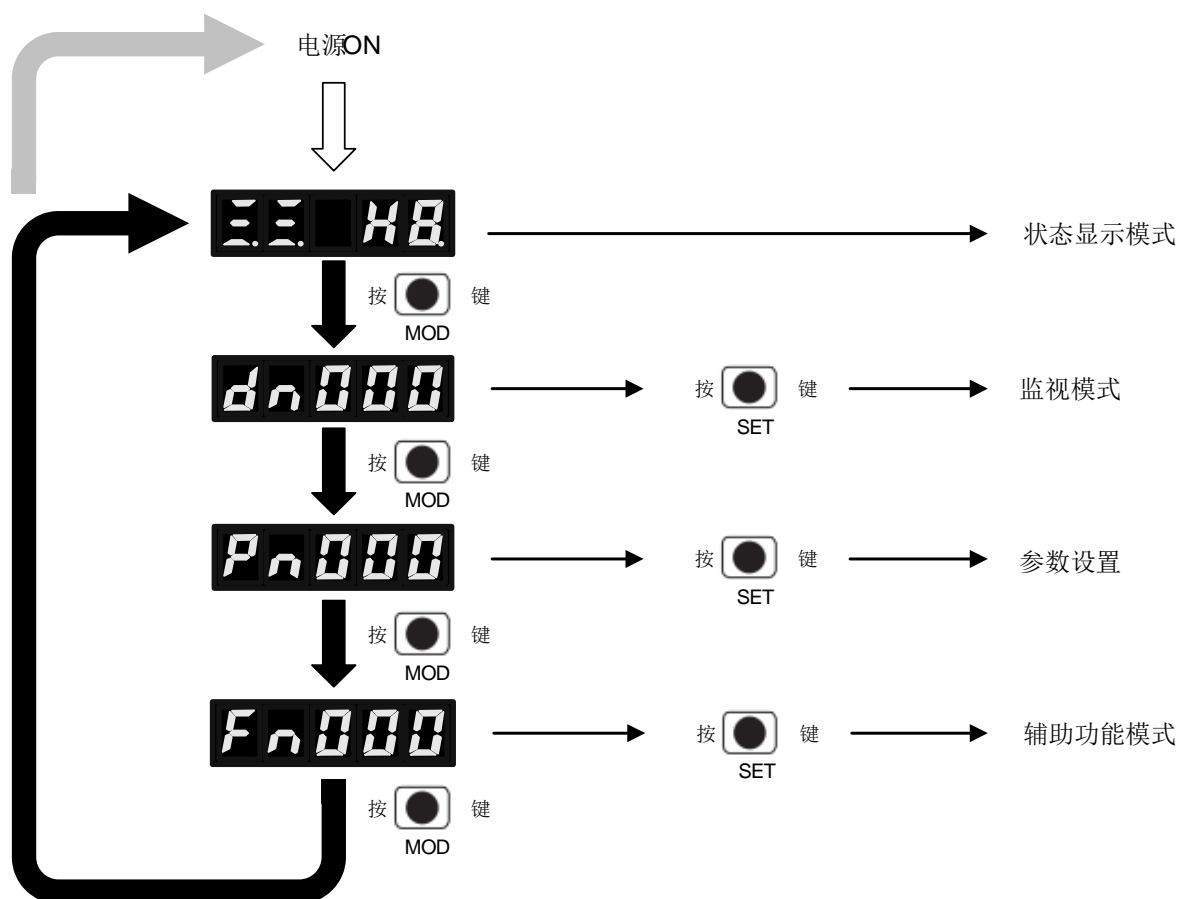


4.3 状态监视

在状态显示模式中用位数表示伺服驱动器的状态。
状态显示的判别方法如下所示。

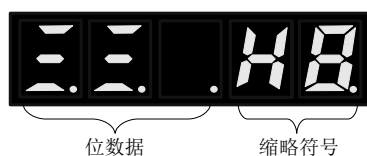

显示内容

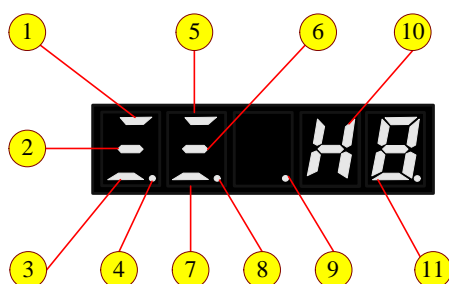

位数据			
监视号	名称	位置控制模式 内容说明	速度、转矩控制模式 内容说明
①	电源准备就绪显示	主回路电源 ON 时亮灯。 主回路电源 OFF 时熄灭。	主回路电源 ON 时亮灯。 主回路电源 OFF 时熄灭。
②	一致标志	定位完成 (COIN)	速度一致 (VCMP) 显示
③	清除信号输入标志	有清除信号(CLR)输入时亮灯。 无清除信号输入时熄灭。	有清除信号(CLR)输入时亮灯。 无清除信号输入时熄灭。
④	位置控制模式标志	此灯亮	此灯灭
⑤	旋转检出显示	当速度高于设定速度时, 此灯亮 (TGON)	当速度高于设定速度时, 此灯亮 (TGON)
⑥	指令输入标志	指令脉冲输入中显示	速度控制时: 为速度指令输入中显示 转矩控制时: 为转矩指令输入中显示
⑦	转矩检出显示	输入中的转矩指令大于规定值 (额定转矩的 20%) 时亮灯, 小于 规定值时熄灭。	输入中的转矩指令大于规定值 (额 定转矩的 20%) 时亮灯, 小于规定 值时熄灭。
⑧	速度控制模式标志	此灯灭	当前模式处于速度控制下时, 此灯 亮
⑨	转矩控制模式标志	此灯灭	当前模式处于转矩控制下时, 此灯 亮
缩略符号			
⑩	限位标志	左限位时, 显示  右限位时, 显示  同时限位时, 交替显示  、 	左限位时, 显示  右限位时, 显示  同时限位时, 交替显示  、 
⑪	运行标志	当电机励磁, 动态显示旋转的  当电机处于不励磁状态, 停止旋转	当电机励磁, 动态显示旋转的  当电机处于不励磁状态, 停止旋转

4.4 监视显示（dn □□）

在监视模式下，可对伺服驱动器中设定的指令值、输入输出信号的状态以及伺服驱动器的内部状态进行监视（显示）。在面板操作器上显示为以 dn 开头的编号。

4.4.1 显示内容

监视模式下的显示内容，请参考章节“5.1”

4.4.2 监视模式下操作示例

下面以电机转速（dn 00）为例来说明监视显示的操作方法。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是 dn 00，按“↑”键或“←”键显示“dn 00”。
3			按 SET 键进入监视界面，显示左图，显示电机转速为 1600rpm。
4			按 SET 或 MOD 键，返回步骤 1 的显示。
5	操作结束		

4.5 参数模式

4.5.1 相关说明

设定伺服驱动器的参数。在面板操作器上显示为以 Pn 开头的编号。

■ 存储设定状态

当参数编辑完毕，按下 SET 储存设定键时，面板显示器会依设定状态持续显示设定状态符号一秒钟。

显示符号	内容说明
	设定值正确储存结束（Saved）。
	此参数须重新开机才有效（Reset）。

	设定值不正确或输入的数据超过最大最小值（Out of Range）。
	参数经过密码保护不能修改（Can not operation）。

■ 数值类型


 





参数显示的最高一位表示数值类型。

显示符号	内容说明
	最高一位无显示，表示参数设定为十进制。当数据为无符号数时，最高一位设置范围为 0~6，其余位设置范围为 0~9；当数据为有符号数时，最高一位为符号位。
	最高一位显示为“b”，表示参数设定为二进制。每位设置范围为 0~1。
	最高一位显示为“d”，表示参数设定为十进制。每位设置范围为 0~9。
	最高一位显示为“h”，表示参数设定为十六进制。每位设置范围为 0~F。

4.5.2 参数设定（Pn□□□）的操作示例

下面以第一位置环增益（Pn100）为例来说明修改参数的操作方法。把 Pn100 的数值从 40 修改为 200。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按“↑”键或“←”键显示“Pn100”。
3			按 SET 键进入参数编辑界面，显示左图，表示当前数值为 40。
4			按“←”键，移动闪烁显示的数位，使 4 闪烁显示。（闪烁显示的数位表示可更改的数位。）
5			按 6 次“↑”键，显示值变更为“00”。
6			按“←”键，移动闪烁显示的数位，使，显示如左图。
7			按 2 次“↑”键，显示值变更为“200”。

 8			按 SET 键，即把 Pn100 的数值修改为 200。如果设置的数值在这个参数的最大最小值范围内，且能立即生效，则显示如左图所示。
			如果设置的数值在这个参数的最大最小值范围内，但是需要重新上电后才有效，则显示如左图所示。
			如果设置的数值不在这个参数的最大最小值范围内，则显示如左图所示。设置的数据将被舍弃。
9			约 1 秒钟后，显示退回到参数编辑界面，如步骤 2 的显示。
10			按 MODE 键，Pn100 的数值将不作修改，然后退出此参数编辑界面，返回步骤 2 的显示。
11	操作结束		

4.6 辅助功能（Fn □□）的操作示例


 

 

 

辅助功能用于执行与伺服驱动器的设置、调整相关的功能。
在面板操作器上显示为以 AF 开头的编号。

4.6.1 辅助功能内容

请参考章节 6.1。

4.6.1 辅助功能（Fn □□）的操作示例

下面以恢复出厂值（AF005）为例来说明辅助功能的操作方法。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF005”。
3			如果伺服处于非运行状态，按 SET 键显示左图。
			如果伺服处于运行状态或者设定了前面板锁定（Fn 03），则显示左图，表示

			不能进行此项辅助功能操作。
4			持续按住 “↑” 键显示左图。
5			直至显示左图，表示操作完成。
6			松开按键后显示左图。
7			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
8	操作结束		

4.7 本手册的参数书写方法

下面介绍本手册中使用的参数的书写方法。

4.7.1 “数值设定型” 的书写方法

参数号	名称	设定范围	单位	默认值	生效	其他
Pn 100	第一位值环增益	1 ~1000	1/S	40	立即	

参数
标号

表示可设定的
参数范围。


表示可在参数中设定
的最小 设定单位
(设定值的刻度) 。

表示出厂时
的设定值。

即时 表示参数
发生变更后，立即
生效。
再次接通电源
表示此参数变更后
需重新上电才会生
效。

此参数的其他说明

4.7.2 “功能选择型”的书写方法

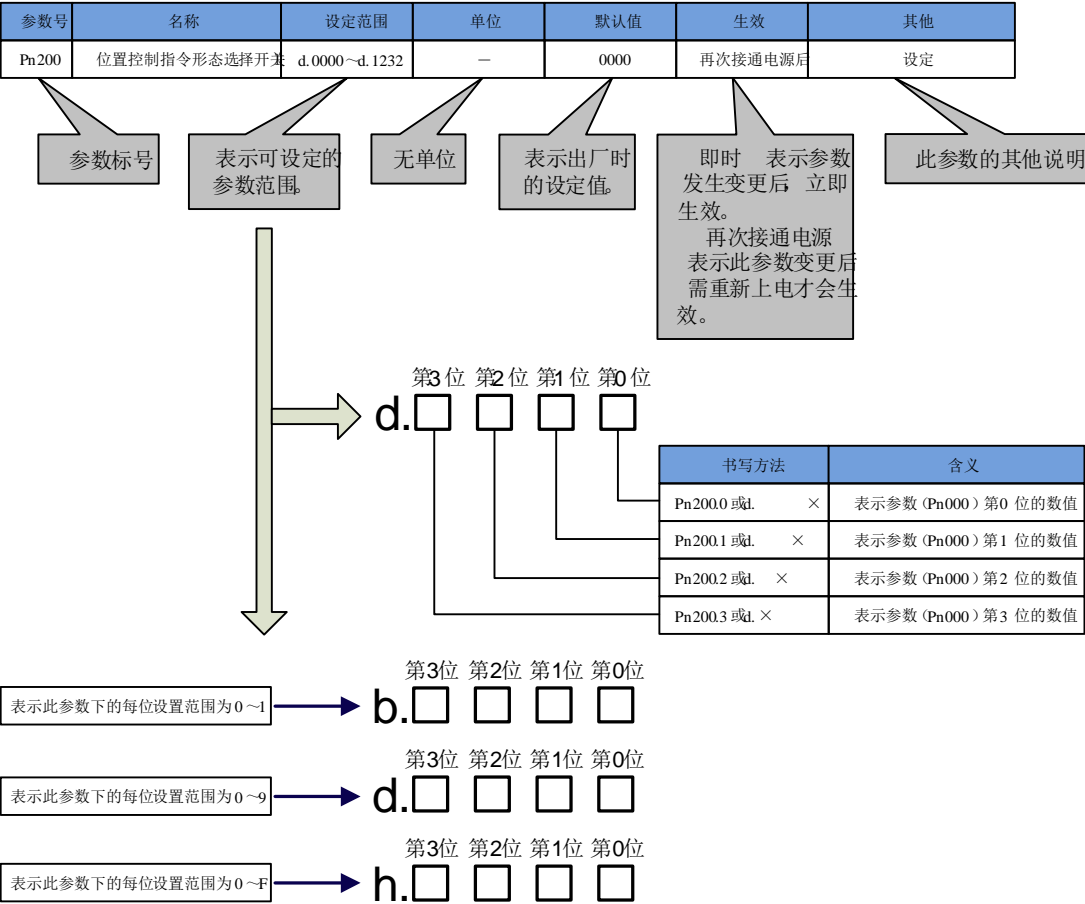

第五章 监视显示

5.1 监视显示一览

监视显示是指对伺服驱动器中设定的指令值、输入输出信号的状态以及伺服驱动器的内部状态进行显示的功能。

监视显示一览如下所示。

监视号	显示内容	单位
dn 00	电机转速 显示电机运转速度。	【r/min】
dn 01	电机反馈脉冲数（编码器单位，低 4 位） 显示电机编码器反馈脉冲总和的低 4 位。	【1 编码器脉冲】
dn 02	电机反馈脉冲数（编码器单位，高 5 位） 显示电机编码器反馈脉冲总和的高 5 位。	【10000 编码器脉冲】
dn 03	脉冲命令输入脉冲数（电子齿轮之前）（使用者单位，低 4 位） 在位置控制下，显示脉冲命令输入脉冲数总和的低 4 位。	【1 指令脉冲】
dn 04	脉冲命令输入脉冲数（电子齿轮之前）（使用者单位，高 5 位） 在位置控制下，显示脉冲命令输入脉冲数总和的高 5 位。	【10000 编码器脉冲】
dn 05	误差脉冲数（编码器单位，低 4 位） 在位置控制下，显示误差脉冲数总和的低 4 位。	【1 编码器脉冲】
dn 06	误差脉冲数（编码器单位，高 5 位） 在位置控制下，显示误差脉冲数总和的高 5 位。	【10000 编码器脉冲】
dn 07	速度指令（模拟电压指令） 在速度控制（模拟量指令）下，显示模拟输入的电压值。此显示数值为零漂补正后之值。电压超过±10V 无法正确显示。	【0.1V】
dn 08	内部速度指令 显示在速度控制、位置控制下的内部速度指令。	【r/min】
dn 09	转矩指令（模拟电压指令） 在转矩控制（模拟量指令）下，显示模拟输入的电压值。此显示数值	【0.1V】

	为零漂补正后之值。电压超过±10V 无法正确显示。	
dn 10	内部转矩指令（相对于额定转矩的值） 显示在转矩控制、速度控制、位置控制下的内部转矩指令。	【%】
dn 11	转矩反馈（相对于额定转矩的值） 显示在转矩控制、速度控制、位置控制下的转矩反馈数值	【%】
dn 12	输入信号监视 显示连接到 CN2 连接器的控制输入信号状态	— —
dn 13	输出信号监视 显示连接到 CN2 连接器的驱动器输出信号状态	— —
dn 14	指令脉冲频率 在位置控制下，上位机指令脉冲的频率。	【0.1Khz】
dn 15	主回路电压 显示输入电源经过整流后的 DC 电压。	【V】
dn 16	总运行时间 显示驱动器运行的总的时间。此时间记录了驱动器有电的情况下的时间，如果执行 Fn005（恢复出厂值）操作，则此数值会被清零。	【Hous】
dn 17	旋转角 显示电机电气旋转角度。	【deg】
dn 18	编码器实际位置（单圈绝对值型或多圈绝对值型编码器） 在使用绝对值编码器时（单圈绝对值型或多圈绝对值型编码器），显示一圈中编码器的绝对位置数据。	【 2 编 码 器 脉 冲 (17bit)】 【 16 编 码 器 脉 冲 (17bit)】
dn 19	编码器圈数显示（仅在绝对值编码器时有效） 在使用绝对值编码器时（多圈绝对值型编码器），显示一圈中编码器的绝对位置数据。	【1 圈】
dn 20	累积负载率（将累积负载的额定值作为 100%） 显示电机过载保护的报警发生等级相应率	【%】
dn 21	再生负载率（将再生负载的额定值作为 100%） 显示再生过载保护的报警发生等级相应率	【%】
dn 22	DB 负载率（将 DB 负载的额定值作为 100%）	【%】

	显示 DB 制动保护的报警发生等级相应率	
dn 23	负载惯量比 显示负载惯量与电机本体惯量的比率。	【%】
dn 24	有效增益监视 显示位置速度控制中用的哪组增益数据。 1: 表示第一组增益 2: 表示第二组增益	
dn 30	子软件版本 在 Fn10 版本下的子软件版本。如 Fn10 为 d.3.10, dn30=1; 则 DSP 主软件版本为 V3.10, 子软件版本为 1。	
dn 40	电压等级 根据 Pn000.3 确定的输入电压等级。220 为输入等级为 220V, 220 为输入等级为 220V。	
dn 46	IGBT 温度	℃

5.2 监视显示的操作示例

以 dn 00 为例，监视显示的操作示例如下所示。

下面是伺服电机转速为 1600 rpm 时的显示示例。


 

 

 

 
步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是 dn00, 按“↑”键或“←”键显示“dn 00”。
3			按 SET 键进入监视界面, 显示左图, 显示电机转速为 1600rpm。
4			按 SET 或 MOD 键, 返回步骤 1 的显示。
5	操作结束		

5.3 输入信号监视

输入信号的状态可以通过“输入信号监视（dn 12）”进行确认。
显示步骤、显示的判别方法以及显示示例如下所示。

5.3.1 显示步骤

输入信号的显示步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是 dn 12，按“↑”键或“←”键显示“dn 12”。
3			按 SET 键进入输入信号监视界面，显示左图。
4			按 SET 或 MOD 键，返回步骤 1 的显示。
5	操作结束		

5.3.2 显示的判别方法

被分配的输入信号通过面板操作器的段（LED）的点亮状态进行显示。
输入针和 LED 编号的对应关系见下表。



- ◆输入信号为有效状态时上方的段（LED）点亮。
- ◆输入信号为 L 电平（输入光耦导通）时下方的段（LED）点亮。

显示 LED 编号	输入管脚		信号名称（出厂设定）
1	40	DI1	S-ON
2	41	DI2	C-MOD
3	42	DI3	POT
4	43	DI4	NOT
5	44	DI5	CLR
6	45	DI6	A-RST

7	46	DI7	INHIBIT
8	48	DI8	ZEROSPD


【注】

- 1、在外部没有输入的情况下，通过修改参数 Pn[508]、Pn[509]（输入信号形态选择），也能使相应 IO 信号有效。dn 12 既可以显示外部输入 IO 信号电平状态，又可以显示内部信号有效状态。
- 2、在输入信号不取反的情况下，光耦不导通时的状态为 POT、NOT 信号无效，表示驱动禁止（超程）。


5.3.3 显示示例

输入信号的显示示例如下所示。


输入光耦导通，Pn508.0=0，S-ON 信号有效（L 电平时伺服 ON）。

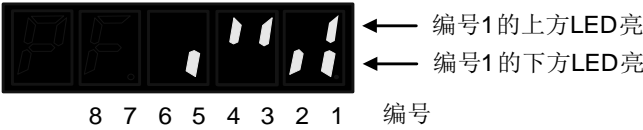

输入光耦导通，Pn508.0=1，S-ON 信号无效（H 电平时伺服 ON）。

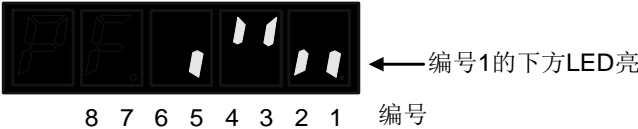

输入光耦不导通，Pn508.0=1，S-ON 信号有效（H 电平时伺服 ON）。

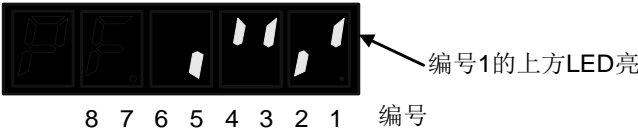


 

 
5.4 输出信号监视

输出信号的状态可以通过“输出信号监视（dn 13）”进行确认。显示步骤、显示的判别方法以及显示示例如下所示。

5.4.1 显示步骤

显示步骤输出信号的显示步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是 dn 12，按“↑”键或“←”键显示“dn 12”。

3			按 SET 键进入输入信号监视界面，显示左图。
4			按 SET 或 MOD 键，返回步骤 1 的显示。
5	操作结束		

5.4.2 显示的判别方法

被分配的输出信号通过面板操作器的段（LED）的点亮状态进行显示。
输入针和 LED 编号的对应关系见下表。



- ◆输出信号为有效状态时上方的段（LED）点亮。
- ◆输出信号为 L 电平（输出光耦导通）时下方的段（LED）点亮。

显示 LED 编号	输出管脚		信号名称（出厂设定）
1	31、32	DO1+、DO1—	ALM
2	29、30	DO2+、DO2—	COIN
3	27、28	DO3+、DO3—	CZ
4	25、26	DO4+、DO4—	BK


【注】

- 1、即使在输出信号无效状态，通过修改参数 Pn[511]（输出信号形态选择），也能使相应输出 IO 的电平极性改变。dn 13 既可以显示输出信号电平状态，又可以显示内部信号有效状态。
- 2、输出管脚 CN2-31,CN2-32 只能作为 ALM 信号，其输出极性可通过参数 Pn[511]（输出信号形态选择）修改。当输出管脚选择为 Z 脉冲集电极输出（CZ）时，dn 13 的相应位不点亮，当选择为 Z 脉冲输出的管脚超过 1 个时，只能输出一个 Z 信号（优先级为 DO2> DO3> DO4）。


5.4.3 显示示例

输出信号的显示示例如下所示。


Pn511.0=0，ALM 信号无效，光耦导通（ALM 信号为 L 电平）

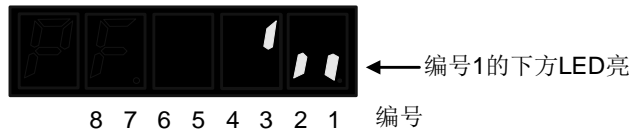

Pn511.0=0，ALM 信号有效后，光耦不导通（ALM 信号为 H 电平）

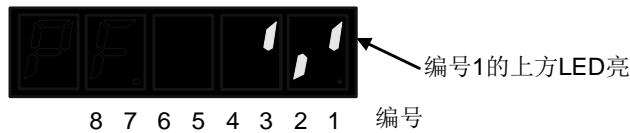

Pn511.0=1，ALM 信号有效后，光耦导通（ALM 信号为 L 电平）

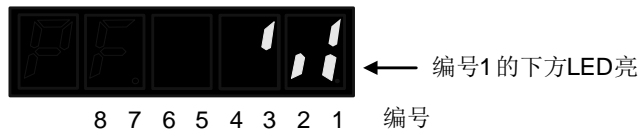

5.5 接通电源时的监视显示

如果通过 Pn014 设定 dn 编号，则接通电源时面板操作器上显示已设定的 dn 编号的数据。
但如果已设定为 50(出厂值)，则接通电源时显示状态。

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间
Pn014	初始显示状态 请查看监视内容。设置为 50 时，显示状态码	0~50		50	重新上电

5.6 其他说明

◆ dn 01、dn 03、dn 05 数值显示范围为【-32767，32767】，当显示为-32767 时，显示如下：



当电机反馈脉冲数（dn 02×10000+dn 01）、脉冲命令输入脉冲数（dn 04×10000+dn 03）、偏差脉冲数（dn 06×10000+dn 05）的绝对值大于 327679999 时，显示数据将不再更新。

第六章 辅助功能

6.1 辅助功能一览


 

 

 
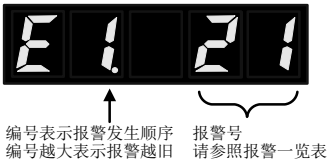
 

 
辅助功能用 Fn 开头的编号来表示，执行与伺服电机的运行、调整相关的功能。
下表列出了辅助功能一览和参照章节。

AF 编号	功能	参考章节
Fn 00	错误记录的显示	6.2
Fn 01	位置赋值（仅在位置模式有效）	6.3
Fn 02	点动（JOG）运行模式	6.4
Fn 03	前面板锁定操作	6.5
Fn 04	报警记录的清除	6.6
Fn 05	参数的初始化	6.7
Fn 06	模拟量（速度、转矩）指令偏置量的自动调整	6.8
Fn 07	速度指令偏置量的手动调整	6.9
Fn 08	转矩指令偏置量的手动调整	6.10
Fn 09	查看电机相关参数	6.11
Fn 10	显示伺服驱动器的软件版本	6.12
Fn 11	绝对值编码器多圈数据清零和报警清除	6.13
Fn 12	清除绝对值编码器报警	同 6.13
Fn 15	手动负载惯量检测	6.14

6.2 报警记录的显示（Fn 00）

伺服驱动器有追溯显示报警功能，最多可以追溯显示 10 个已发生的报警记录。
报警记录的显示步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
----	----------	-------	----


 

 

 

 
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是 AF 00，则按“↑”或“←”键显示“Fn 00”。
3			按 SET 键显示左图，为最新报警代码。
4			每按一次“←”键，就往回显示一个旧报警。每按一次“↑”键，就往后显示一个新报警。左端数位的数字越大，显示的报警就越旧。
5			按 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
6	操作结束		




 
<补充>

- 未发生报警时，报警号为 0。
- 报警记录可通过“报警记录的删除（Fn 04）”来删除。即使进行报警复位或者切断伺服驱动器的主回路电源，报警记录也不会被删除。

6.3 位置赋值（Fn 01）

伺服驱动器位置赋值功能，执行此功能后，电机反馈位置和给定脉冲位置被设置为 Pn766，Pn767 数值。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按“↑”键或“←”键显示“AF001”。
3			按 SET 键显示左图。
4			持续按住“↑”键显示左图。

5			直至显示左图，表示操作完成。
6			松开按键后显示左图。
7			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
8	操作结束		

6.4 JOG 运行（Fn 02）

JOG 运行是指不连接上位装置而通过速度控制来确认伺服电机动作的功能。

JOG 运行过程中超程防止功能无效。运行的同时必须考虑所用机械的运行范围。


 

 

 



（1）运行前的设定事项

要进行 JOG 运行，必须事先进行以下设定。

- S-ON 输入信号 ON 时，请将其切换为 OFF。
- 请在考虑所用机械的运行范围等后再设定 JOG 速度。JOG 运行速度通过 Pn306 进行设定。
- 请采取必要的安全措施，使其处于可随时紧急停止的状态。
- 为确保安全，请在机械侧设置停止装置

（2）操作步骤

 JOG 运行的操作步骤如下所示。下面说明伺服电机旋转方向设定为 Pn000.0=0（正转指令时正转）时的操作步骤。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是 AF 02，则按“↑”或“←”键显示“Fn 02”。
3			如果伺服处于非运行状态且准备好，按 SET 键进入 JOG 运行界面显示内容如左图所示。
4			如果伺服处于运行状态或者设定了前面板锁定（Fn 03），则显示左图，表示不能进行此项辅助功能操作。
5			按 MODE 键，进入伺服 ON（电机通电）状态。

6			按“←”键（正转）或“↑”键（反转），在按键期间，伺服电机按照 Pn306 设定的速度旋转。
7			按 MODE 键，进入伺服 OFF（电机不通电）状态。 <补充> 也可以按 SET 键退出 JOG 运行界面，伺服也会 OFF。
8			按 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
9	操作结束		

6.5 前面板锁定（Fn 03）

密码设定

设置为 58，不可操作参数和功能

设置为 315，可操作所有参数和功能

设置为其他数值，只能操作说明书中参数和功能

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按“↑”键或“←”键显示“AF003”。
3			按 SET 键显示左图。
4			按 SET 键进入锁定密码设定状态。
5			按“↑”键或“←”键设定密码。
6			按 SET 键，即设定完成锁定密码，返回步骤 2 界面。
7	操作结束		

6.6 报警记录的删除（Fn 04）

删除伺服驱动器中记录的所有报警记录的功能。

注）报警记录可通过本功能删除。即使进行报警复位或者切断伺服驱动器的主回路电源，报警记录也不会被删除。

操作步骤如下所示。


 

 
步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF004”。
3			按 SET 键显示左图。
4			持续按住 “↑” 键显示左图。
5			直至显示左图，表示操作完成。
6			松开按键后显示左图。
7			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
8	操作结束		

6.7 参数设定值的初始化（Fn 05）

将参数恢复为出厂设定时使用的功能。

- 参数设定值初始化必须在伺服 OFF 的状态下执行。在伺服 ON 的状态下无法执行。
- 为使设定生效，操作后必须重新接通伺服驱动器的电源。

操作步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF005”。




3			如果伺服处于非运行状态，按 SET 键显示左图。
4			如果伺服处于运行状态或者设定了前面板锁定 (Fn 03)，则显示左图，表示不能进行此项辅助功能操作。
5			持续按住 “↑” 键显示左图。
6			直至显示左图，表示操作完成。
7			松开按键后显示左图。
8			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
9	重新上电		
10	操作结束		

6.8 模拟指令自动校零 (Fn 06)

指令偏置量的自动调整是测量偏置量后对指令电压（速度指令和转矩指令）进行自动调整的方法。测得的偏置量将被保存在伺服驱动器中。

使用面板操作器执行指令偏置量自动调整的步骤如下。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF006”。
3			按 SET 键显示左图。
4			持续按住 “↑” 键显示左图。
5			直至显示左图，表示操作完成。

 6			松开按键后显示左图。
7			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
8	操作结束		

6.9 速度指令偏置量的手动调整（Fn 07）

此辅助功能是直接输入速度指令偏置量进行调整的方法。。

使用面板操作器执行指令偏置量手动调整的步骤如下。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或 “←” 键显示 “AF007”。
3			按 SET 键显示左图。
4			如果电机处于使能状态，显示左图的内容。
5			再按 SET 键显示速度指令当前偏置量
6			按 “↑” 键或 “←” 键进行调整
7			当按下 SET 键时，“Save” 将闪烁，之后切换成步骤 2 的显示。
8			如果不想存储数据，按 MOD 键退出，显示为步骤 2 的显示。
9	操作结束		

6.10 转矩模拟指令手动校零（Fn 08）

此辅助功能是直接输入转矩指令偏置量进行调整的方法。

使用面板操作器执行指令偏置量手动调整的步骤如下。


 

 

 
步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF008”。
3			按 SET 键显示左图。
4			如果电机处于使能状态，显示左图的内容。
5			再按 SET 键显示速度指令当前偏置量
6			按 “↑” 键或“←”键进行调整
7			当按下 SET 键时，“Save” 将闪烁，之后切换成步骤 2 的显示。
8			如果不想存储数据，按 MOD 键退出，显示为步骤 2 的显示。
9	操作结束		

6.11 显示电机机型（Fn 09）

显示伺服驱动器连接的伺服电机的机型、编码器类型以及电机的相位。伺服驱动器若为特殊规格产品，也会显示该规格产品的编号。此功能只适用于通讯型 17 位绝对值编码器。


 

 

 

 
 
 
操作步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF009”。
3			按 SET 键显示左图。表示驱动器型号为 0。首字母标识为 “d”。

4			按 “↑” 键显示电机型号。首字母标识为 “F”。
5			按 “↑” 键显示编码器型号。0，表示绝对值编码器，1，表示单圈绝对值编码器，2 表示省线型增量编码器。首字母标识为 “E”。
6			按 SET 键，即设定完成锁定密码，返回步骤 2 界面。
7	操作结束		

6.12 显示伺服驱动器的软件版本（Fn 10）

显示伺服驱动器及编码器的软件版本的功能。
操作步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF005”。
3			按 SET 键显示左图。“d 1.00”表示 DSP 软件版本为 1.00
4			按 “↑” 键，显示左图。“F 1.03”表示 FPGA 软件版本为 1.03
5			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
6	操作结束		

6.13 设置绝对值编码器（Fn 11）


 

 

 

 



此操作仅在使用绝对值型编码器时才有效，一般在下面情况下使用此操作功能。

- ◆ 初次使用绝对值型电机时；
- ◆ 发生相关编码器报警时；
- ◆ 想要把绝对值编码器的多圈数值置为 0 时；

注意：

- 1、编码器设置操作仅可在伺服 OFF 下进行；

 - 2、出现绝对值编码器相关报警时, 只能使用此操作完成解除报警操作, 使用报警复位信号 (A-RST) 不能解除这些报警;
- 3、此操作完成后, 在正确运行之前, 必须重新上电, 请重新上电检查报警情况;
- 4、此操作完成后, 绝对值多圈数值置为 0 (单圈数据不会改变), 且绝对值编码器相关报警的相关报警清除。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF011”。
3			按 SET 键显示左图。
4			持续按 “↑” 键。
5			直至显示左图, 表示操作完成。
6			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能, 返回步骤 2 的显示。
7	重新上电		
8	操作结束		

6.14 手动负载惯量检测 (Fn 15)

手动负载惯量检测功能是指在人为操作下伺服系统完成负载惯量数值的检测功能。

手动负载惯量检测过程中超程防止功能无效。运行的同时必须考虑所用机械的运行范围。可以通过参数 Pn300.2 设置检测过程中的运行距离。


 
(1) 运行前的设定事项

要进行手动负载惯量检测, 必须事先进行以下设定。

- S-ON 输入信号 ON 时, 请将其切换为 OFF。
- 请在考虑所用机械的运行范围等后再设定运行距离。运行距离通过 Pn300.2 进行设定。
- 请采取必要的安全措施, 使其处于可随时紧急停止的状态。
- 为确保安全, 请在机械侧设置停止装置。

(2) 操作步骤

手动负载惯量检测的操作步骤如下所示。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。

2			按 “↑” 键或“←”键显示 “AF015”。
3			如果处伺服处于非运行状态且准备好，按 SET 键显示左图。
4			如果伺服处于运行状态或者设定了前面板锁定 (Fn 03)，则显示左图，表示不能进行此项辅助功能操作。
5			按 MOD 键进行手动负载惯量检测。
6			在检测过程中，如果需要立即停止检测，可按 SET 键直接退出。
7			检测完成后，显示负载惯量数值。单位为 Kg.Cm2
8			按 MOD 键或者 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
9	操作结束		

第七章 试运行

7.1 试运行前的检查和注意事项

为确保安全、正确进行试运行，请事先对以下项目进行检查和确认。

项目	内容
伺服电机	电机是否脱开负载？
	接线和连接是否正确？
	各紧固部是否有松动？
	当为带保持制动器的伺服电机时，是否预先解除了制动器？ 解除制动器时， 需对制动器施加指定电压（一般为 DC24V）
伺服驱动器	接线和连接是否正确？
	供给伺服驱动器的电源电压是否正常？

7.2 通过面板操作器进行 JOG 运行

下面对通过面板操作器进行 JOG 运行的执行步骤进行说明。

- JOG 运行是指不连接上位装置而通过速度控制来确认伺服电机动作的功能。
- JOG 运行过程中超程防止功能无效。运行的同时必须考虑所用机械的运行范围。


 

 

 
（1）运行前的设定事项


 

 

 

 
要进行 JOG 运行，必须事先进行以下设定。

- S-ON 输入信号 ON 时，请将其切换为 OFF。
- 请在考虑所用机械的运行范围等后再设定 JOG 速度。JOG 运行速度通过 Pn306 进行设定。

（2）操作步骤

JOG 运行的操作步骤如下所示。下面说明伺服电机旋转方向设定为 Pn000.0=0（正转指令时正转）时的操作步骤。

步骤	操作后的面板显示	使用的按键	操作
1			按 MOD 键选择辅助功能。
2			若参数编号显示的不是“Fn 02”，则按“↑”或“←”键显示“Fn 02”。
3			按 SET 键进入 JOG 运行界面显示内容如左图所示。 （注）设定为禁止写入时，将显示“no_oP”。请通过“AF03”设为可写入状态后再操作。

4			按 MODE 键，进入伺服 ON（电机通电）状态。数码管的最右边位小数点点亮表示电机已励磁。
5			按 “↑” 键（正转）或 “←” 键（反转），在按键期间，伺服电机按照 Pn306 设定的速度旋转。
6			按 MODE 键，进入伺服 OFF（电机不通电）状态。 <补充> 也可以按 SET 键退出 JOG 运行界面，伺服也会 OFF。
7			按 SET 键退出此辅助功能，返回步骤 2 的显示。
8	操作结束		

7.3 根据上位指令进行伺服电机单体的试运行

在根据上位指令进行伺服电机单体的试运行时，请确认以下项目：

项目	内容
1	确认从上位装置输入到伺服驱动器的伺服电机移动指令及输入输出信号是否正确设定。
2	确认上位装置和伺服驱动器间的接线是否正确，极性设定是否正确。
3	确认伺服驱动器的动作设定是否正确。

7.3.1 输入信号回路的连接和状态确认

根据上位指令进行速度控制及位置控制的试运行时，需要进行以下步骤 1 所示的连接确认。

请按照下列步骤，确认输入信号的连接和状态。

步骤	操作	参考章节
1	请将试运行所需的输入信号回路连接在输入输出信号连接器（CN2）上。连接时需要满足以下条件。 • 伺服 ON 输入信号（S-ON）为可输入状态 • 禁止正转驱动（POT）、禁止反转驱动（NOT） 输入信号 ON（L 电平） （可正转、反转驱动）	3.3
2	将上位装置的连接器接到输入输出信号用端口（CN2）上	
3	接通伺服驱动器的电源。 确认面板操作器的“电源准备就绪”等点亮。 通过输入监视（dn012）确认输入信号的状态。	4.3

4	输入 S-ON 信号，使伺服 ON。 确认面板操作器的“运行标志”显示正确。	4.3
5	至此，试运行准备完成。请继续执行各控制方式下的试运行	

7.3.2 位置控制时的试运行

下面对位置控制时的试运行方法进行说明。在此介绍位置控制用输入信号接线完成后的试运行步骤。

步骤	操作	参考章节
1	再次确认电源及输入信号回路，然后接通伺服驱动器的控制电源。	3.1
2	根据上位装置的脉冲输出形态，用 Pn200.0 来设定指令脉冲形态。	8.4.1
3	设定指令单位，根据上位装置通过 Pn205 和 Pn206 来设定电子齿数比和分频数 Pn210。	8.4.2 8.5.7
4	重新上电。使步骤 3 的参数变更生效。接通伺服驱动器的主回路电源。	
5	将伺服 ON (S-ON) 输入信号置于 ON。	
6	以容易确认的电机旋转量（例：1 圈）从上位装置输出低速脉冲指令。	
7	根据输入指令脉冲计数器（dn003、dn004），监视在指令发出前后的脉冲变化量， 以此来确认输入到伺服驱动器中的指令脉冲数。	5.1
8	根据反馈脉冲计数器（dn001、dn002），监视在指令发出前后的脉冲变化量，以此来确认电机的实际旋转量。	5.1
9	确认伺服电机是否按照指令的方向旋转。	
10	如果驱动器有反馈脉冲，检查反馈脉冲个数是否与期望值一致。 反馈脉冲数 = (dn01*10000+dn02) *Pn210*4/编码器分辨率	5.1
11	停止脉冲指令，使伺服 OFF。	

7.3.3 速度控制时的试运行

下面对速度控制时的试运行方法进行说明。在此介绍速度控制用输入信号接线完成后（参照“4.3.1 输入信号回路的连接和状态确认”）的试运行步骤。

步骤	操作	参考章节
1	再次确认电源及输入信号回路，然后接通伺服驱动器的控制电源。	3.1
2	调整速度指令输入增益（Pn301）	8.5
3	接通伺服驱动器的主回路电源。	
4	确认速度指令输入（V-REF，AGND 间电压）为 0 V，然后接通伺服 ON (S-ON) 输入信号。	
5	速度指令输入（V-REF，AGND 间电压）的电压从 0 V 开始慢慢上升。	

6	通过速度指令监视（dn07）确认速度指令值（电压）。	5.1
7	通过电机转速监视（dn00）确认电机转速（转速）。	5.1
8	确认步骤 6、7 的值（dn07 和 dn00）根据换算关系一致。	5.1
9	确认伺服电机是否按照指令的方向旋转。	
10	将速度指令输入恢复到 0 V，使伺服 OFF。速度试运行结束	

7.4 将伺服电机与机械连接后的试运行

在单体试运行正确后，连接伺服电与机械，进行连接机械后的试运行。

步骤	项目	内容	参考章节
1	参数设置 1	接通控制电源和主回路电源，进行与安全功能、超程、制动等的保护功能相关的设定。	3.1 8.2
2	参数设置 2	根据使用的控制方式设定必要的参数	
3	安装	在电源 OFF 的状态下，通过联轴节等连接伺服电机和机械。	
4	检查	接通上位装置的电源，将伺服驱动器设定为伺服 OFF 后，确认步骤 1 中设定的保护功能是否正常动作。	
5	运行	按照“7.3 根据上位指令进行伺服电机单体的试运行”进行试运行，确认试运行结果和伺服电机单体试运行时相同。并确认指令单位等的设定与机械相符。	—
6	调整	根据需要调整伺服增益，改善伺服电机的响应特性。 （注） 试运行时，可能出现伺服电机和机械不太适应的情况，请充分实施磨合运行	—
7	S-ON 信号输入	至此，试运行操作结束。	上级指令

7.5 带制动器伺服电机的试运行

带制动器伺服电机的试运行请遵守以下注意事项。

项目	内容
1	进行带制动器的伺服电机试运行时，在确认制动器动作之前，请务必采取防止机械自然掉落或因外力引起振动的措施。
2	进行带制动器的伺服电机试运行时，请先在伺服电机和机械未连接的状态下确认伺服电机和保持制动器的动作。没问题后，请将伺服电机和机械连接后再次进行试运行。
3	请用伺服驱动器的制动器联锁输出（BK）信号对带制动器伺服电机的保持制动器动作进行控制。

第八章 运行

8.1 控制方式的选择

下面以 HS601 系列伺服驱动器可进行的控制方式（控制模式）进行说明。

用户参数		控制方式（控制模式）	参照
Pn000	h. □□0□ 【出厂值】	位置控制（脉冲指令） 利用脉冲列位置指令控制伺服电机的位置。以输入的脉冲数来控制位置，以输入脉冲的频率来控制速度。用于需要定位动作的场合。	8.4
	h. □□1□	速度控制（模拟量电压指令） 利用模拟量电压速度指令控制伺服电机的转速 请在以下场合时使用。 ◆ 想要控制转速时 ◆ 使用伺服驱动器的编码器脉冲输出，通过上位装置构建位置环进行位置控制时。	8.5
	h. □□2□	转矩控制（模拟量电压指令） 利用模拟量电压转矩指令控制伺服电机的输出转矩。请在想要输出推压动作等场合使用。	8.6
	h. □□3□	速度控制（内部设定速度选择） 使用 INSPD0、INSPD1、INSPD2 总共 3 个输入信号，通过事先在伺服驱动器中设定好的 8 段运行速度进行速度控制。选择这种控制方式时，不需要模拟量指令。	8.7
	h. □□4□ ～ h. □□9□	是与上述 4 个控制方式配套使用的切换模式，请选择适合客户用途的控制方式的切换模式	8.10
	h. □□A□	内部位置控制（接点指令） 系统在无上位机的情况下，进行位置控制。	8.8

8.2 通用基本功能的设定

8.2.1 伺服 ON 设定

对发出伺服电机通电/非通电状态指令的伺服 ON 信号 (S-ON) 进行设定。

(1) 伺服 ON 信号 (S-ON)

种类	信号	状态	输入电平	说明
输入	S-ON	ON	2CN-40: “L” 电平	伺服电机通电状态(伺服 ON 状态)，可运行。
		OFF	2CN-40: “H” 电平	伺服电机非通电状态(伺服 OFF 状态)，不能运行。

(2) 伺服 ON 信号的输入电平选择




可通过用户参数对输入电平进行选择。即设置伺服 ON 信号（2CN-40）的有效电平。


用户参数		说 明
Pn508	b.□□□0	从输入端子 2CN-40 输入的 S-ON 信号为低电平有效。(出厂值)
	b.□□□1	从输入端子 2CN-10 输入的 S-ON 信号为高电平有效。

8.2.2 电机旋转方向的切换

伺服驱动器可以在不改变伺服电机配线的条件下,使伺服电机的旋转方向呈反向运行的“反转模式”。

标准设定的“正转方向”是从伺服电机的负载侧看为“逆时针旋转（CCW）”。“反转模式”仅使电机的旋转方向发生改变,在这种情况下,“正转方向”是从伺服电机的负载侧看为“顺时针旋转”。此时,轴的移动方向（+，-）反转,但编码器脉冲输出以及模拟量监视信号等来自伺服驱动器的输出信号的极性保持不变。

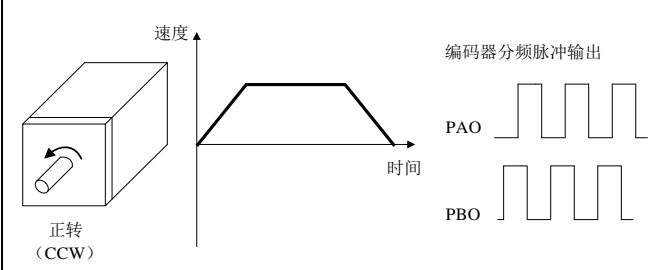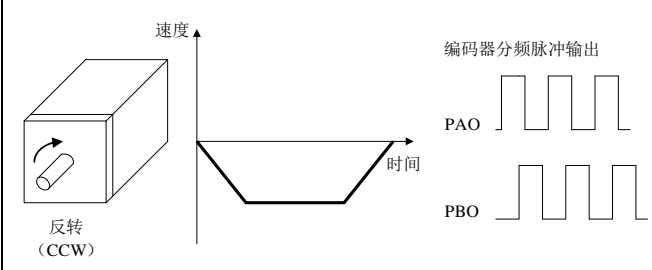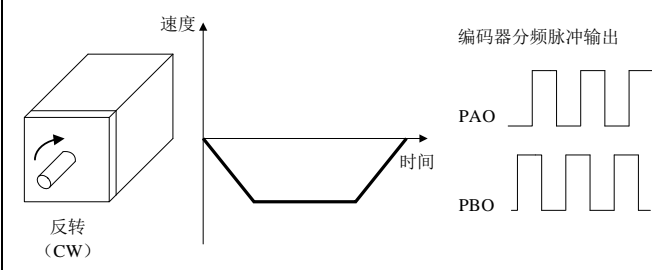用户参数		指令	超程（OT）
Pn000	h. □□□0 标准设定 (正转指令为 正转, CCW方 向) (出厂值)	<p>■正转指令时的动作</p> 	正转时： 通过POT 来停止
		<p>■反转指令时的动作</p> 	反转时： 通过NOT 来停止
	h. □□□1 反转模式 (正转指令为 反转, CW方 向)	<p>■正转指令时的动作</p> 	反转时： 通过POT 来停止

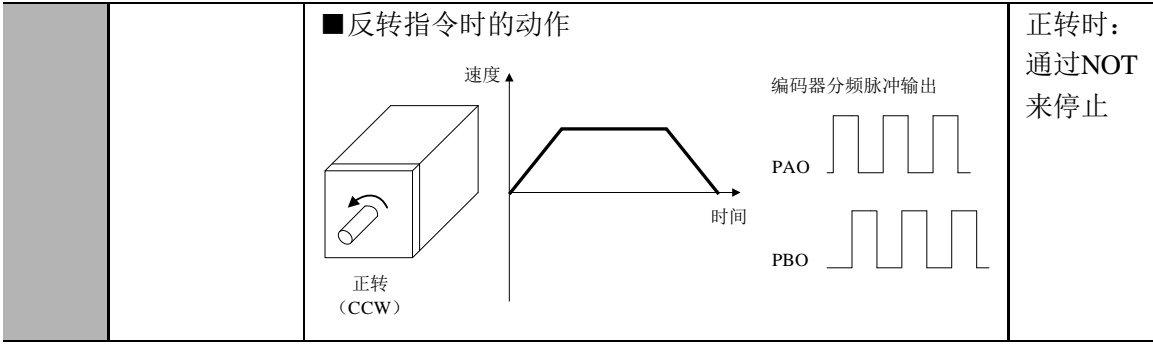

8.2.3 超程设定

超程是指机械的可动部分超越可移动设定区域时，使限位开关动作(ON) 的状态，使伺服电机强制停止的安全功能。

注意	
限位开关的安装 在直线运行等场合，请务必连接限位开关，以防止机械损坏。 当限位开关的接点部发生接触不良或者断线时，请使用“常闭接点”，使电机向安全侧移动。	
伺服电机在垂直轴の場合使用时 超程状态时，工件可能会掉落，为防止工件掉落，请通过设定使伺服电机在超程后进入零位固定状态。设定方法请参照“”	

(1) 超程信号的连接


为了使用超程功能，请将下述超程限位开关的输入信号正确地连接到伺服驱动器CN2连接器的相应针号上。

种类	信号名称	连接器针号	设定	意义
输入	POT	CN2-42 (出厂值)	ON=L 电平	可正转侧驱动 (正常运行)
			OFF=H 电平	禁止正转侧驱动 (正转侧超程)
输入	NOT	CN2-43 (出厂值)	ON=L 电平	可反转侧驱动 (正常运行)
			OFF=H 电平	禁止反转侧驱动 (反转侧超程)

在直线驱动等情况下，为了防止机械损坏，请务必按下图所示连接限位开关。

即使处于超程状态时，也可以向相反侧驱动。

比如，在正转侧超程的状态下，可向反转侧驱动。

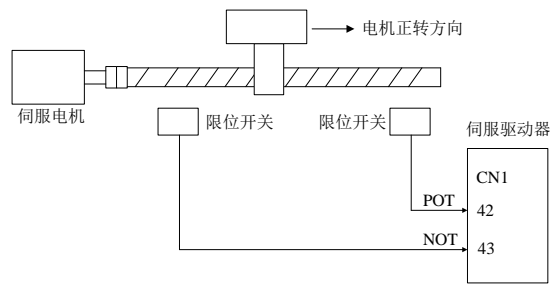

■重要

* 位置控制时，用超程使电机停止运行时，会有位置偏差脉冲滞留。要清除位置偏移脉冲，必须输入清除信号(CLR)。

- * POT、NOT 信号可通过用户参数自由地分配输入的连接器针号。详细内容请参照“3.4.3 输入输出 I/O 信号分配”。
- * 要使用 POT、NOT 信号, 请把 Pn003.0 和 Pn003.1 设置为 0(使 POT、NOT 信号有效)。
- * 减速过程中

(2) 使用超程时电机停止方法的选择

设定伺服电机旋转过程中输入超程(POT, NOT) 信号时的停止方法(注意部分驱动器型号不具备DB制动功能)。

用户参数	电机停止方法	电机停止后	意义
Pn001	d.□□0□ d.□□□0	DB 停止	通过 DB(动态制动器) 进行快速停止, 伺服电机停止后进入惯性运行(非通电)状态。
	d.□□0□		通过惯性运行(自然停止) 停止, 伺服电机停止后进入惯性运行(非通电)状态。
	d.□□0□ d.□□□2	惯性运行停止	按照与伺服 OFF 时相同的停止方法(惯性运行停止) 停止, 伺服电机停止后进入惯性运行(非通电)状态。
	d.□□1□	减速停止	通过紧急停止转矩(Pn406) 减速停止, 伺服电机停止后进入零箝位(伺服锁定)状态。
	d.□□2□		通过紧急停止转矩(Pn406) 减速停止, 伺服电机停止后进入惯性运行(非通电)状态。

- 变更本用户参数后, 必须重新启动电源以使设定生效。
- 在设定 n.□□□2 时的惯性运行过程中, 如果接收到伺服 ON 信号, 只有当电机减速到 0 后才可对伺服电机进行控制。

■用语

- DB : 停止用动态制动器(伺服驱动器内部电路短路) 制动停止。(注意标准伺服品不带 DB)
- 惯性运行停止 : 不进行 DB 制动而是通过电机旋转时的摩擦阻力进行自然停止。
- 减速停止 : 使用减速(制动器) 转矩的停止。
- 零箝位状态 : 位置指令为零的状态。在零箝位状态下, 位置偏差会自动清零。

* 有关伺服OFF 与发生报警时的停止方法, 请参照“8.2.5 伺服OFF时的停止方法选择”。

(3) 使能超程信号

用户参数	说明
Pn003	b.□□□0 正转侧驱动禁止(POT) 信号有效。
	b.□□□1 正转侧驱动禁止(POT) 信号无效。(出厂值)
	b.□□0□ 反转侧驱动禁止(NOT) 信号有效。
	b.□□1□ 反转侧驱动禁止(NOT) 信号无效。(出厂值)


(4) 超程时的停止转矩设定

Pn406	紧急停止转矩			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~300	1%	250	立即

-
- 设定输入超程信号 (POT, NOT) 时的停止转矩。
 - 设定单位为相对于额定转矩的%。(额定转矩为100%)
 - 当设定的紧急停止转矩超过电机最大转矩值时, 则实际输出的紧急停止转矩为电机最大转矩, 当紧急停止转矩设定太小时, 减速过程中可能出现E. 28报警。
-

8.2.4 保持制动器的设定


保持制动器在伺服电机驱动垂直轴等时使用。当伺服驱动器的电源为OFF时, 使用带制动器的伺服电机以保持可动部分不因重力而移动。(请参照“7.5带制动器的伺服电机的试运行”)

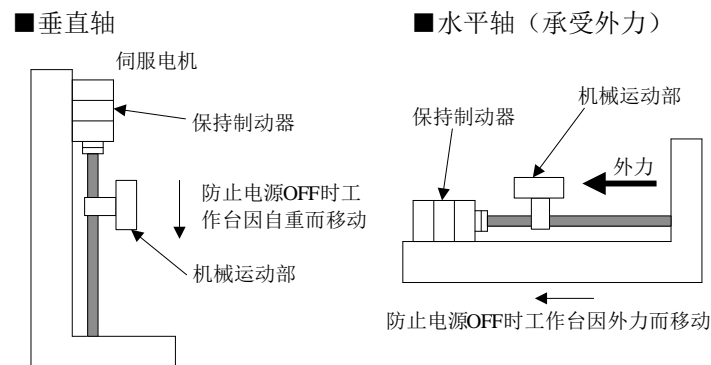

1. 伺服电机中的制动器为无励磁动作型保持专用制动器, 不能用于制动, 只能用于保持伺服电机的停止状态。制动转矩约为伺服电机额定转矩的70%以上。
2. 仅用速度环使伺服电机动作时, 在制动器动作的同时, 将伺服置为OFF, 输入指令设定为“0V”。
3. 配置位置环时, 由于伺服电机停止时处于伺服锁定状态, 因此不要使机械制动器动作。


(1) 连接实例

伺服驱动器的顺序输出信号“BK”和制动器电源构成了制动器的ON/OFF。电路标准的连接实例如下所示。

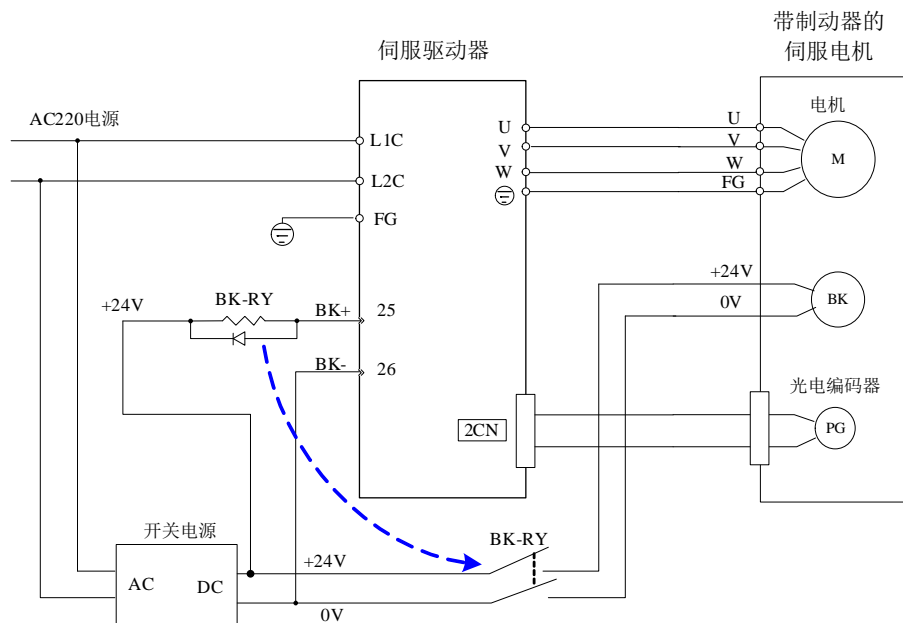

- 注：
- 1、BK-RY：制动器控制继电器
 - 2、开关电源提供的电流需要根据制动器而选择，不同制动器工作电流不一样。正常情况下开关电源的DC24V需要能提供>1A的电流；
 - 3、制动器的DC24V输入无方向限制

制动器有动作延迟时间，动作的ON、OFF时序请参照下图。

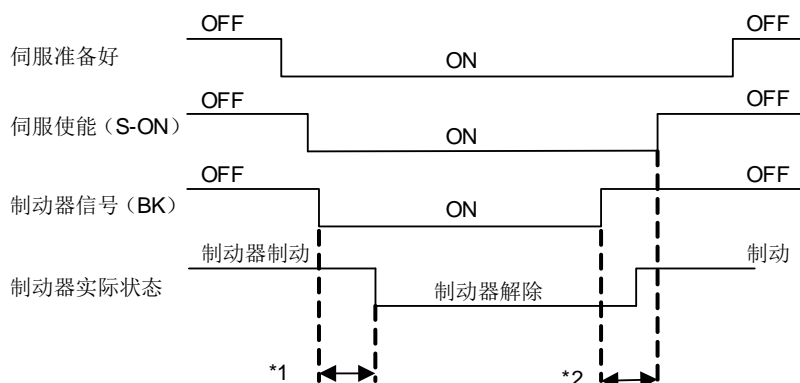

- *1、制动器信号有效到制动器打开时间因制动器类型而异
*2、为PA518数值

(2) 制动器联锁输出

种类	信号名称	连接器针号	设定	意义
输出	BK	需要分配	ON=L电平	释放制动器。
			ON=H电平	使用制动器。

使用带制动器的伺服电机时，是控制制动器的输出信号，另外，本输出信号在出厂时的设定中未使用。需要进行输出信号的分配(Pn510的设定)。使用不带制动器的电机时不要连接。

■重要

处于超程状态时，即使伺服电机不通电，也不输出BK信号。

(3) 制动器信号(BK) 的分配

制动器信号(BK)在出厂时的分配在DO4 (CN2-25, CN2-26) 信号上。

用户参数		连接器针号		意义
		+端子	-端子	
Pn510	n. □□3□	CN2-29	CN2-30	由输出端子CN2-29， CN2-30输出BK信号。
	n. □3□□	CN2-27	CN2-28	由输出端子CN2-27， CN2-28输出BK信号。
	n. 3□□□	CN2-25	CN2-26	由输出端子CN2-25， CN2-26输出BK信号。


■重要
有关伺服驱动器的其他输出信号的分配方法，请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

(4) 制动器ON定时的设定(伺服电机停止后)

标准设定为BK信号在S-ON 信号置为OFF(伺服OFF)的同时进行输出，但可通过用户参数变更伺服OFF的定时。

Pn518	制动器指令-伺服OFF延迟时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~500	ms	100	立即

- 在垂直轴等上面使用时, 由于制动器ON的定时, 机械可动部分有时会因自重或者外力的作用产生微小量的移动. 通过本用户参数延迟伺服OFF动作, 可消除这一微小量的移动。
- 本用户参数可变更伺服电机停止时的制动器ON定时。有关伺服电机旋转过程中的制动器动作，请参照本项的“8.2.4(5) 制动器ON 定时的设定(伺服电机旋转时)”。

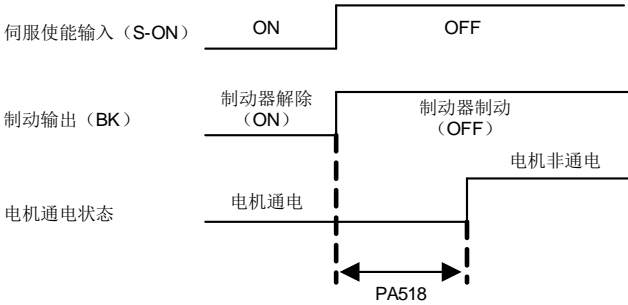

■重要
发生报警时，伺服电机立即进入非通电状态而与本用户参数的设定无关。
由于受机械可动部分自重或者外力的影响等，机械有时会在制动器动作之前的时间内产生移动。

(5)制动器ON 定时的设定(伺服电机旋转时)

在伺服OFF或者发生报警时等向正在旋转的伺服电机发出停止指令的情况下，可根据下述用户参数变更BK 信号的输出条件。


Pn519	制动器指令动作速度限制值			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~1000	rpm	100	立即
Pn520	伺服OFF- 制动器指令等待时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间

	100~1000	1ms	500	立即
--	----------	-----	-----	----

伺服电机旋转过程中的BK信号输出条件

以下任一条件成立时，将BK信号设定为H电平(制动器起动)。

- 伺服OFF后，电机转速为Pn519以下时
- 伺服OFF后，超过Pn520的设定时间时

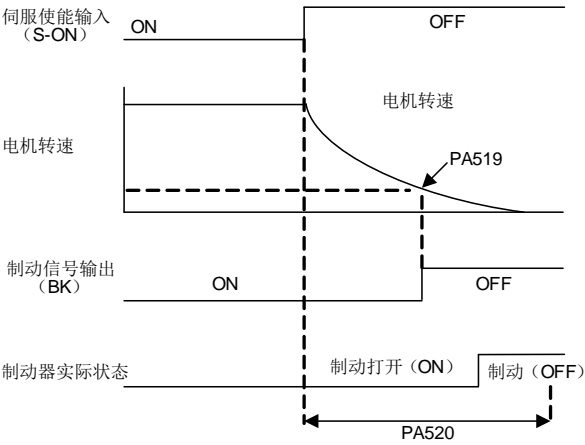

重要

- 即使将Pn519设定为所用伺服电机的最高转数以上的数值，伺服电机也会受电机自身最高转速的限制。

8.2.5 伺服 OFF 时的停止方法选择

选择伺服驱动器处在伺服OFF状态时的停止方法。

用户参数		伺服电机 停止方法	伺服电机 停止后	意义
Pn001	d. □□□0	DB停止	DB保持	通过动态制动器(DB) 停止，伺服电机停止后保持DB状态。(出厂值，注意标准伺服品不带DB))
	d. □□□1		惯性运行状态	通过动态制动器(DB) 停止，伺服电机停止后进入惯性运行(非通电)状态。
	d. □□□2	惯性运行停止	惯性运行状态	通过惯性运行停止，伺服电机停止后进入惯性运行(非通电)状态。
	d. □□□3	降速停止	DB状态	以Pn522的减速度停止电机，当速度降到Pn523后，电机处于DB状态
	d. □□□4		惯性运行状态	以Pn522的减速度停止电机，当速度降到Pn523后，电机处于自由状态

在下述情况下，本用户参数的设定有效。

- S-ON输入信号OFF(伺服OFF) 时
- 发生报警时
- 主电源(L1、L2、L3)OFF时

在上述设定“d. □□□0”的“DB停止后的DB状态保持”中，如果伺服电机停止或者以极低的速度旋转，则与惯性运行状态相同，不会产生制动力。

■用语

- DB停止：用动态制动器(伺服电机内部电路短路)制动、停止。
- 惯性运行停止：不进行制动，而是通过电机旋转时的摩擦阻力进行自然停止。

动态制动器(DB)是用于紧急停止的功能。
通过电源ON/OFF或者伺服ON信号(S-ON)频繁地进行伺服电机的起动与停止操作时，DB电路也频繁地重复进行ON、OFF操作，这是导致伺服驱动器内部元件产生老化的主要原因。
请通过速度输入指令与位置指令的控制进行伺服电机的起动与停止。

8.2.6 瞬间停电的处理设定


向伺服驱动器主电路电源的电压供给出现瞬间OFF时，设定继续运行还是置为伺服OFF。

Pn521	瞬间停止保持时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	40~800	1ms	60	立即

瞬间停电的检测就是检测主电路电源的 ON/OFF。
如果 OFF→ ON 复位时间为本用户参数的设定值以下，则继续保持运行。

但在下述情况时，用户参数的设定值不能生效。

- 伺服电机的负载过大，在瞬间停电过程中发生“欠电压警告(A.96)”时
- 当控制电源在瞬间停电时间中，变为不能控制时(与通常的电源OFF操作相同)

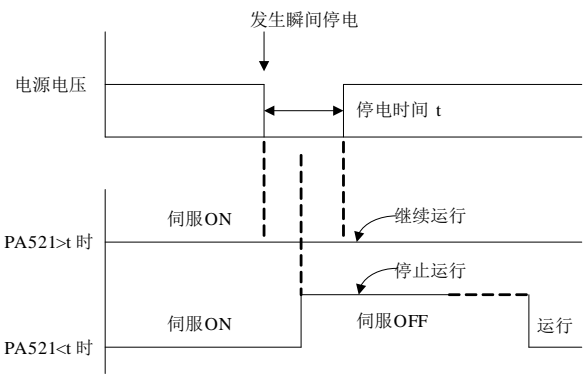

■重要

瞬间停电时的最大保持时间设定值为 800ms，但伺服驱动器控制电源的保持时间约为 200ms。主电路电源的保持时间因伺服驱动器的输出而异。
要在此保持时间以上的瞬间停电的情况下继续进行伺服驱动器的控制，请准备不停电电源。

8.2.7 模拟电压输出

CN2 端口的 4 (MON)、1 (SG) 提供监视模拟数据，例如电机的运转状态；电机的转速与电流可以用模拟电压的方式来表现。本驱动器提供一个 Channel 的输出，模拟输出电压范围为-8V~+8V。

相关参数如下

用户参数		意义
Pn021	d. □□□	模拟量输出信号选择为电机速度。(出厂值)
	d. □□□1	模拟量输出信号选择为电机转矩。
	d. □□0□	输出电压不取反。(出厂值)
	d. □□1□	输出电压取反。

Pn023	模拟量电压输出增益			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~65535		0	立即

其对应关系如下：

参数 Pn023	模拟输出数据：转速	Pn023≠0 时的电压计算方法
0	500rpm 输出 1V 电压，-1000rpm 输出-2V 电压	$\text{输出电压} = \frac{\text{电机转速}}{\text{PA023}},$ 输出电压单位：Volts 电机转速单位：rpm
500	500rpm 输出 1V 电压	
1000	1000rpm 输出 1V 电压	
250	500rpm 输出 2V 电压	

参数 Pn023	模拟输出数据：转矩	Pn023≠0 时的电压计算方法
0	100% 转矩输出 3V 电压，-100% 转矩输出-3V 电压	$\text{输出电压} = \frac{\text{电机转矩} \times 10}{\text{PA023}},$ 输出电压单位：Volts 电机转矩单位：1% 额定转矩
333	100% 转矩输出 3V 电压，-100% 转矩输出-3V 电压	
222	100% 转矩输出 4.5V 电压，-50% 转矩输出-2.25V 电压	
666	100% 转矩输出 1.5V 电压，-200% 转矩输出-3V 电压	

Pn024	模拟量电压输出校零			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	-8000~8000	mV	0	立即

8.3 绝对值编码器的使用方法

如果使用带绝对值编码器的伺服电机，则可以在指令控制器处配置绝对值检测系统。其结果

是，再次ON电源后，可以不进行原点复位，直接再运行。

绝对值编码器种类	分辨率	多旋转数据输出范围	超出限值时的动作
具有多圈记忆的绝对值编码器	17位	-32768～+32767	<ul style="list-style-type: none"> 超出正旋转方向的上限值(+32767)时，多旋转数据变为-32768。 超出反转方向的下限值(-32768)时，多旋转数据变为+32767。

当多圈数据溢出时，会产生E. 58报警；参数Pn007. 1可屏蔽此报警。

用户参数		意义
Pn007	d. □□0□	绝对值编码器多圈数据溢出时产生E. 58报警。(出厂值)
	d. □□1□	绝对值编码器多圈数据溢出时不报警。

8.3.1 绝对值编码器的选择

用户参数		意义
Pn002	d. □0□□	将绝对值编码器用作增量型编码器。(出厂值)
	d. □1□□	将绝对值编码器用作绝对值编码器。

- 作为增量型编码器使用时，不需要备用电池。
- 变更本用户参数后，必须重新启动电源以使设定生效。

8.3.2 电池的使用方法

即使电源为OFF时，也需要用电池进行备份以使绝对值编码器保存位置信息。

(1) 电池选择

请按照指令控制器的规格进行准备，电池应使用相当于ER3V（3.6V，1000mA东芝电池制）的产品。

(2) 电池安装

电池安装在编码器电缆的电池盒内，注意正负极不要接反。

8.3.3 电池的更换

电池的电压下降至大约3.1V以下时，伺服驱动器会发出“17 位串行编码器电池警告(A.97)”。但该警告仅在伺服驱动器的电源ON时输出。因此，如果伺服驱动器在电源ON时电池电压过低，则伺服驱动器不会发出警告。通过设定用户参数可变更为电池电压过低警告。

- 电池的更换步骤

1. 请在保持伺服驱动器控制电源ON的状态下更换电池。

2. 更换电池后，请将伺服驱动器的电源置为OFF以解除“17 位串行编码器电池警告(A.97)”。
3. 重新启动伺服驱动器的电源，如没有异常动作，则表明电池更换结束。



将伺服驱动器的控制电源置为OFF并且已拆下电池的连线时(也包括拆下编码器电缆)，绝对值编码器内的数据将会丢失。此时，必须进行绝对值编码器的设置操作。请参照“6.13绝对值编码器多圈数据清零和报警清除(AF011)”。

8.3.4 绝对值编码器的设置(Fn011)

此时，必须进行绝对值编码器的设置操作。

- 最初启动机械时
- 发生“17 位串行编码器电池警告(A.97)”时
- 发生E55～E62报警时
- 想要将绝对值编码器的多旋转数据置为0时

用驱动器面板操作器进行设置（请参考6.13）。执行完AF011操作后必须重新上电才有效。

8.4 位置控制运行

8.4.1 用户参数的设定

利用脉冲列进行位置控制时，请设定以下用户参数。

(1) 控制方式选择

用户参数		意义
Pn000	h. □□0□	控制方式选择：位置控制（脉冲列指令）

(2) 脉冲指令形态的选择

种类		信号名称	连接器针号	
输入	低速脉冲输入通道	PULS+	CN2-7	指令脉冲输入
		PULS-	CN2-8	指令脉冲输入
		SIGN+	CN2-11	符号输入
		SIGN-	CN2-12	符号输入
	高速脉冲输入通道	HPULS+	CN2-16	指令脉冲输入
		HPULS-	CN2-17	指令脉冲输入
		HSIGN+	CN2-23	符号输入
		HSING-	CN2-24	符号输入

伺服驱动器侧的输入形态请根据指令控制器的规格设定用户参数Pn200.0和Pn200.1。

用户参数	指令形式	正转指令	反转指令
------	------	------	------

Pn200	d. □□00	符号+脉冲列 (正逻辑) (出厂值)		
	d. □□01	CW+CCW		
	d. □□02	A相+B相脉 冲4倍频 (正逻辑)		
	d. □□10	符号+脉冲列 (负逻辑)		
	d. □□12	A相+B相脉 冲4倍频 (负逻辑)		

(3) 清除动作的选择

在清除信号(CLR) 以外的条件下，可根据伺服驱动器的状态选择用哪一个定时清除偏移脉冲清除。偏移脉冲的动作模式可通过用户参数Pn200.2选择以下3种类型。

用户参数		内容
Pn200	d. □0□□	基本模块与CLR信号输入时清除偏移脉冲。(出厂值) 基本模块是指S-ON信号置为OFF、主电源置为OFF以及发生报警时的状态。
	d. □1□□	不清除偏移脉冲。仅可用CLR信号清除。
	d. □2□□	仅在发生报警或者输入清除信号(CLR)时清除偏移脉冲。

(4) 指令脉冲输入通道的选择

通过设置参数Pn200.3选择脉冲输入通道，。

用户参数		内容
Pn200	d. 0□□□	PULS、SIGN输入(低速脉冲通道)。 此通道的脉冲输入为光耦接收，适用于集电极输出、长线发送器输出的上位机，

		频率≤500K。
	d. 1□□□	PULSH、SIGNH输入（高速脉冲通道）。 此通道的脉冲输入为长线接收器接收，适用长线发送器输出的上位机，频率≤4000K。

8.4.2 电子齿轮的设定

(1) 编码器脉冲数


用户参数	编码器规格	编码器脉冲数 (P/R)	分辨率
Pn002	d. 0□□□	17位绝对值编码器	32768
	d. 1□□□	17位增量型编码器	32768
	d. 2□□□	增量型编码器	5000
	d. 7□□□	旋转编码器	4096

补充：表示编码器分辨率的位数与编码器信号输出 (A相、B相) 的脉冲数并不相同。编码器脉冲数×4 (倍增) 之后才等于表示分辨率的位数。

(2) 电子齿轮

电子齿轮功能是指可将相当于指令控制器输入指令1 脉冲的工件移动量设定为任意值的功能。

这种来自指令控制器的指令1脉冲即最小单位叫做“1指令单位”。

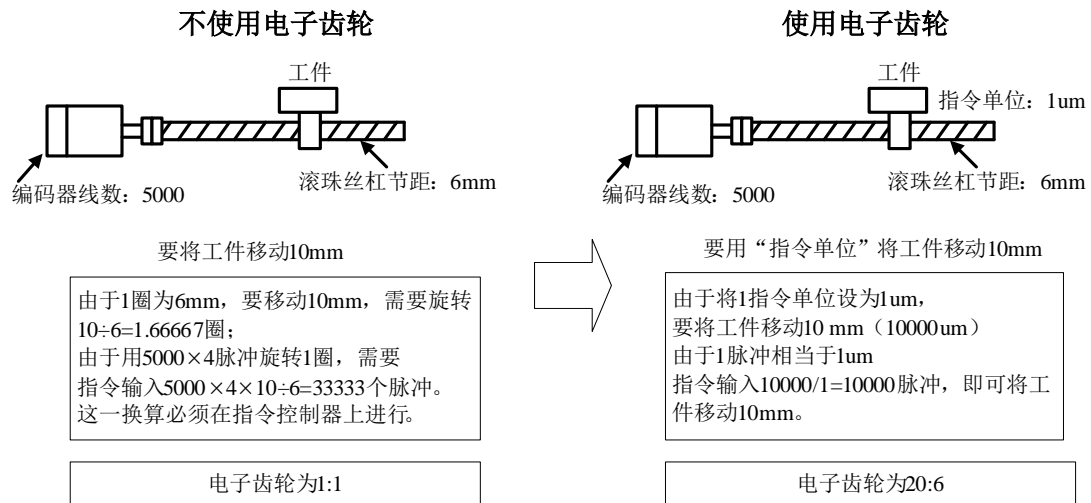

(3) 相关用户参数

Pn205	第一电子齿轮（分子）			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~65535	—	1	立即
Pn206	电子齿轮（分母）			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~65535	—	1	立即

如果将电机轴与负载侧的机械减速比设为n/m，则可由下式求出电子齿数比的设定值。

(伺服电机旋转 m 圈、负载轴旋转 n 圈时)；

$$\text{电子齿轮} \frac{B}{A} = \frac{Pn205}{Pn206} = \frac{\text{编码器脉冲数} \times 4}{\text{负载轴旋转1圈的移动量}} \times \frac{m}{n}$$

*超过设定范围时，请将分子与分母约分成设定范围内的整数。

请注意，不要改变电子齿数比。

■重要

电子齿数比的建议设定范围：0.01 ≤ 电子齿数比 (B/A) ≤ 100

(4) 电子齿数比的设定步骤

请按以下步骤设定电子齿数比

步骤	内容	说明
1	确认机械规格	确认减速比、滚珠丝杠节距、滑轮直径等。
2	确认编码器脉冲数	确认所用伺服电机的编码器脉冲数。
3	决定指令单位	决定来自指令控制器的1指令单位。 请在考虑机械规格、定位精度等因素的基础上决定指令单位。
4	计算负载轴旋转1 圈的 移动量	以决定的指令单位为基础，计算负载轴旋转 1 圈所需的指令单位量。
5	计算电子齿数比	根据电子齿数比计算公式计算电子齿数比 (B/A)。
6	设定用户参数	将计算出来的数值设定为电子齿数比。

(5) 电子齿数比的计算方法

位置控制方式下，负载实际速度为：

$$\text{指令脉冲速度} \times (B/A) \times \text{机械减速比}。$$

在带轮等传动情况下，电子齿轮比 (B/A) 的计算方法如下：

$$\frac{B}{A} = \frac{P_{\text{pulse}} \times M \times i}{L}$$

P_{pulse}：电机编码器分辨率。指电机旋转一圈电机反馈元件反馈的的脉冲数。如 5000 线的增量编码器，其反馈到驱动器的脉冲数为 5000×4=20000；

M：脉冲计算当量(mm)。指上位控制器的分辨率；

L：丝杆螺距(mm)；

i：机械齿轮比

$$i = \frac{\text{从动侧带轮齿数（机床侧）}}{\text{主动侧带轮齿数（电机侧）}}$$

例如：上位控制器脉冲当量为 0.001mm（1μm）；机械减速比为：i=从动轮/主动轮=36 / 24；丝杠螺距为 6mm；电机编码器为 5000P/r，每转编码器反馈脉冲数为 5000×4=20000。则根据上面公式计算得

$$\frac{B}{A} = \frac{20000 \times 0.001 \times \frac{36}{24}}{6} = \frac{10}{2} = 5$$

电子齿轮分子需设置为 5，分母设置为 1。

如果此例为丝杠直连，则减速比为 1，丝杠螺距同样为 6mm，则得

$$\frac{B}{A} = \frac{20000 \times 0.001 \times 1}{6} = \frac{10}{3}$$

8.4.3 位置指令

发出脉冲列形式的指令，对伺服电机进行位置控制。

指令控制器的脉冲列输出形态包括下述几种类型。

- 总线驱动器输出
- +24V集电极开路输出
- +12V集电极开路输出
- +5V 集电极开路输出

■ 集电极开路输出时的注意事项


集电极开路输出信号只能接到伺服驱动器的CN2-7、8、11、12，并且设定参数为选择脉冲输入为低速脉冲通道输入，即Pn200.3=0（出厂值）。

用户参数		意义
Pn200	d. 0□□□	低速脉冲输入通道选择
	d. 1□□□	高速脉冲输入通道选择

通过集电极开路进行脉冲输入时，输入信号的干扰容限就会下降。

因干扰而发生偏移时，请在下述用户参数中进行变更。

(1) 输入输出信号的定时例子

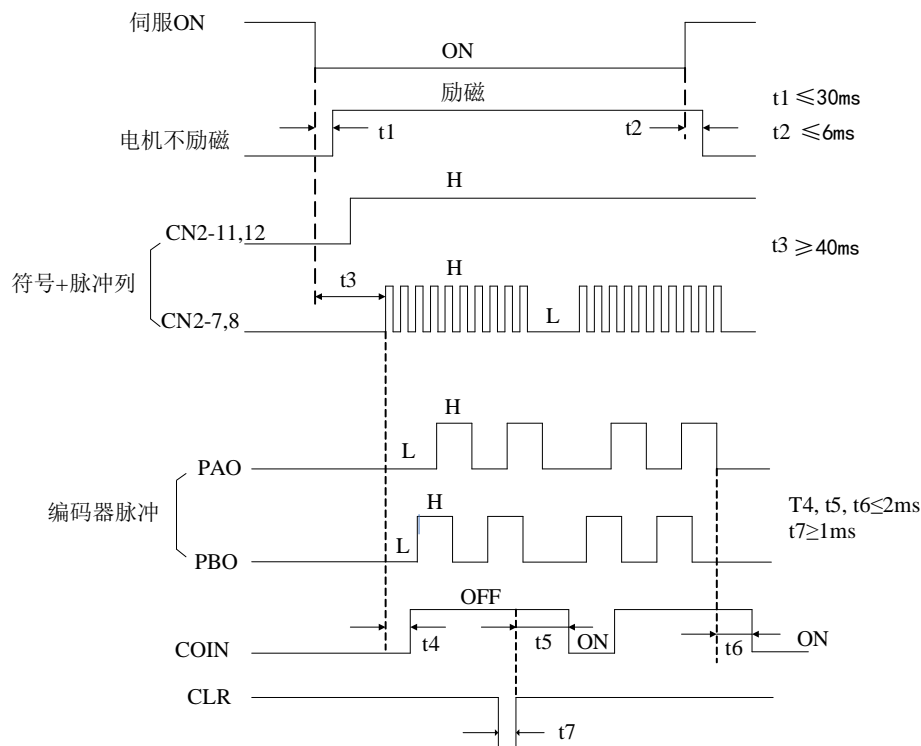

(注) 1. 从伺服ON信号置为ON起到输入指令脉冲之间的间隔应控制在40ms以上。如果在伺服ON信号置为ON起的40ms以内输入指令脉冲，那么伺服驱动器有时不接受指令脉冲。


2. 请将清除信号的 ON 设定为 20μs 以上。

表 8.1 指令脉冲输入信号的定时

指令脉冲信号形态	电气规格	备注
符号+脉冲列输入 (SIGN + PULS信号) 最大指令频率： 500kpps (集电极开路输出时： 200kpps)	<p> $t1, t2 \leq 0.1\mu s$ $t3, t7 \leq 0.1\mu s$ $t4, t5, t6 \geq 3\mu s$ $t \geq 1.0\mu s$ $(t/T) \times 100 \leq 50\%$ </p> <p>正转指令 反转指令</p>	符号 (SIGN) H=正转指令 L=反转指令
CW脉冲+CCW脉冲 最大指令频率： 500kpps (集电极开路输出时： 200kpps)	<p> $t1, t2 \leq 0.1\mu s$ $t3 \geq 3\mu s$ $t \geq 1.0\mu s$ $(t/T) \times 100 \leq 50\%$ </p> <p>正转指令 反转指令</p>	
90° 相位差2相脉冲 (A相+B相) 最大指令频率： ×4 倍增: 200kpps (集电极开路输出时： 150kpps)	<p> $t1, t2 \leq 0.1\mu s$ $t \geq 1.0\mu s$ $(t/T) \times 100 = 50\%$ </p> <p>正转指令 反转指令 B相超前A相90° B相滞后A相90°</p>	

(2) 连接实例


(a) 总线驱动器输出的连接实例

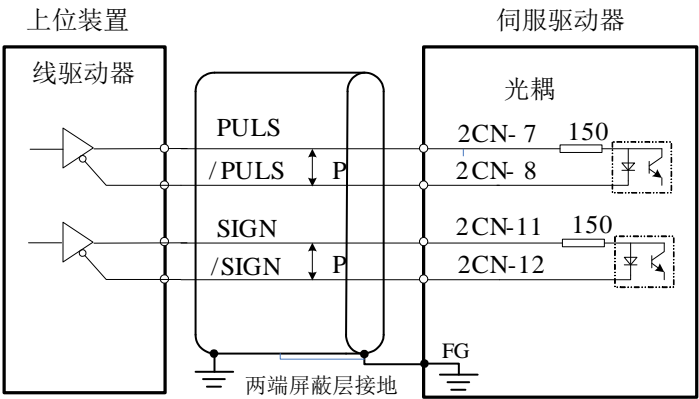


适用的线性驱动器，如T1公司AM26LS31的同类产品

(b) 集电极开路输出的连接实例

当集电极电源为 24V 时，可按照下图进行连接。

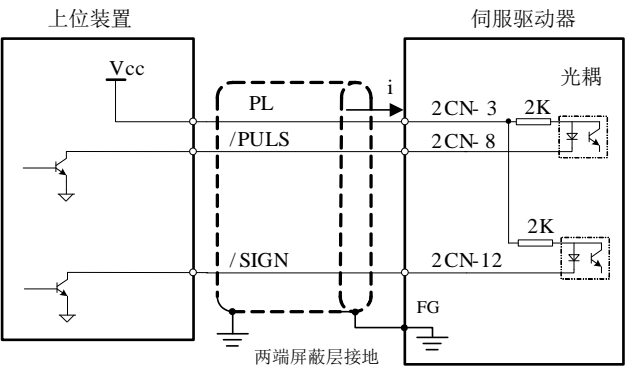

当集电极电源为 12V 或 5V 时，可按照下图进行连接。

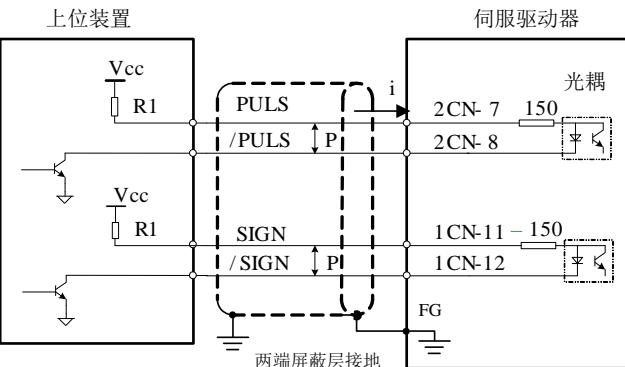

请选择限制电阻 $R1$ 的值确保输入电流 i 进入到下述范围内
输入电流 $i = 7 \sim 15\text{mA}$.

■重要

通过集电极开路输出指令脉冲时输入信号的干扰容限降低，因干扰而发生偏移时请将用户参

数 Pn201.0 设定值增大且注意屏蔽线的接法。

8. 4. 4 平滑

伺服驱动器内部可对一定频率的指令脉冲输入进行滤波。

(1)滤波器相关用户参数

Pn214	位置指令加减速时间参数1			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~1000	0.1ms	0	立即
Pn216	位置指令移动平均时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~500	rpm	0	立即

■重要


在变更位置指令加减速时间参数 (Pn214、Pn215) 的情况下，没有指令脉冲输入时变更的值才生效。为了切实地反映所设定的值，请输入清除信号(CLR)以禁止指令控制器的指令脉冲或者作为伺服 ON 清除偏移脉冲。


即使在以下场合 也能平滑地运行电机 另外本设定对移动量(指令脉冲数)没有影响

- 发出指令的指令控制器不能进行加减速时
- 指令脉冲的频率较低时
- 电子齿数比较大时 (10 倍以上)

■补充

位置指令加减速时间常数(Pn214)与位置指令平均移动时间 (Pn216)的差异如下所示

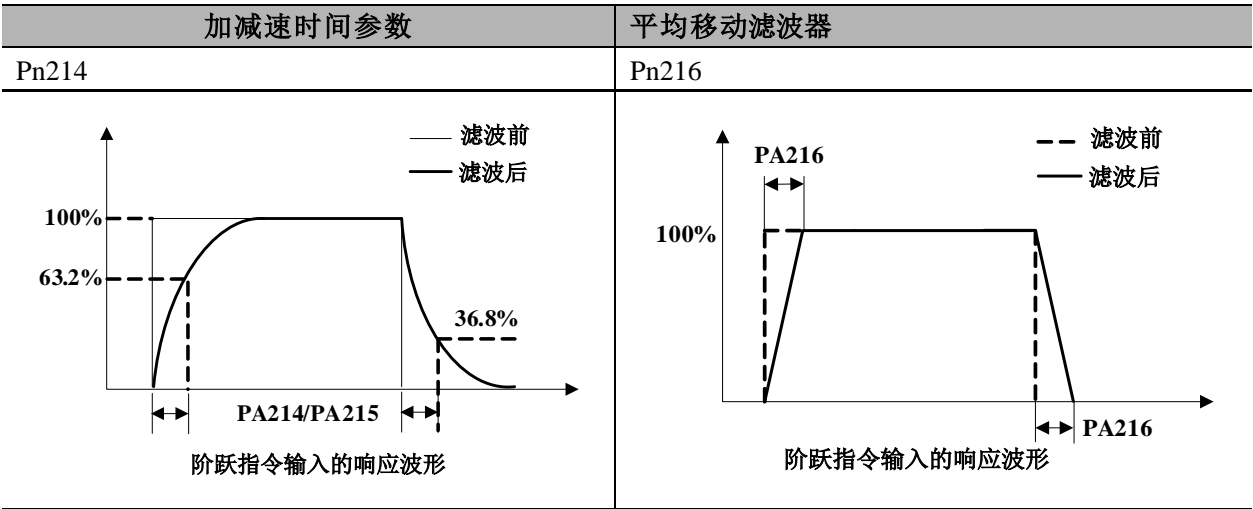

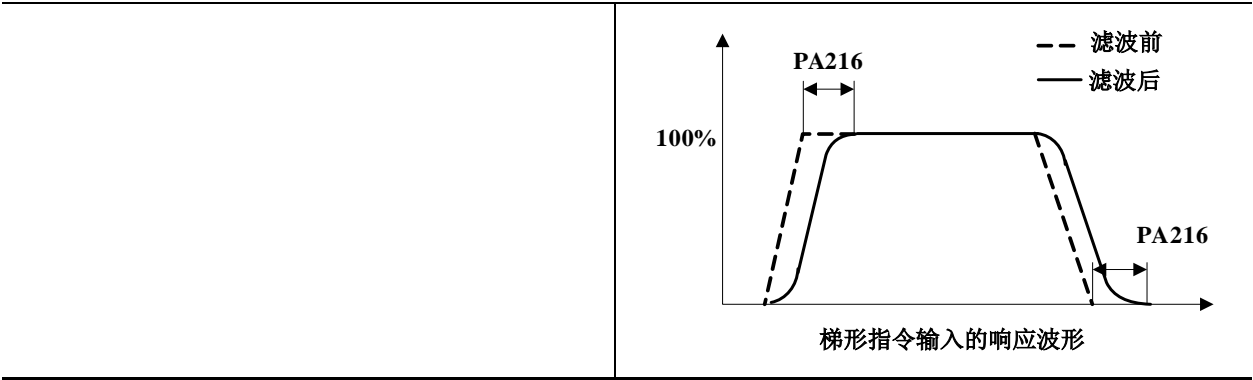

8.4.5 定位完成信号（COIN）

此信号是位置控制时表示伺服电机定位完成的信号 请在指令控制器进行定位完成确认的联锁时使用

种类	信号名称	连接器针号	电平	名称
输出	COIN	CN2-29、30（出厂值）	ON=L电平	定位完成
			OFF=H电平	定位未完成

定位完成信号可通过用户参数 Pn510分配给输出端子，请参照“3.4.3输入输出I/O信号分配”。
出厂时的设定分配给CN2-29、30

Pn525	定位完成宽度			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~65535	1pulse	10	立即

如果指令控制器的指令脉冲输数与伺服电机移动量之差（偏移脉冲）低于本用户参数的设定值，则输出定位完成信号（COIN）设定单位为指令单位，这取决于电子齿轮设定的指令单位。
如果设定过大的值 则低速运行时可减小偏移，但有可能常时输出 COIN 型号，因此请注意。
本用户参数的设定不影响最终的定位精度

■补充
COIN 信号是位置控制时的信号。

8.4.6 定位接近信号（NEAR）

定位接近信号（NEAR）是表示伺服电机位于定位完成附近的信号 通常与定位完成信号（COIN）配对使用。
用于在指令控制器确认定位完成信号之前接收定位附近信号 进行定位完成后的动作序列准备以缩短定位完成时的动作所需的时间。

种类	信号名称	连接器针号	电平	名称
输出	NEAR	需分配	ON=L电平	已到达定位完成的附近
			OFF=H电平	未到达定位完成的附近

定位接近信号可通过用户参数 Pn510分配给输出端子。需进行输入信号的分配，请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

Pn526	NEAR信号宽度			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~65535	4pulse	100	立即

如果指令控制器的指令脉冲输数与伺服电机移动量之差(偏移)低于本用户参数Pn526的设定值 则输出定位附近信(NEAR)。

设定单位为指令单位 这取决于电子齿轮设定的指令单位


通常请设定比定位完成宽度 (Pn525) 更大的值。需进行输入信号的分配，请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

8.4.7 指令脉冲禁止功能 (INHIBIT 功能)

(1) 指令脉冲禁止功能 (INHIBIT 功能)

是在位置控制时停止 (禁止) 指令脉冲输入计数的功能

使用本功能期间进入伺服锁定 (箝位) 状态

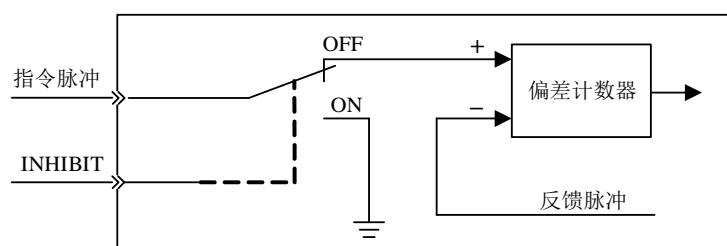

(2) 输入信号的设定

种类	信号名称	连接器针号	电平	名称
输入	INHIBIT	CN2-46 (出厂值)	ON=L电平	INHIBIT 功能ON (停止 (禁止) 指令脉冲的计数)
			OFF=H电平	INHIBIT 功能OFF (对指令脉冲进行计数)

INHIBIT信号功能只在位置控制下生效


8.5 速度控制(模拟量电压指令) 运行

8.5.1 用户参数的设定

用户参数		意义
Pn000	h. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	控制方式选择:速度控制(模拟量电压指令)

Pn301	速度指令输入增益			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	150~3000	0.01V/额定速度	600	不需要

设定以额定转速运行伺服电机所需的速度指令 (V-REF) 的模拟量电压电平。

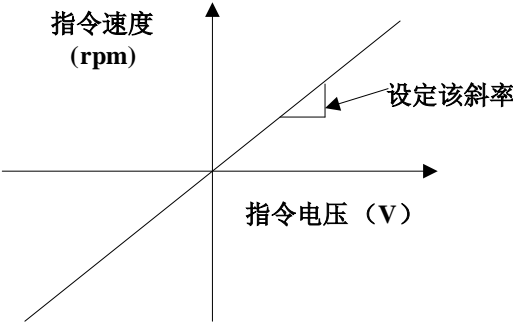

■例

- Pn301=600 表示设定为6V输入时，使用电机的额定速度运行 (出厂值)
- Pn301=1000 表示设定为10V输入时，使用电机的额定速度运行
- Pn301=200 表示设定为2V输入时，使用电机的额定速度运行

8.5.2 输入信号的设定

(1) 速度指令输入

向伺服驱动器发出模拟量电压指令形式的速度指令，则以与输入电压成比例的速度对伺服电机进行速度控制。


种类	信号名称	连接器针号	名称
输入	V-REF	CN2-5	速度指令输入
	AGND	CN2-6	速度指令输入用新号地线

在进行速度控制 (模拟量电压指令) 时使用。(Pn000.1=1，5，7，9)

利用Pn301设定速度指令输入增益。有关设定的详细说明，请参照“8.5.1 用户参数的设定”

■输入规格

- 输入范围：DC±2V~±10V / 额定速度
- 最大容许输入电压：DC±12V

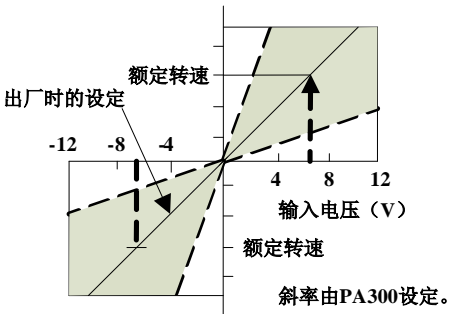


- 设定实例
- Pn301=600: ±6V下的额定转速
- 具体实例如下所示。

速度指令输入	旋转方向	转速	额定转速=3000rpm 型电机
+6V	正转	额定转速	3000rpm
+1V	正转	1/6额定转速	500rpm
-3V	反转	1/2额定转速	-1500rpm


可通过用户参数Pn301变更电压输入范围。

■输入电路实例

- 为了能够采取有效防止干扰的措施，请务必在配线时使用多股绞合线。
- 可变电阻器的实例
荣通信工业制 25HP-10B型

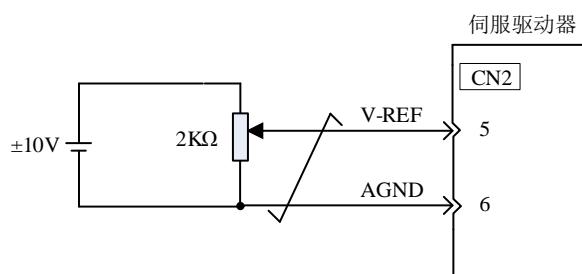

使用可编程控制器等在指令控制器进行位置控制时，连接到指令控制器的速度指令输出端子上。

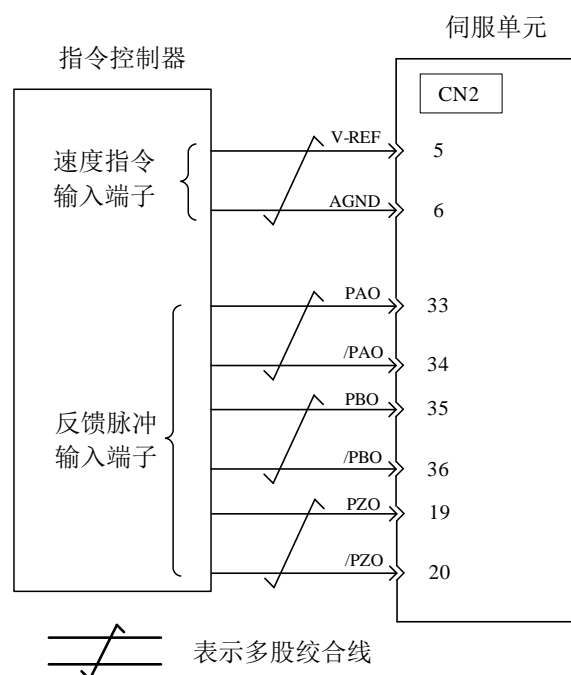

(2) 比例动作指令信号(P-CON)

种类	信号名称	连接器针号	设定	意义
输入	P-CON	需要端子分配	ON=L电平	以P控制方式运行伺服驱动器。
			OFF=H电平	以PI控制方式运行伺服驱动器。

P-CON信号是从PI(比例+积分)或者P(比例)控制中选择速度控制方式的信号。

如果设为P，控制则可以减轻因速度指令输入漂移而引起的电机旋转和轻微振动。


输入指令：可递减0V时的漂移所产生的伺服电机旋转，但停止时的伺服刚性(支撑力)下降。

P-CON信号可通过用户参数将输入的连接器的针号分配给别处。请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

8.5.3 指令偏移量的调整

当使用速度制模式时，作为模拟量指令电压即使发出0V指令，也会出现电机以微小速度旋转的情况。在上级控制装置或外部电路的指令电压出现微小量(mV单位)的偏移(偏移量)时会发生这种情况。在这种情况下可利用面板操作器对指令偏移量进行自动调整・手动调整请参照“7.2辅助功能执行模式下的操作(Fn□□□)”。

模拟量(速度・转矩)指令偏移量的自动调整是计量偏移量并自动调整电压的功能。当上级控制装置及外部电路的电压指令出现偏移时，伺服驱动器会自动对偏移量作如下调整。

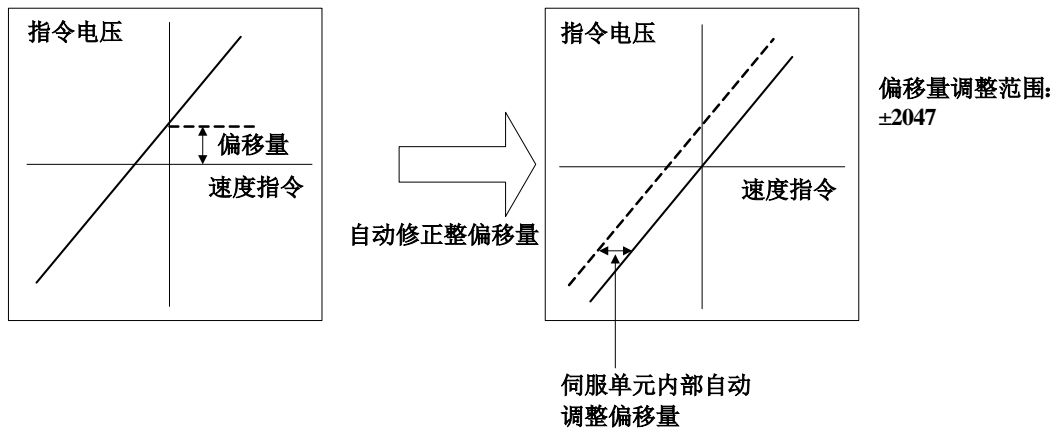


一旦进行指令偏移量的自动调整，该偏移量将被保存在伺服驱动器内部。偏移量可通过速度指令偏移量的手动调整(AF007) 进行确认。请参照“8.5.3(2) 速度指令偏移量的手动调整”。

(1) 速度指令偏移量的自动调整

在指令控制器配置位置环的状态下将伺服锁定停止时的偏移脉冲设为零时，不能使用指令偏移自动调整(AF006)。在这种情况下请使用速度指令偏移量的手动调整(AF007)。

零速度指令时，还配备有可强制执行伺服锁定的零箝位速度控制功能。请参照“8.5.6 零箝位功能的使用”。

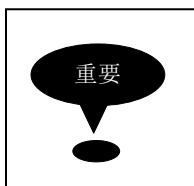

请在伺服OFF状态下执行模拟量值零偏移量的自动调整。
请按下述步骤进行速度指令偏移量的自动调整。


(2)速度指令偏移量的手动调整

请在下述情况下使用速度指令偏移量的手动调整(AF007)。

- 指令控制器配置位置环以将伺服锁定停止时的偏移脉冲设为零时
- 有意识地将偏移量设定为某个设定量时
- 确认用自动调整设定的偏移量数据时

基本功能与模拟量(速度·转矩)指令偏移量的自动调整(AF006)相同，但在手动调整(AF007)时，必须在直接输入偏移量的同时进行调整。

偏移量的调整范围与设定单位如下所示。

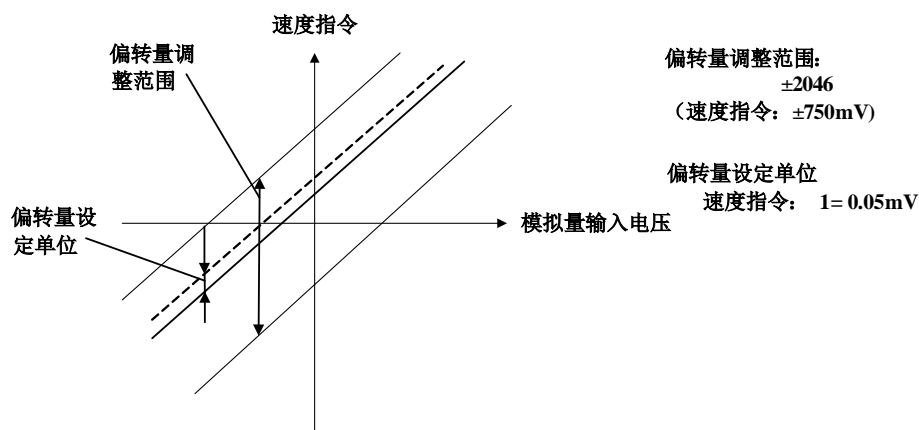

请章节6.8进行速度指令偏移量的自动调整。

8.5.4 软启动

软启动是指在伺服驱动器内部将阶跃速度指令输入转换为加减速一定的指令的功能。


Pn303	软启动加速时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	1ms	0	立即
Pn304	软启动减速时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	1ms	0	立即

在输入阶跃速度指令或选择内部设定速度时，可进行平滑的速度控制。

（一般的速度控制请设为“0”）

各设定值如下所示

- Pn303： 从停止状态到1000rpm的时间, 即间隔1000rpm的加速时间
- Pn304： 从1000rpm到停止状态的时间, 即间隔1000rpm的减速时间

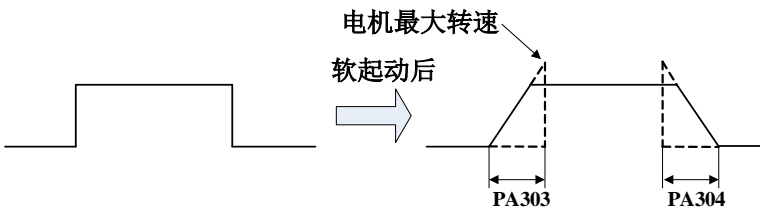

8.5.5 速度指令滤波器

Pn302	速度指令滤波器时间参数			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~1000	0.01ms	40	立即

使模拟量速度指令（V-REF）输入通过1次延迟滤波器以平滑速度指令。如果设定过大的值，则响应性会降低。

8.5.6 零箝位功能的使用

（1）零箝位功能的意思

是指在速度控制时指令控制器未配置位置环的系统的情况下使用的功能。

如果将零箝位（ZEROSPD）（Pn300.3=0）信号置为ON，或者速度指令（V-REF）（Pn300.3=1）的输入电压达Pn316（零箝位等级）的转速以下时，伺服驱动器内部配置位置环，无视速度

指令并使伺服电机紧急停止以进入伺服锁定状态。伺服电机在零箱位生效的位置上被箱位在±1脉冲以内，即使通过外力转动，也会返回零箱位位置。


(2) 用户参数设定

用户参数	意义
Pn300	速度控制功能开关 0
	Pn300.3=0，使用外部IO控制(ZEROSPD信号)
	Pn300.3=1，自动(根据Pn316的范围作为速度死区)

零箱位动作切换条件

设定Pn000=h. □□1□，Pn300.3=0时，ZEROSPD为ON(L电平)，就会进入零箱位动作。

设定Pn000=h. □□1□，Pn300.3=1时，速度指令(V-REF)低于Pn316的设定值，就会进入零箱位动作。

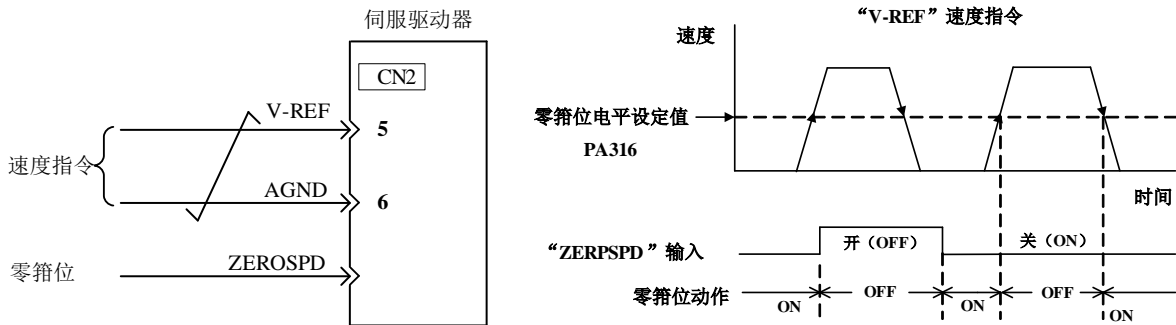

Pn316	零箱位电平			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	1~2000	1rpm	30	立即

在速度控制下，选择ZEROSPD的有效使电机进入零箱位状态。即使在Pn316中设定超过所用伺服电机最大转速的值，所用伺服电机的最大转速仍然采用最高转速值。

(3)输入信号设定

种类	信号名称	连接器针号	设定	意义
输入	ZEROSPD	需要分配	ON=L电平	零箱位功能ON（有效）
			OFF=H电平	零箱位功能OFF（无效）

是用于切换到零箱位动作的输入信号。

使用ZEROSPD信号时，需进行输入信号的分配。

有关分配方法，请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

■重要


ZEROSPD信号已经分配时，零箱位动作即使在Pn000=h. □□1□(速度控制)的情况下也是有效的。

8.5.7 编码器信号输出


编码器的反馈脉冲在伺服驱动器内部处理之后输出到外部。

种类	信号名称	连接器针号	名称
输出	PAO	CN2-33	编码器输出 A 相

	/PAO	CN2-34	编码器输出 /A 相
输出	PBO	CN2-35	编码器输出 B 相
	/PBO	CN2-36	编码器输出 /B 相
输出	PZO	CN2-19	编码器输出 Z 相(原点脉冲)
	/PZO	CN2-20	编码器输出 /Z 相 (原点脉冲)

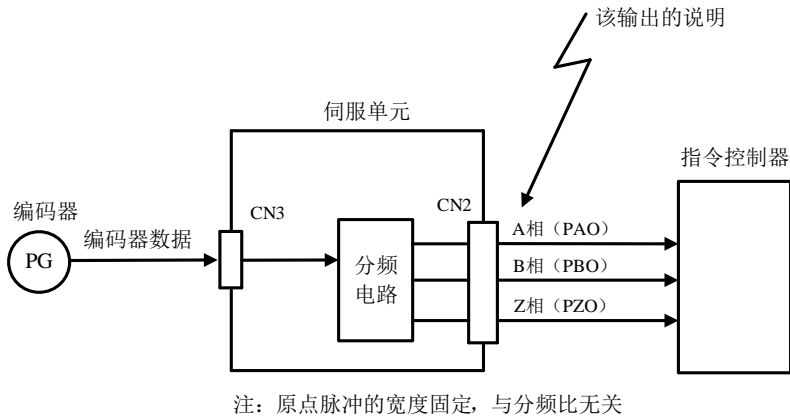

■ 输出相位形态

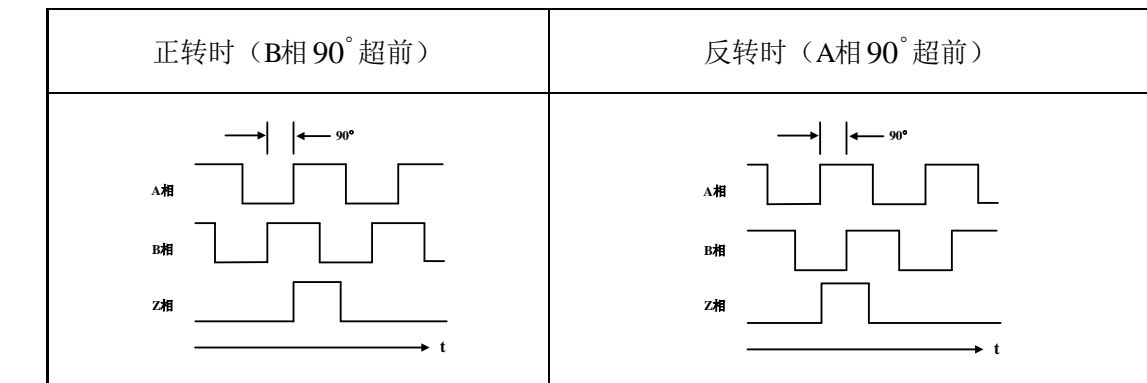

请在将伺服电机旋转两圈之后，再使用伺服驱动器的Z相脉冲输出进行机械原点复位动作。按照机械系统的构造，在不能进行上述动作时请以600rpm以下的速度(根据伺服电机的转速换算)进行原点复位动作。如果采用600rpm以上的转速，有时不能正确输出Z相脉冲。

分频

是指以伺服电机上安装的编码器的脉冲数据为基础转换为用户参数(Pn210)设定的脉冲密度并进行输出。单位为“脉冲数/1圈”。

· 编码器脉冲分频比的设定

Pn210	PG分频比			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	16~16384	1P/ rew	16384	立即

设定从伺服驱动器发向外部的PG输出信号 (PAO,/PAO,PBO,/PBO) 的输出脉冲数。来自编码器的每1 圈反馈脉冲在伺服驱动器内部被分频为Pn210 的设定值并进行输出。(请根据机械与指令控制器的系统规格进行设定。)

另外，设定范围因所用伺服电机的编码器脉冲数而异。

编码器规格	分辨率	编码器脉冲数 (P/R)	设定范围
-------	-----	--------------	------


省线式增量编码器	20000个脉冲/圈	5000P/R	16~5000
绝对式编码器	17位，131072个脉冲/圈	32768P/R	16~16384

■重要

当Pn210数值设置为超过编码器线数时，其分频数值为编码器线数。如使用5000ppr的增量型编码器时，Pn210设置为16384，则其分频脉冲为编码器线数5000。

■输出实例

Pn210=16(每1圈16脉冲输出) 时

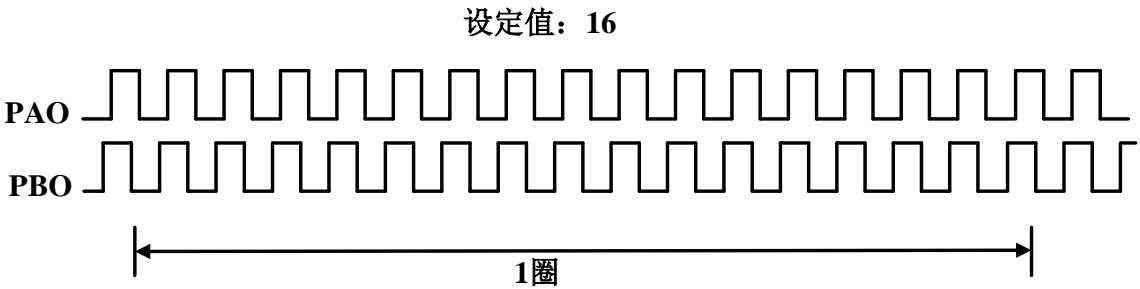

8.5.8 同速检测输出

伺服电机的转速与指令速度一致时，输出同速检测输出(VCMP)信号，请在与指令控制器联锁时使用。


种类	信号名称	连接器针号	设定	意义
输出	VCMP	需要分配	ON=L电平	同速状态
			OFF=H电平	不同速状态

本输出信号需要通过参数Pn510分配。

有关输出信号的分配，请参照“3.4.3输入输出I/O信号分配”。

Pn517	同速检测宽度			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~100	rpm	10	立即

如果电机转速与指令速度之差低于Pn517的设定值，则输出“VCMP”信号。

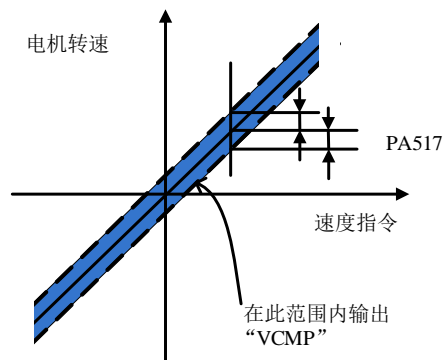

■例

Pn517=100、指令速度为 2000rpm 时，如果电机转速处在 1900~2100rpm 之间，则将“VCMP”置为 ON。

■补充

“VCMP”信号是速度控制时的输出信号。

8.6 转矩控制运行


8.6.1 用户参数的设定

利用模拟量电压指令进行转矩控制运行时 需要设定下述用户参数

用户参数		意义
Pn000	h. □□2□	控制方式选择：转矩控制（模拟指令）

Pn400	转矩指令输入增益			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	10~100	0.1V/额定扭矩	30	立即

设定以额定扭矩运行伺服电机所需的转矩指令 (T-REF) 的模拟量电压电平

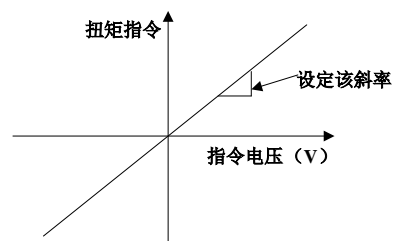

■例

Pn400=30 表示设定为3V输入时使用电机额定扭矩（出厂值）

Pn400=20 表示设定为2V输入时使用电机额定扭矩

Pn400=100 表示设定为10V输入时使用电机额定扭矩

8. 6. 2 转矩指令输入


向伺服驱动器发出模拟量电压指令形式的转矩指令 则以与输入电压成比例的转矩对伺服电机进行转矩控制。

种类	信号名称	连接器针号	名称
输入	T-REF	CN2-9	转矩指令输入
	AGND	CN2-10	转矩指令输入


在进行转矩控制（模拟量电压指令）时使用（Pn000.1=2、6、8、9）。
利用Pn400设定转矩指令输入增益。

- 输入规格
- 输入范围 DC 1V~10V/ 额定转矩
- 最大容许输入电压 DC12V

出厂值时，Pn400 = 30，3V条件下为额定转矩
+3V输入正方向时为额定转矩
+9V输入正方向时为额定转矩的300%
-0.3V输入反方向时为额定转矩的10%
可通过用户参数 Pn400变更电压输入范围

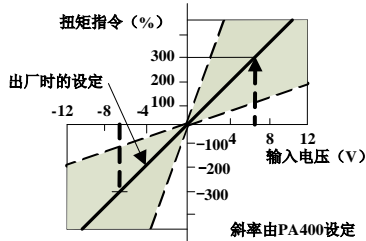

- 输入电路实例
- 为了能够采取有效防止干扰的措施 请务必在配线时使用多股绞合线。
- 可变电阻器实例，荣通信工业制25HP-10B型

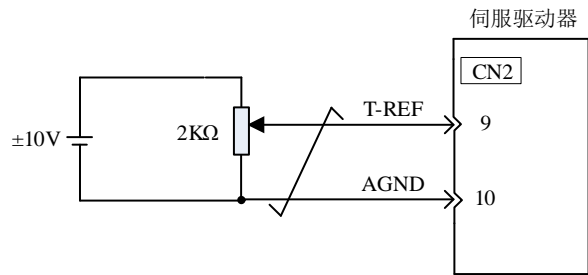

内部转矩指令的确认

1. 通过面板操作器确认内部转矩指令

可在监视模式 (dn010)下确认内部转矩指令，请参照 4.4.2 监视模式下的操作

8. 6. 3 偏移量调整


(1) 转矩指令偏移量的自动调整

当使用转矩控制模式时，作为模拟量指令电压，即使发出 0V 指令，也会出现电机以微小速度旋转的情况，在上级控制装置或外部电路的指令电压出现微小量(mV 单位)的偏移(偏移量)时会发生这种情况。

在这种情况下，可利用面板操作器对指令偏移量进行自动调整，手动调整。

模拟量（速度转矩）指令偏移量的自动调整 (Fn006)是计量偏移量并自动调整电压的功能。

当上级控制装置及外部电路的电压指令出现偏移时，伺服驱动器会自动对偏移量作如下调整.

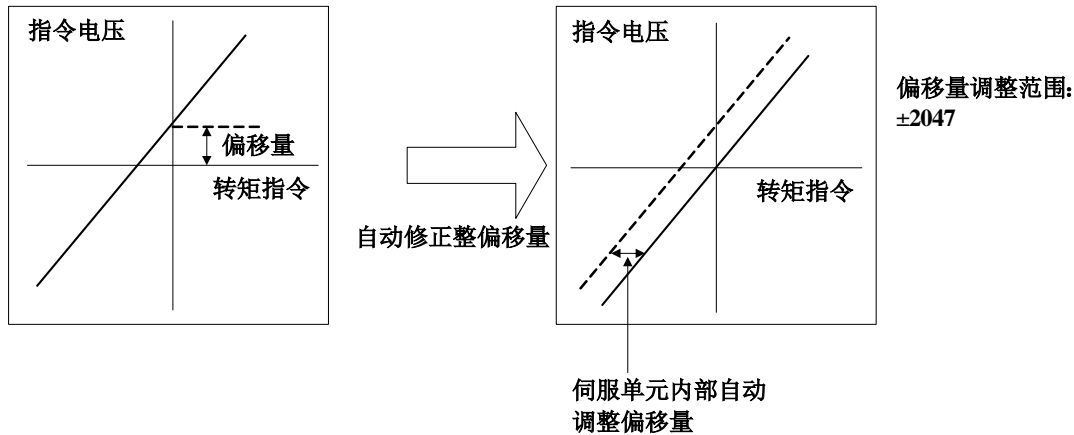

一旦进行指令偏移量的自动调整，该偏移量将被保存在伺服驱动器内部。

偏移量可通过转矩指令偏移量的手动调整 (Fn008) 进行确认。

在指令控制器配置位置环的状态下将伺服锁定停止时的偏移脉冲设为零时，不能使用指令偏移量的自动调整 (Fn006) 在这种情况下，请使用转矩指令偏移量的手动调整 (Fn008)。

请按下述步骤进行转矩指令偏移量的自动调整。


(2)转矩指令偏移的手动调整

请在下述情况下使用转矩指令偏移量的手动调整 (Fn008)

- 指令控制器配置位置环以将伺服锁定停止时的偏移脉冲设为零时
- 有意识地将偏移量设定为某个设定量时
- 确认用自动调整设定的偏移量数据时

基本功能与模拟量（速度、转矩）指令偏移量的自动调整 (Fn006)相同，但在手动调整 (Fn008) 时，必须在直接输入偏移量的同时进行调整。

下图所示为偏移调整范围及设定单位。

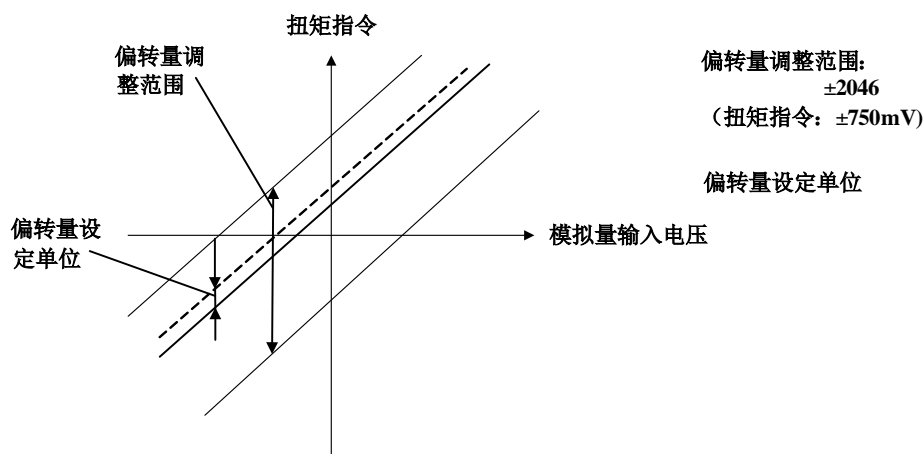


请按以下步骤对扭矩指令偏移量进行手动调整。

8.6.4 转矩控制时的速度限制

由于转矩控制时要对伺服电机进行控制以输出发出指令的转矩，因此不进行电机转速的管理。

如果相对于机械侧的负载转矩设定过大的指令转矩，则会超过机械的转矩，导致电机转速大幅度提高。

作为机械侧的保护措施，配备了转矩控制时限制伺服电机转速的功能。

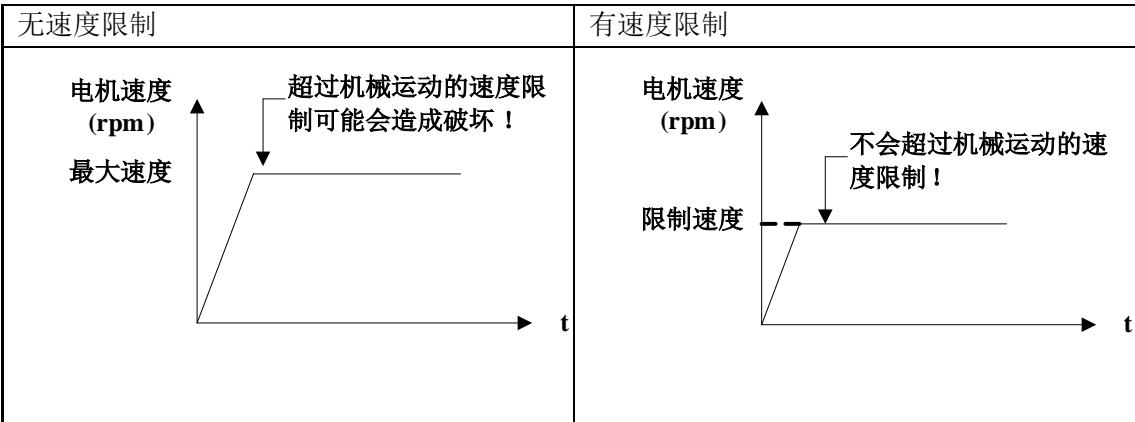

(1) 速度限制方式的选择（转矩限制选项）

用户参数		意义
Pn002	d. □□0□	将 Pn407 设定的值作为速度限值（内部速度限制功能）
	d. □□1□	将 V-REF (CN2-5、6) 用作外部速度限制输入以 V-REF 的输入电压与 Pn301 的设定值提供速度限制（外部速度限制功能）

(2) 内部速度限制功能

Pn407	转矩控制时的速度限制			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	rpm	1500	立即

设定转矩限制时的电机转速限值

Pn002.1=0 时，本用户参数的设定生效
即使在 Pn407 中设定超过所用伺服电机最大转速的值，实际值仍被限制为所用伺服电机的最大转速。

(3)外部速度限制功能

种类	信号名称	连接器针号	名称
输入	V-REF	CN2-5	外部速度限制输入
	AGND	CN2-6	外部速度限制输入

Pn301 的设定值决定作为限值输入的电压电平与极性无关

Pn301	速度指令输入增益			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	150～3000	0.01 V/额定速度	600	立即

转矩控制时 设定进行外部速度限制的转速的电压电平
Pn301=600(出厂值)时，如果输入V-REF(CN2-5、6)为6V电压，则将实际转速限制为所用伺服电机的额定转速。

8.7 速度控制（内部设定速度选择）运行

内部设定速度选择的意思


内部设定速度选择是通过伺服驱动器内部的用户参数事先设定 8 种电机转速并利用外部输入信号选择

其速度以进行速度控制运行的功能,对于运行速度为 8 种电机转速以内的速度控制动作是有效的。

另外，当 Pn315.0 设置为 1 后，速度指令源选择为外部模拟量输入。

不必在外部配置速度发生器或者脉冲发生器。

INSPD2、INSPD1、INSPD0 组合选择内部速度，INSPD2 为高位，INSPD0 为低位。如 INSPD2 有效，INSPD1、INSPD0 无效，则选择内部速度 SPEED4。

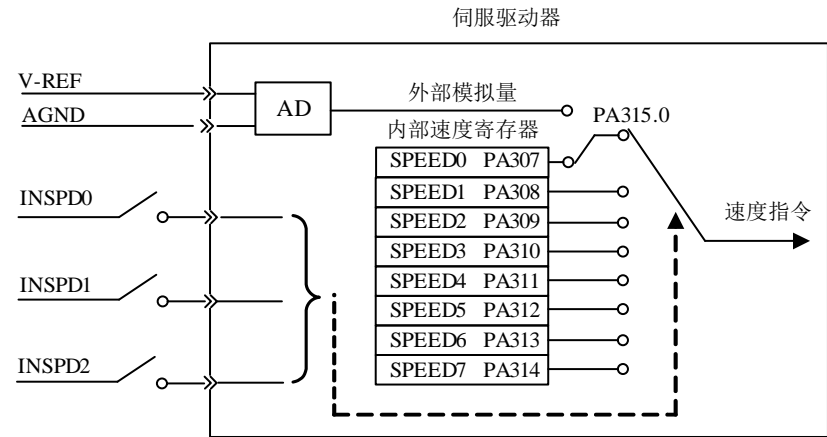

8.7.1 用户参数的设定

用户参数		意义
Pn000	h. □□3□	控制方式选择：内部设定速度控制（接点指令）

Pn307	内部设定速度1 (SPEED0)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	100	立即
Pn308	内部设定速度1 (SPEED1)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	200	立即
Pn309	内部设定速度1 (SPEED2)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	300	立即
Pn310	内部设定速度1 (SPEED3)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	400	立即
Pn311	内部设定速度1 (SPEED4)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	500	立即
Pn312	内部设定速度1 (SPEED5)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	600	立即
Pn313	内部设定速度1 (SPEED6)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	700	立即
Pn314	内部设定速度1 (SPEED7)			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	－5000～5000	rpm	800	立即

■重要

即使在 Pn307～Pn314中设定超过所用伺服电机最大转速的值，实际值仍被限制为所用伺服电机的最大转速。

8.7.2 输入信号的设定

使用以下输入信号进行运行速度的切换。

种类	信号名称	连接器针号	名称
输入	INSPD0	CN2-□□ (需要分配)	内部速度选择信号0
	INSPD1	CN2-□□ (需要分配)	内部速度选择信号1
	INSPD2	CN2-□□ (需要分配)	内部速度选择信号2

关于输入信号选择

INSPD0、INSPD1、INSPD2三个信号的组合对应8种速度。

利用INSPD0、INSPD1、INSPD2进行运行时，必须通过用户参数 Pn500~Pn507进行输入信号的分配。请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

8.8 内部位置控制（接点指令）

伺服驱动器的内部位置控制（接点指令）（Pn000.1=A）模式下，驱动器具备简单的单轴运动功能，可以无需复杂的上位机控制。

该控制模式下具有 16 段位置控制，每一个点位都可以单独设定位移量, 运行速度, 加减速时间常数, 到位后的停止时间等。该控制模式下具有回零功能（找参考点），回零的两段速度可设（1、回零速度 1（未碰到原点信号前的速度）；2、回零速度 2（碰到原点信号后的速度）），回零的方向及方式可设（参数 Pn771）。

内部位置控制的点位切换有以下几种（Pn700）：

- 1) 外部 IO 口（INPOS0、INPOS1、INPOS2、INPOS3）选择某一点位，通过触发信号运行当前选择位置段。触发方式也可通过参数 Pn770.1 选择为外部 IO（PTRG）或者 IO 口的变化（INPOS0、INPOS1、INPOS2、INPOS3）；
- 2) 通过外部 IO（PTRG）触发循环运行。循环起始位置点为 Pn700.2，终止点为 Pn700.3。
- 3) 定时触发循环运行。循环起始位置点为 Pn700.2，终止点为 Pn700.3。

■ 设定位移量

每一点的位移量对应两个参数，两个参数组合成一个 32 位的位置数据。此数据为有符号数。32 位有符号数据的高 16 位存入 16 进制的位置参数高位，低 16 位存位置参数低位。数据为 16 进制形式，在参数中显示也为 16 进制显示；即位置参数高位和位置参数低位组合成 32 位有符号位置数据。

位置段 X 数据（32 位数据）=（位置段 X 数据高 16 位<<16）&位置段 X 数据低 16 位；

例如存入数据：

如位置 0 的 32 位位置数据为 0xFF104321，则低位数据 0x 4321 存入 Pn701，高位数据 0xFF10 存入 Pn702；表示位置 0 数据为 - 15711455 个脉冲。

同样方法，例如读取数据：

如 Pn702 为 0x0007，Pn701 为 0xA120，则 32 位位置 0 数据为 0x0007A120，为 500000 个脉冲。

注意：

- 1) Pn701 可设置的范围为【0x0000，0xFFFF】，Pn702 的范围是【0x0000，0xFFFF】。
- 2) 这里的位置与电子齿轮有关。如果电子齿轮设置为 2：1，则设置的位置位移量为实际的一半。
- 3) 当然，设置参数还可以采用通讯的方式来实现，在计算机中可以通过修改参数 Pn701、

Pn702 的办法来设置对应的位移量。

■速度

这里的速度是指电机运行过程中的稳速阶段的速度，类似于普通位置控制时的外部给定脉冲的频率，但是，这里的速度与电子齿轮有关。如果电子齿轮设置为 2：1，则设置的当前速度为实际速度的一半。

■位置指令加减速时间参数

此参数同普通位置控制的位置指令加减速时间 Pn214， 详见 8.4.4 章节。

■到位后的换步时间

要使该参数有效，必须采用内部定时循环，即设定 Pn700.0=2。

换步时间是指从当前位置命令完成信号（CMD_OK）输出，到伺服开始执行下一段位置的时间。

8.8.1 相关输入信号

种类	信号名称	连接器针号	设定	意义
输入	ZPS	需要分配	ON=L电平	外部原点信号ON（有效）
			OFF=H电平	外部原点信号OFF（无效）
	PZERO	需要分配	ON=L电平	内部位置控制停止（有效）
			OFF=H电平	内部位置控制运行（无效）
	INPOS0	需要分配	ON=L电平	INPOS0信号有效
			OFF=H电平	INPOS0信号无效
	INPOS1	需要分配	ON=L电平	INPOS1信号有效
			OFF=H电平	INPOS1信号无效
	INPOS2	需要分配	ON=L电平	INPOS2信号有效
			OFF=H电平	INPOS2信号无效
	INPOS3	需要分配	ON=L电平	INPOS3信号有效
			OFF=H电平	INPOS3信号无效
	PTRG	需要分配	OFF(H电平)到ON（L电平）	PTRG信号有效
	P-POS	需要分配	ON=L电平	P-POS信号有效
			OFF=H电平	P-POS信号无效
	N-POS	需要分配	ON=L电平	N-POS信号有效
			OFF=H电平	N-POS信号无效
	SHOME	需要分配	OFF(H电平)到ON（L电平）	SHOME信号有效

以上信号都需进行输入信号的分配。

有关分配方法，请参照“3.4.3输入输出I/O信号分配”。

■重要

以上信号只在内部位置控制模式下有效。

■原点信号（ZPS）

此信号仅在内部位置控制的回零过程中使用，请参考8.9章节；

■内部位置停止信号（PZERO）


在内部位置控制中，此信号有效，电机停止运行，钳位于当前位置, 可通过参数 Pn750.0 选择当前运行是停止还是暂停。如是停止功能，当前状态处于回零模式下时，此信号无效后，则回零过程需要重新操作；如果当前状态是内部位置循环控制时，此信号无效后，则循环过程归零，点位处于起始位置。如是暂停功能，则此信号无效后，当前回零操作或者点位运行继续。

■内部位置选择信号（INPOS0、INPOS1、INPOS2、INPOS3）

通过 INPOS0、INPOS1、INPOS2、INPOS3 四个信号的组合完成 16 段位置的选择。INPOS 信号的如下表所示。

INPOS3	INPOS2	INPOS1	INPOS0	选择位置段
0（无效）	0（无效）	0（无效）	0（无效）	第 0 段位置（Pn702&Pn701）
0（无效）	0（无效）	0（无效）	1（有效）	第 1 段位置（Pn704&Pn703）
0（无效）	0（无效）	1（有效）	0（无效）	第 2 段位置（Pn706&Pn705）
0（无效）	0（无效）	1（有效）	1（有效）	第 3 段位置（Pn708&Pn707）
0（有效）	1（有效）	0（无效）	0（无效）	第 4 段位置（Pn710&Pn709）
0（有效）	1（有效）	0（无效）	1（有效）	第 5 段位置（Pn712&Pn711）
0（有效）	1（有效）	1（有效）	0（无效）	第 6 段位置（Pn714&Pn713）
0（有效）	1（有效）	1（有效）	1（有效）	第 7 段位置（Pn716&Pn715）
1（有效）	0（无效）	0（无效）	0（无效）	第 8 段位置（Pn718&Pn717）
1（有效）	0（无效）	0（无效）	1（有效）	第 9 段位置（Pn720&Pn719）
1（有效）	0（无效）	1（有效）	0（无效）	第 10 段位置（Pn722&Pn721）
1（有效）	0（无效）	1（有效）	1（有效）	第 11 段位置（Pn724&Pn723）
1（有效）	1（有效）	0（无效）	0（无效）	第 12 段位置（Pn726&Pn725）
1（有效）	1（有效）	0（无效）	1（有效）	第 13 段位置（Pn728&Pn727）
1（有效）	1（有效）	1（有效）	0（无效）	第 14 段位置（Pn730&Pn729）
1（有效）	1（有效）	1（有效）	1（有效）	第 15 段位置（Pn732&Pn731）


其示意图如下所示

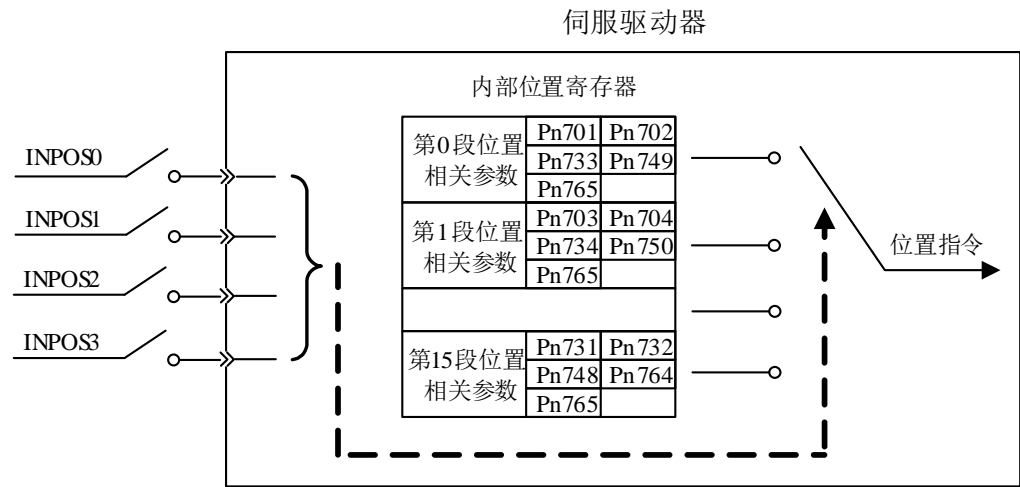

■内部位置触发信号（PTRG）

在内部位置控制中，当选择为触发模式运行时（Pn700.0=0 或 1，且 Pn750.1=0），此信号

为上升沿有效。
在使用触发模式运行时，伺服的信号输入输出时序如下图所示；

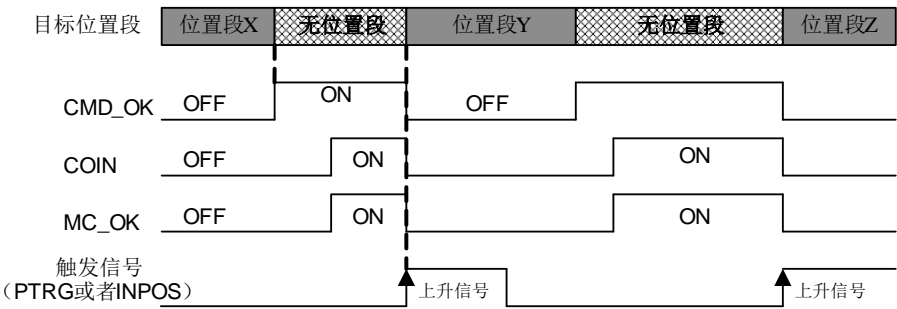

- 内部位置控制下正向 JOG 运行（P-POS）
在内部位置控制中，即使当前运行于回零模式或者内部多段位置，此信号有效后，位置命令立即切入 JOG 正向运行，参数 Pn768 为 JOG 速度。如果切入 JOG 控制，当前运行状态全部取消，循环运行起点重置。
- 内部位置控制下反向 JOG 运行（N-POS）
同上面描述的 P-POS 信号，不同之处为运行方向相反。
- 内部位置控制下的回零启动信号（SHOME）
在内部位置控制模式下，此信号有效后，将中断当前执行的多段位置运行，执行原点回归操作。此信号为上升沿有效。

8.8.2 相关输出信号

种类	信号名称	连接器针号	电平状态	意义
输出	HOME	需要分配	有效状态	原点回归完成
			无效状态	原点回归未完成
	CMD-OK	需要分配	有效状态	位置命令完成
			无效状态	位置命令未完成
	MC-OK	需要分配	有效状态	位置命令执行完成
			无效状态	位置命令执行未完成

以上信号都需进行输出信号的分配。
有关分配方法，请参照“3.4.3输入输出IO信号分配”。

■重要
以上信号只在位置控制模式下有效。

- 内部位置控制下的回零完成信号（HOME）
当原点回归完成，代表位置坐标系有意义，位置计数器有意义，此信号ON。上电时，此信号OFF，原点回归完成后，此信号ON。运行一段位置后，此信号OFF。当SHOME触发原点回归命令时，此信号OFF，原点回归完成后，此信号ON。通过输入的停止信号SZERO，可停止回零操作，此信号OFF。
- 内部位置控制下的位置命令完成信号（CMD-OK）

初进入内部位置模式，本信号 ON。命令执行中，本信号 OFF，位置命令执行完成，本信号 ON。本信号仅表示命令完成，不代表电机定位完成。

■内部位置控制下的位置命令执行完成信号（MC-OK）

此信号代表位置命令执行完成，CMD-OK信号与COIN（定位完成）信号皆为ON 时，输出 ON，否则为OFF。

8.8.3 相关参数的设定

用户参数		意义
Pn000	h. □□A□	内部位置控制（接点指令）

用户参数		意义
Pn700	h. □□□0	位置换步方式： 外部 IO 信号（INPOS）选择位置段，外部 IO 信号（PTRG）触发运动
	h. □□□1	位置换步方式： 外部IO信号（PTRG）触发运动，位置段循环运行
	h. □□□2	位置换步方式： 内部定时循环运行位置段
	h. □□0□	位置运行方式： 增量位置
	h. □□1□	位置运行方式： 绝对位置
	h. □X□□	循环运行位置起点： 选择位置起点
	h. X□□□	循环运行位置终点： 选择位置终点

Pn701	内部位置0低16位			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0x0000～0xFFFF	pulse	0x4E20	立即
Pn702	内部位置0高16位			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0x0000～0xFFFF	pulse	0x0000	立即

～～

Pn731	内部位置15低16位			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0x0000～0xFFFF	pulse	0xE200	立即

Pn732	内部位置15高16位			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0x0000~0xFFFF	pulse	0x0004	立即
Pn733	内部位置0速度			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	rpm	100	立即
~~~				
<b>Pn748</b>	<b>内部位置15速度</b>			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	rpm	100	立即
<b>Pn749</b>	<b>内部位置0加减速时间</b>			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~500	ms	0	立即
~~~				
Pn764	内部位置 15 加减速时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~500	ms	0	立即
Pn765	内部位置停止时间			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	rpm	100	立即
Pn768	位置控制下 JOG 速度			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~5000	rpm	100	立即

■重要

即使在 Pn733~Pn748中设定超过所用伺服电机最大转速的值，实际值仍被限制为所用伺服电机的最大转速。

用户参数		意义
Pn770	b. □□□0	触发信号选择: 使用外部信号PTRG触发运行。
	b. □□□1	触发信号选择: 位置选择信号（INPOS0、INPOS1、INPOS2、INPOS3）发生了变化了就触发运行。
	b. □□0□	触发时序选择: 在当前段运行位置完成后（CMD-OK信号有效），才接收新的触发信号。
	b. □□1□	触发时序选择: 在当前段运行位置未完成，也可接收新的下一位置触发信号。
	b. □0□□	PZERO 信号功能: 运行停止。在回零或位置节点下，此信号有效后将立即停止运行。
	b. □1□□	PZERO 信号功能:

		暂停。在回零或位置节点下，此信号有效后将暂停运行，此信号无效后继续运行
	b. 0□□□	软件限位使能： 软件限位不使能。
	b. 1□□□	软件限位使能： 软件限位使能。Pn756、Pn757为正限位距离，Pn758、Pn759为负限位距离。

8.9 回零功能（原点回归）

在工作台上，一般有一个参考点开关，作为点位控制的坐标零点，需要在上电时或者每次加工后进行一次回零操作，然后再进行加工。在内部位置控制下，上位机输出回零启动（SHOME）信号后，驱动器自行完成回零操作。其回零方式、回零速度、偏移量等可通过参数 Pn771、Pn775、Pn776、Pn777、Pn778 设置。

■ 回零方式选择

用户参数		意义
Pn771	d. □□□0	正方向回零
	d. □□□1	反方向回零
	d. □□0□	碰到原点开关后，返回运行，寻找 Z 脉冲
	d. □□1□	碰到原点开关后，不返回运行，寻找 Z 脉冲
	d. □□2□	碰到原点开关后，返回运行，以离开原点开关信号为零点
	d. □□3□	碰到原点开关后，不返回运行，以离开原点开关信号为零点
	d. 00□□	回零完成后，清除所有位置数据
	d. 01□□	回零完成后，不清除所有数据
	d. 0□□□	以外部输入的原点信号（ZPS）作为零位信号
	d. 1□□□	保留

■ 相关参数

Pn771	回零方式选择			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0x0000~0x1111	—	0000	立即
Pn775	回零速度1（未碰到参考点前的速度）			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~3000	rpm	500	立即
Pn776	回零速度2（碰到参考点前的速度）			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0~500	rpm	30	立即
Pn777	原点偏移量低16位			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间

	0x0000~0xFFFF	pulse	0	立即
Pn778	原点偏移量高16位			
	设定范围	设定单位	出厂值	生效时间
	0x0000~0x1FFF	pulse	0	立即

■重要


- 1、即使在 Pn775、Pn776中设定超过所用伺服电机最大转速的值，实际值仍被限制为所用伺服电机的最大转速。
- 2、原点偏移量的方向根据回零方向而定，为电机运行方向的偏移量。
原点偏移量 = (原点偏移量高16位<<16) & 原点偏移量低16位。
- 3、回零功能适用于位置控制（脉冲指令）和内部位置控制（接点指令）。
- 4、回零操作过程中，驱动器将不接收上位机脉冲。

■回零过程描述


内部位置控制模式下，当检测到回零启动信号（SHOME）上升沿后，电机以 Pn771.0 设定的方向、Pn775 设定的速度运行，当检测到原点（参考点）信号 ZPS 有效后，根据参数 Pn771.1 设定的回零方式寻找 Z 脉冲，电机以 Pn775 设定的速度运行。当原点信号 ZPS 无效后，且检测到编码器 Z 脉冲后，电机以 Pn776 设定的速度运行，开始计算原点偏移脉冲数。达到偏移脉冲后，电机停止并输出回零完成信号（HOME），表示回零操作完成。

一般地，把回零速度 1（未碰到原点信号的速度）设置为高速，把回零速度 2（碰到原点信号的速度）设置为低速。注意回零速度 2 设置太大会影响回零的精度。


- 1) Pn771.1=0，碰到原点信号后，电机返回寻找 Z 脉冲的时序如下：

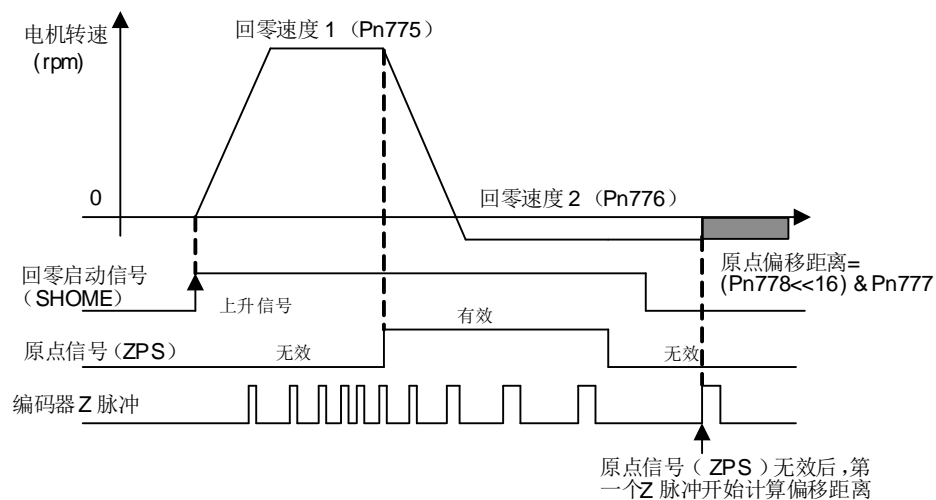


对应位置关系如下图所示：

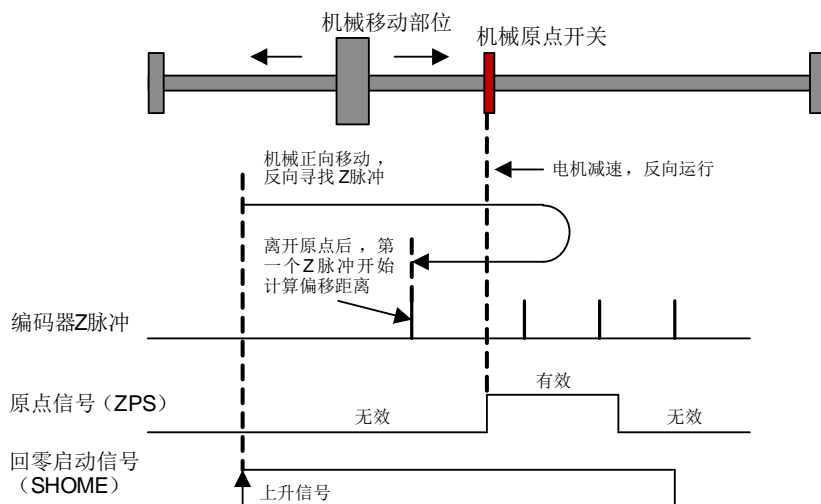


2) $Pn771.1=1$, 碰到原点信号后, 电机不返回寻找 Z 脉冲的时序如下:

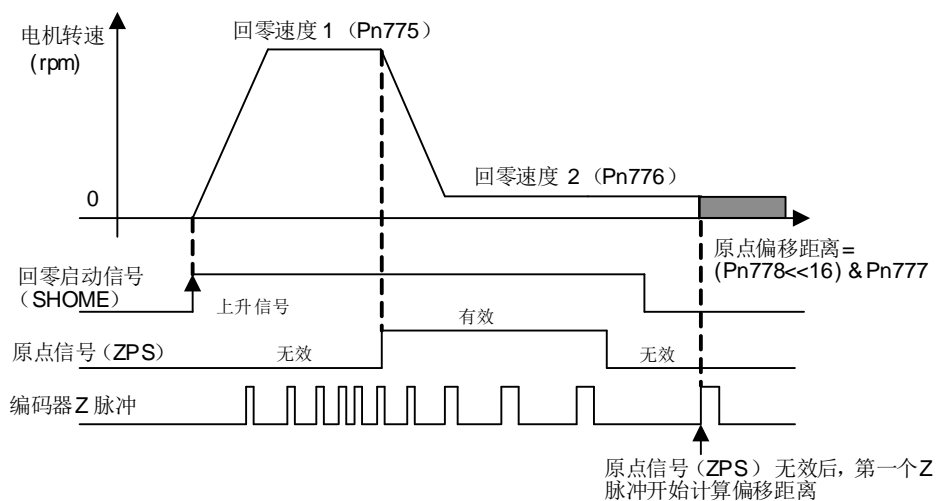


对应位置关系如下图所示:

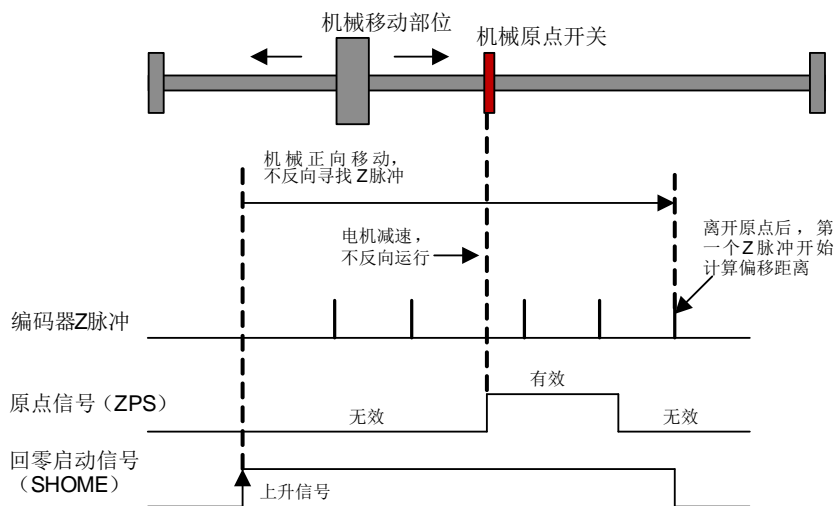


3) $Pn771.1=2$, 碰到原点信号后, 电机返回运行, 不寻找 Z 脉冲:

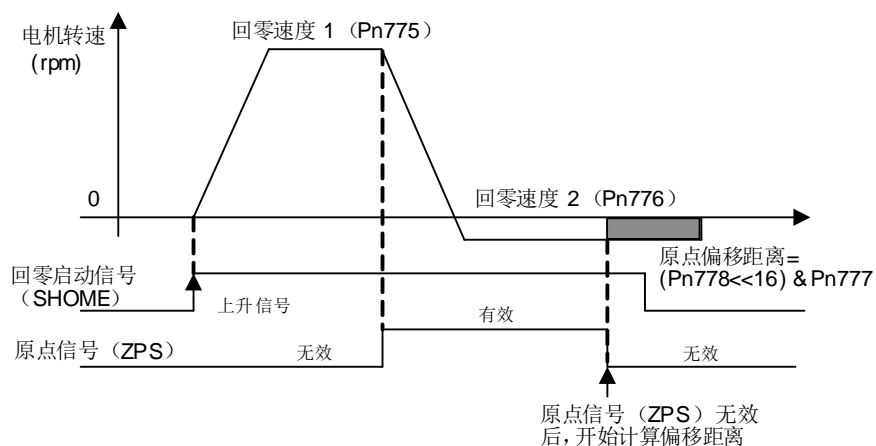


对应位置关系如下图所示:

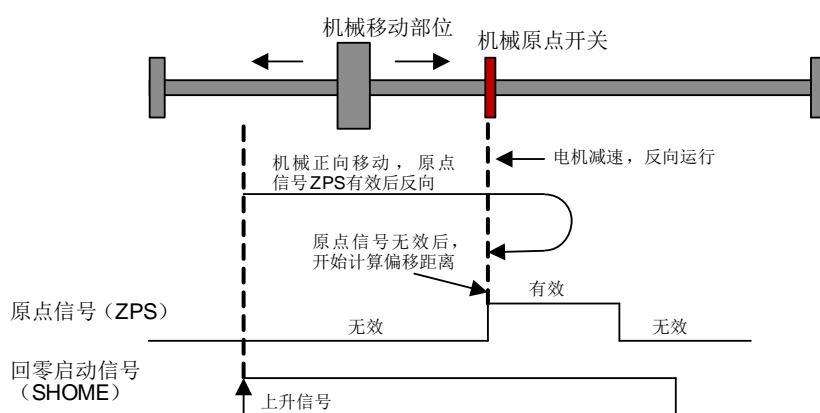

4) Pn771.1=3, 碰到原点信号后, 电机不返回运行, 不寻找 Z 脉冲:

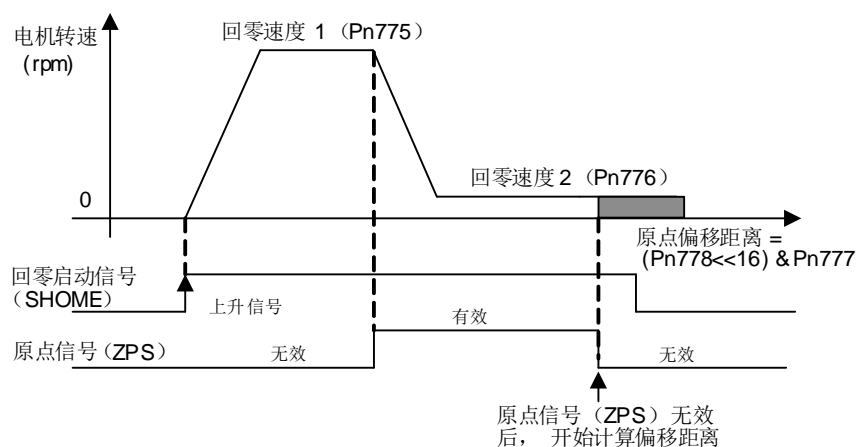

对应位置关系如下图所示:

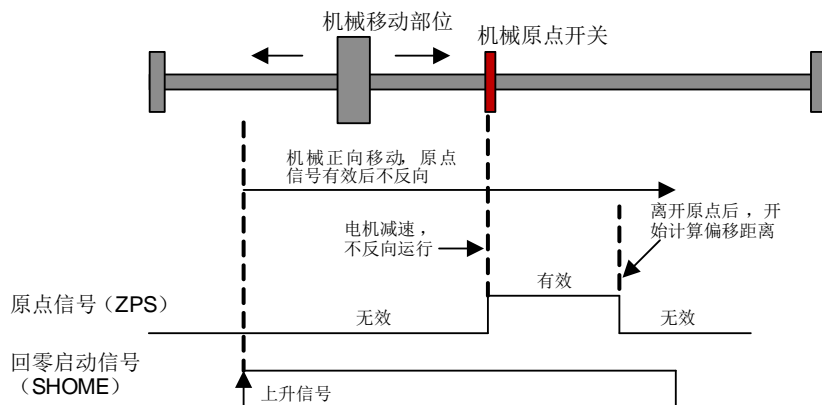

8.10 控制模式的组合选择

伺服单元可从各种控制方式中选择两种进行组合，并切换使用。控制方式通过Pn000.1 来选择。下面对切换方法及切换条件进行说明

8.10.1 用户参数的设定


用户参数		控制方式组合
Pn000	h. □□4□	内部速度控制（接点指令） ↔ 位置控制（脉冲指令）
	h. □□5□	内部速度控制（接点指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）
	h. □□6□	内部速度控制（接点指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）
	h. □□7□	位置控制（脉冲指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）
	h. □□8□	位置控制（脉冲指令） ↔ 转矩控制（模拟量指令）
	h. □□9□	转矩控制（模拟量指令） ↔ 速度控制（模拟量指令）
■重要 必须使用外部输入信号 C-MODE 进行控制方式的切换，需要通过用户参数 Pn500～Pn507 进行输入信号的分配。		

8.10.2 控制模式切换说明

当 Pn000.1 设置为 4~9 的复合控制时，通过控制模式选择输入信号（C-MODE）可任选第 1、第 2 中的一个。

C-MODE 信号无效时，选择第 1 控制模式，C-MODE 信号有效时，选择第 2 控制模式。选

择前后 10ms 内请勿输入指令。C-MODE 信号进行控制模式切换的过程如下图所示。

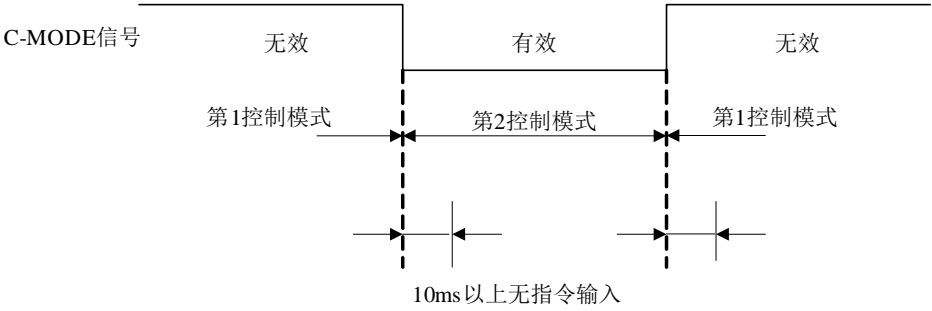

第九章 故障诊断

9.1 报警的原因及处理措施

报警号	报警名称	故障原因	可否清除	处理措施
E.03	参数错误	参数和校验异常	否	1、执行恢复出厂值操作（Fn005） 2、修改相应的参数，修改完成后，修改 Pn006=0080（相当于参数哦锁定）；重新上电即可。 3、设置完第二步后，驱动器的参数虽然能修改，但是是不保存的，如果需要再次修改参数则需要先把 Pn006 改为 0，再修改相应的参数后，再把 Pn006 设置为 0080；
E.04	参数格式异常	伺服驱动器内部参数的数据格式异常	否	1、执行恢复出厂值操作（Fn005）
E.05	电流检测第1通道异常	内部电路异常	否	1、断电，过1分钟后重新上电
E.06	电流检测第2通道异常	内部电路异常	否	1、断电，过1分钟后重新上电
E.08	内部通讯错误	伺服驱动器内部通讯错误	否	1、断电，过1分钟后重新上电； 2、检查电机 PE 是否连接正确，外部是否存在大干扰源；
E.10	编码器断线	省线式编码器信号线断线	否	1、检查编码器接线； 2、检查参数 Pn002.3 设置是否与电机编码器类型匹配；
E.11	编码器 AB 脉冲丢失	增量型编码器 AB 脉冲丢失	否	1、检查编码器接线 2、检查驱动器和电机的地线连接，屏蔽线连接是否正确； 3、检查编码器走线是否和强电缆分开；
E.12	编码器 Z 脉冲丢失	编码器 Z 脉冲丢失	否	1、检查编码器接线；
E.13	编码器 UVW 错误	编码器 UVW 错误	否	1、检查电机安装的编码器类型是否为省线式编码器； 2、检查编码器接线； 3、是否重新上电太快；断电后等待 10 秒以上再上电。
E.14	编码器状态出错	省线式初始状态错误	否	1、检查电机安装的编码器类型是否为省线式编码器； 2、检查编码器接线； 3、是否重新上电太快；断电后等待 10 秒以上再上电。

E.15	主电路电源配线错误	三相输入的主电路电源有一相没连接。	否	1、检查输入电源是否缺相； 2、检查输入电源电压是否符合要求； 3、设置 Pn001.2 为 1；
E.16	再生异常	再生处理回路异常。	否	1、再生处理回路异常 2、L1、L2、L3 输入电源电压偏低； 3、设置 Pn009.0=1 屏蔽此报警；
E.17	再生电阻异常	再生电阻故障	否	1、再生电阻未接或者存在故障 2、L1、L2、L3 输入电源电压偏低； 3、设置 Pn009.0=1 屏蔽此报警；
E.18	欠电压	主回路 DC 电压不足	否	1、检查输入电源电压是否正确； 2、检查上电后驱动器继电器是否动作（上电时继电器应有声音）；
E.19	过电压	主回路 DC 电压异常高	否	1、检查输入电源电压； 2、检查泄放电阻； 3、调整制动电压参数（Pn536，Pn542），以修正泄放动作；（如 Pn536 调小为-20，Pn542=0）
E.20	功率模块报警	功率模块报警	否	1、检查驱动器和电机匹配是否正确； 2、减小驱动器过载倍数（Pn402、Pn403）； 3、增大转矩滤波时间（Pn104）；
E.21	过载	电机以超过额定值的转矩进行了连续运行。	可	1、增大过载曲线（Pn010.3）；修改此参数后注意电机温升情况； 2、增大伺服系统加减速时间（位置控制下：减小 Pn100，增大 Pn214、Pn215、Pn216；速度控制下：Pn302、Pn303、Pn304）； 3、减小伺服过载倍数（Pn402、Pn403）； 4、更换更大功率伺服系统；
E.22	再生过载	再生电阻过载保护。	可	1、增大伺服系统加减速时间（位置控制下：减小 Pn100，增大 Pn214、Pn215、Pn216；速度控制下：增大 Pn302、Pn303、Pn304）； 2、在再生电阻能承受的条件下，增大参数 Pn010.2；注意此参数设置太大，有可能导致泄放电阻损坏； 3、调整制动电压参数（Pn536，Pn542）；（如 Pn536 调小为-15，Pn542=5）
E.23	输入脉冲频率过高	输入脉冲频率大于电机最高运行速度	可	1、电机型号（Pn012）设置不对，电机最高转速变小； 2、电子齿轮设置太大；
E.25	偏差计数器溢出	内部位置偏差计数器溢出，位置偏差超过 256×65536	可	1、检查电机在 JOG 下运行是否正确； 2、检查电子齿轮设置是否正确； 3、检查伺服的转矩限制设置是否正确； 4、检查是否存在限位情况；
E.26	位置超差	位置偏移脉冲超出用户参数 Pn528 的设定值。	可	1、检查电机在 JOG 下运行是否正确； 2、检查电子齿轮设置是否正确； 3、检查是否存在限位情况； 4、增大 Pn528 数值；

E.27	过速	电机速度超过其最高转速的 1.2 倍	可	1、检查电机 U、V、W 接线是否正确； 2、检查伺服参数是否正确。如果负载惯量较大，系统增益参数设置较小时，会产生较大超调，从而引起此报警。 3、增大伺服系统加减速时间（位置控制下：减小 Pn100，增大 Pn214、Pn215、Pn216；速度控制下：Pn302、Pn303、Pn304）；
E.28	电机失速	电机速度长时间与给定速度不匹配	可	1、检查电机 U、V、W 接线是否正确； 2、检查伺服参数是否修改太小，造成响应太慢。 3、检查低速下运行是否正常，如果正常，可适当增大 Pn530 数值，即增加此报警的门限。但过大的数值有可能导致此保护功能缺失，造成安全故障。
E.29	电机失控	电机运行异常，可能电机动力线出错，可能编码器线出错，可能驱动器和电机不匹配等	可	1、检查电机 U、V、W 接线是否正确； 2、检查编码器类型是否正确（Pn002.3）； 3、检查驱动器和电机是否匹配正确（Pn012）； 4、适当减小驱动器的增益。适当增加滤波。如增加 Pn104、Pn214。 5、检查低速下运行是否正常，如果正常，可适当增大 Pn005.3 数值。但过大的数值有可能导致此保护功能缺失，造成安全故障。
E.30	电子齿轮保护	电子齿轮比值设置太大	可	1、检查电子齿轮设置是否正确； 2、检查输入脉冲频率是否正确；
E.31	内部数据计算保护	内部数据数值较大，计算超过 32 位	可	1、检查电子齿轮设置是否正确； 2、检查输入脉冲频率是否正确； 3、检查是否由于模式切换后，上位机立即发送脉冲，此种情况下需较小 Pn512 数值。
E.35	驱动禁止输入保护	有限位信号输入	可	1、检查限位信号有无输入； 2、通过设置参数 Pn003.2=1 屏蔽此报警；
E.36	全闭环偏差过大保护	外部光栅尺脉冲与电机编码器反馈脉冲偏差太大	可	1、检查外部光栅尺输入脉冲个数和方向是否正确；（与电机编码器反馈方向一致） 2、检查 Pn211，Pn212，Pn217，Pn218 设置是否正确；
E.40	大电流报警	大电流报警	否	1、检查驱动器和电机匹配是否正确； 2、执行恢复出厂值操作； 3、减小驱动器过载倍数（Pn402、Pn403）； 4、增大转矩滤波时间（Pn104）；
E.44	编码器电气相位出错	编码器电气相位不符	否	1、检查编码器型号是否正确； 2、检查初始相位是否正确；
E.45	内部错误 1	驱动器内部出错 1	否	
E.46	内部错误 2	驱动器内部出错 2	否	
E.47	内部错误 3	驱动器内部出错 3	否	

E.49	无强电输入报警	主电源无电源输入	否	1、当 Pn025=0 时（默认），先有强电输入，后无强电输入，再有强电，则出现此报警。即在驱动器内部 5V 电压存在的情况，有检测到强电跌落的情况，则报警； 2、当 Pn025=1 时，无强电输入不会报警；
E.50	17 位串行编码器通讯异常	伺服驱动器与编码器无法进行通讯。	否	1、检查参数 Pn002.3 设置是否与电机编码器类型匹配； 2、检查编码器接线是否正确； 3、更换电机；
E.51	17 位串行编码器控制域中校验错	奇偶位、截止位错误，编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏	可	1、检查编码器接线是否正确； 2、检查编码器屏蔽线是否正确连接到伺服端； 3、更换电机；
E.52	17 位串行编码器通讯数据校验错误	编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏	可	同上
E.53	17 位串行编码器状态域中截止位错误	编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏	可	同上
E.54	17 位串行编码器 SFOME 截止位错误	编码器信号受干扰或编码器解码电路损坏	可	同上
E.55	17 位串行编码器过速	电源 OFF 后，编码器高速旋转了；或者绝对值编码器未接电池。	可	1、检查伺服断电期间，电机轴是否有较大速度运动。 2、执行绝对值编码器报警清除操作（Fn.12）； 3、检查绝对值编码器是否接上电池；
E.56	17 位串行编码器绝对状态出错	1、编码器损坏或编码器解码电路损坏 2、串行通讯受到干扰；	可	执行绝对值编码器报警清除和多圈信息清除操作（Fn.11）
E.57	17 位串行编码器计数出错	1、编码器损坏或编码器解码电路损坏 2、串行通讯受到干扰；	可	执行绝对值编码器报警清除和多圈信息清除操作（Fn.11）
E.58	17 位串行编码器多圈信息溢出	电机往一个方向运行的距离超过 65535 圈，多圈信息溢出	可	执行绝对值编码器报警清除和多圈信息清除操作（Fn.11）
E.59	17 位串行编码器过热	绝对值编码器过热	可	1、检查电机温度； 2、执行绝对值编码器报警清除操作（Fn.12）
E.60	17 位串行编码器多圈信息出错	多圈信息出错	可	1、检查绝对值编码器电池电压；2、执行绝对值编码器报警清除和多圈信息清除操作（Fn.11）

E.61	17 位串行编码器 电池报警	电池电压低于 3.1V, 电池电压偏低	可	1、更换绝对值编码器的供电电池; 2、执行绝对值编码器报警清除操作 (Fn.12)
E.62	17 位串行编码器 电池报警	电池电压低于 2.5V, 多圈位置信息已丢失	否	同上
E.63	17 位串行编码器 数据未初始化	17 位串行编码器存储区数据错误	可	1、请确认 Pn002.3 与电机编码器型号匹配正确; 2、请确认 17 位串行编码器执行过初始化操作;
E.64	17 位串行编码器 数据和数校验错	17 位串行编码器存储区数据和数校验异常	可	1、请确认 Pn002.3 与电机编码器型号匹配正确; 2、请确认 17 位串行编码器执行过初始化操作;
E.67	驱动器和电机不匹配	驱动器和电机型号 (Pn012) 不匹配	可	虽然此报警可清除, 也可通过 Pn007.3 屏蔽, 但不合适的匹配可导致电机运行性能变差, 或者运行中出现 E.29 报警。 1、更换驱动器; 2、重新设置 Pn012 数值, 使 Pn012 与电机匹配。
E.68	电机型号错	驱动器不应匹配此型号电机	可	通讯型编码器具有此报警。虽然此报警可清除, 也可通过 Pn007.3 屏蔽, 但不合适的匹配可导致电机运行性能变差, 或者运行中出现 E.29 报警。 1、修改电机型号 (Pn012) 2、更换电机
E.69	伺服驱动器错	电机不匹配此伺服驱动器	可	通讯型编码器具有此报警。虽然此报警可清除, 也可通过 Pn007.3 屏蔽, 但不合适的匹配可导致电机运行性能变差, 或者运行中出现 E.29 报警。 1、修改驱动器型号 (Pn011) 2、更换驱动器
E.70	测试出绝对值编码器计数错误	测试出绝对值编码器计数错误	可	在编码器测试模式有效
E.71	CAN 连线故障	CAN 通讯线缆断线或者 CAN 通讯的客户端故障	可	1、检查通讯线缆; 2、检查上位机是否运行正常;
E.76	模块温度过高	模块温度太高	可	1、检查驱动器风扇是否运转正常; 2、检查通风情况、运行环境; 3、可通过设置参数 Pn009.2=0 屏蔽此报警。
E.77	软限位报警	运行距离超过软件设置的距离	可	1、检查参数 Pn779~ Pn782 设置是否正确; 2、可通过设置参数 Pn770.3=0 屏蔽此报警。
E.78\ E.79	电机温度过高报警	驱动器检测到电机的温度太高 (dn47 为电机温度)	否	1、检查电机温度传感器线缆是否连接正确; (仅部分电机有温度传感器) 2、在确认电机温度不高的情况下, 修改 Pn009.3 为 0: 不检测电机温度;
E.91	旋变上电位置错误	旋变上电时, 位置错误	否	1、检查旋变接线; 2、检查电机 PE 线连接是否正确;

E.92~ E.94	旋变综合报警标志	旋变综合报警标志	否	1、检查旋变接线； 2、检查电机 PE 线连接是否正确；
-----------------------	----------	----------	---	---------------------------------

9.2 警告的原因及处理措施

警告号	警告名称	警告内容	处理措施
A.90	位置偏差过大	积存的位置偏差脉冲超过了设定的比例	1、检查电子齿轮设置是否正确； 2、检查是否存在限位情况 3、增大 Pn527 数值；
A.91	过载	是即将达到过载报警之前的警告显示。如继续运行，则有可能发生报警。	1、增大加减速时间或起停次数； 2、增大 Pn010.3 数值； 3、减小负载； 4、更换更大功率伺服系统；
A.92	再生过载	是即将达到再生过载报警之前的警告显示。如继续运行，则有可能发生报警。	1、增大加减速时间或减少起停次数； 2、使用外部泄放电阻（功率更大，电阻更小）； 3、增大 Pn010.2 数值；
A.95	过电压警告	是即将达到过电压报警之前的警告显示。如继续运行，则有可能发生报警。	1、增大加减速时间或起停次数； 2、减小泄放电阻阻值；
A.96	欠电压警告	是即将达到欠电压报警之前的警告显示。如继续运行，则有可能发生报警。	1、检查输入电压是否符合要求；
A.97	17 位串行编码器电池警告	电池电压低于 3.1V，电池电压偏低	1、检查电池电压和接线； 2、更换电池
A.98	增量式编码器 AB 脉冲丢失	增量式编码器 AB 脉冲丢失	1、检查编码器类型是否正确； 2、检查编码器线缆是否正确，屏蔽线是否两端都连接正确；

第十章 通讯

10.1 通讯接口

通讯接口请参考 3.3 章节“连接器 CN1 的配线”。

10.1.1 通讯连接

- 1) 如果上位机与驱动器为单台连接，驱动器的 CN1 端口的 RJ45(1)连接上位机，RJ45(2)连接 $120\ \Omega$ 左右的终端电阻。
- 2) 如果上位机与驱动器为多台连接，驱动器 1 的 CN1 端口的 RJ45(1)连接上位机，RJ45(2)连接下一台驱动器的 RJ45(1)，此台驱动器 RJ45(2)连接下一台驱动器的 RJ45(1)，以此方法级联，最后一台驱动器的 RJ45(2)连接 $120\ \Omega$ 左右的终端电阻。
- 3) 注意 RJ45 的 4、5 脚不能连接；

10.2 通讯参数

此文档的通讯描述只针对 RS485 的 MODBUS 通讯，CAN 通讯请参考本公司的 CAN 通讯手册。

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间
Pn015	RS485 通讯地址	1~31		1	立即
	RS485 通讯功能选择开关	d.0000~0095		d.0095	立即
Pn016	第3位 第2位 第1位 第0位 d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
	RS485通讯速率				
	0 2400bps				
	1 4800bps				
	2 9600bps				
	3 19200bps				
	4 38400bps				
	5 57600bps				
	通讯协议				
	0 8, N, 1 (Modbus协议, RTU方式)				
	1 8, N, 2 (Modbus协议, RTU方式)				
	2 8, E, 1 (Modbus协议, RTU方式)				
	3 8, O, 1 (Modbus协议, RTU方式)				
	4 7, N, 2 (Modbus协议, ASCII方式)				
	5 7, E, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	6 7, O, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	7 8, N, 2 (Modbus协议, ASCII方式)				
	8 8, E, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	9 8, O, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	保留				
	保留				

10.3 通讯协议

使用 RS-485 串联通讯接口时，每一台伺服驱动器必须预先在参数上设定其伺服驱动器轴号，上位机便根据轴号对相应的伺服驱动器实施控制。通讯的方法是使用 MODBUS network 通讯，其中 MODBUS 可使用下列两种模式：ASCII(American Standard Code for information interchange)模式或 RTU(Remote Terminal Unit)模式。

以下是 MODBUS 通讯说明。

10.3.1 编码意义

◆ ASCII 模式：

所谓的 ASCII 模式，是数据在传输时，使用美国标准通讯交换码(ASCII)，每个 8-bits 数据由两个 ASCII 字节所组成。例如：一个 1-byte 数据 64H(十六进位表示法)，以 ASCII“64”表示，包含了‘6’的 ASCII 码(36H)及‘4’的 ASCII 码(34H)。

数字 0 至 9 与字母 A 至 F 的 ASCII 码，如下表图示。

表 1

字节符号	‘0’	‘1’	‘2’	‘3’	‘4’	‘5’	‘6’	‘7’
对应 ASCII 码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
字节符号	‘8’	‘9’	‘A’	‘B’	‘C’	‘D’	‘E’	‘F’
对应 ASCII 码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H


◆ RTU 模式



每个 8-bits 数据由两个 4-bits 的十六进位字节所组成。例如：若要交换数值 64H，则直接传输 1-byte 数据 64H。

10.3.2 字节结构

◆ 10bits 字节框




用于 7-bits 字节

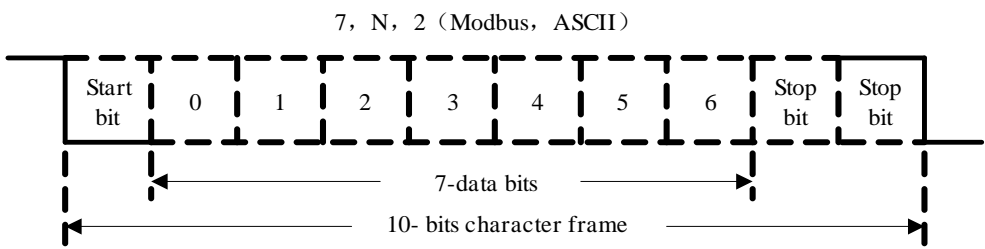

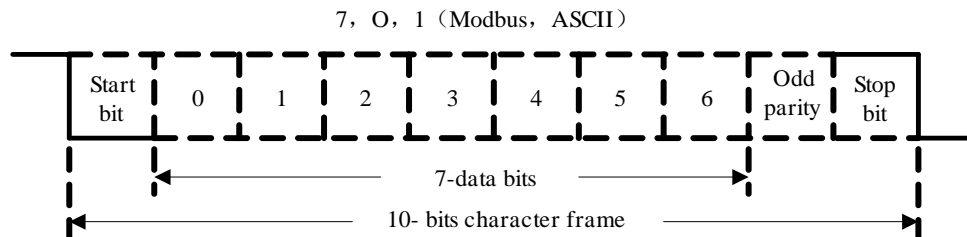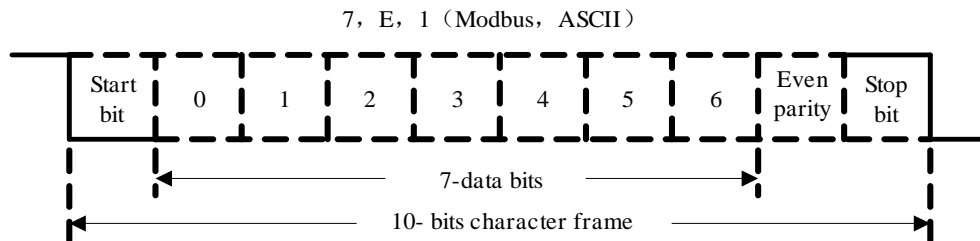

◆ 字节框

用于 8-bits 字节

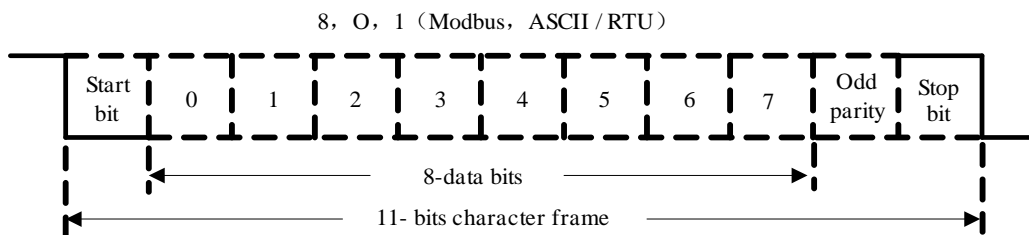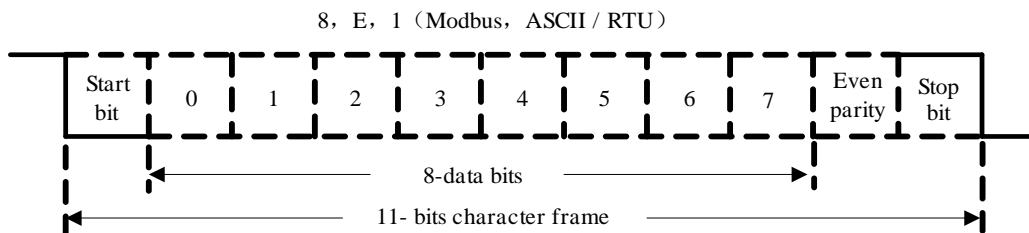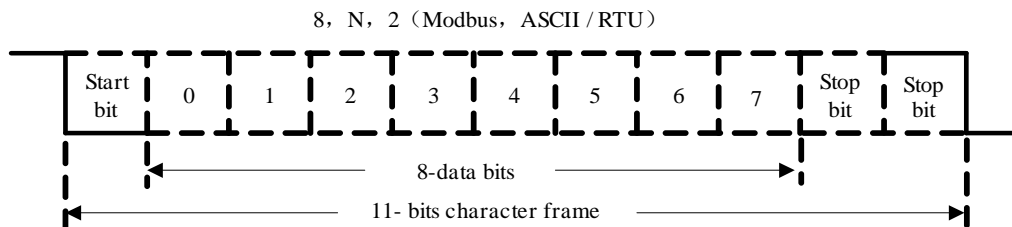

10.3.3 通讯数据结构

两种不同通讯模式的数据格式定义如下：

◆ ASCII 模式

STX	起始字节：' ' (3AH)
ADR	通讯地址：1-byte 包含了 2 个 ASCII 码
CMD	指令码：1-byte 包含了 2 个 ASCII 码
DATA (n-1)	
.....	

DATA (0)	数据内容: n-word=2n-byte 包含了 4n 个 ASCII 码, n<=12
LRC	指令码: 1-byte 包含了 2 个 ASCII 码
End 1	结束码 1: (0DH) (CR)
End 0	结束码 0: (0AH) (LF)

◆ RTU 模式

STX	超过 3.5 个字节的静止时间
ADR	通讯地址: 1-byte
CMD	指令码: 1-byte
DATA (n-1)	数据内容: n-word=2n-byte, n<=12
.....	
DATA (0)	
CRC	指令码: 1-byte
End 1	超过 3.5 个字节的静止时间

通讯数据格式各项细目说明于下:

➤ STX (通讯起始)

ASCII 模式: ' ': ' '字节(3AH)。

RTU 模式: 在当前通讯速率下超过 3.5 个字节的静止时间。

➤ ADR (通讯地址)

合法的通讯地址范围在 1 到 127 之间。例如: 对轴号为 16 (十六进位 10H) 的伺服驱动器进行通讯:

ASCII 模式: ADR='1','0' => '1'=31H, '0'=30H

RTU 模式: ADR = 10H

➤ CMD (指令指令) 及 DATA (数据字节)

数据字节的格式依指令码而定。常用的指令码如下表所示。

通讯命令

命令	命令内容	说明
03H	读取 N 个字, N<=29	标准 03 命令
06H	写 1 个字	标准 06 命令
10H	写 N 个字, N<=29	标准 10 命令

1) 指令码：03H，读取 N 个字（word），N≤29
例如：从局号 01H 伺服驱动器的起始地址 0200H 连续读取 2 个字。

ASCII 模式：

指令信息

STX	‘.’
ADR	‘0’
	‘1’
CMD	‘0’
	‘3’
起始数据位置 (先高后低)	‘0’
	‘2’
	‘0’
	‘0’
数据数目 (WORD)	‘0’
	‘0’
	‘0’
	‘2’
LRC Check (先高后低)	‘F’
	‘8’
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

回应信息

STX	‘.’
ADR	‘0’
	‘1’
CMD	‘0’
	‘3’
数据数 (以 byte 计算)	‘0’
	‘4’
起始数据地址 0200H 的内容 (先高后低)	‘0’
	‘0’
	‘B’
	‘1’
第二笔数据地址 0201H 的内容 (先高后低)	‘1’
	‘F’
	‘4’
	‘0’
LRC Check (先高后低)	‘E’
	‘8’
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

RTU 模式：

指令信息：

ADR	01H
CMD	03H
起始数据位置 (先高后低)	02H
	00H
数据字数 (先高后低)	00H
	02H
CRC Check Low	C5H (低位字节)
CRC Check High	B3H (高位字节)

回应信息：

ADR	01H
CMD	03H
数据数 (以 byte 计算)	04H
起始数据地址 0200H 的内容	00H (高位字节)
	B1H (低位字节)
第二笔数据地址 0201H 的内容	1FH (高位字节)
	40H (低位字节)
CRC Check Low	A3H (低位字节)
CRC Check High	D4H (高位字节)

2) 指令码：06H，写入 1 个字 (word)

例如：将 100 (0064H) 写入到局号为 01H 伺服驱动器的起始地址 0200H。

ASCII 模式：

指令信息：

STX	‘:’
ADR	‘0’
	‘1’
CMD	‘0’
	‘6’
起始数据地址 (先高后低)	‘0’
	‘2’
	‘0’
	‘0’
数据内容 (先高后低)	‘0’
	‘0’
	‘6’
	‘4’
LRC Check	‘9’
	‘3’
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

回应信息：

STX	‘:’
ADR	‘0’
	‘1’
CMD	‘0’
	‘6’
起始数据地址 (先高后低)	‘0’
	‘2’
	‘0’
	‘0’
数据内容	‘0’
	‘0’
	‘6’
	‘4’
LRC Check	‘9’
	‘3’
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

RTU 模式：

指令信息：

ADR	01H
CMD	06H
起始数据地址 (先高后低)	02H
	00H
数据内容 (先高后低)	00H
	64H
CRC Check Low	89H
CRC Check High	99H

回应信息：

ADR	01H
CMD	06H
起始数据地址 (先高后低)	02H
	00H
数据内容 (先高后低)	00H
	64H
CRC Check Low	89H
CRC Check High	99H

3) 指令码：10H，写入 N 个字 (word) , $N \leq 29$

例如：将 100 (0064H)、102 (0066H) 写入到轴号为 01H 伺服驱动器，起始地址为 0200H。

ASCII 模式：

指令信息：

STX	‘:’
ADR	‘0’
	‘1’
CMD	‘1’
	‘0’
起始数据地址 (先高后低)	‘0’
	‘2’
	‘0’
	‘0’
数据字个数 (高位)	‘0’
	‘0’
数据字个数 (低位)	‘0’
	‘2’
数据字节数	‘0’
	‘4’
数据 1 内容 (先高后低)	‘0’
	‘0’
	‘6’
	‘4’
数据 2 内容 (先高后低)	‘0’
	‘0’
	‘6’
	‘6’
LRC Check	‘1’
	‘D’
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

回应信息：

STX	‘:’
ADR	‘0’
	‘1’
CMD	‘1’
	‘0’
起始数据地址 (先高后低)	‘0’
	‘2’
	‘0’
	‘0’
数据字个数 (先高后低)	‘0’
	‘0’
	‘0’
	‘2’
LRC Check	‘9’
	‘3’
End 1	(0DH)(CR)
End 0	(0AH)(LF)

RTU 模式：

指令信息：

ADR	01H
CMD	10H
起始数据地址 (先高后低)	02H
	00H
数据字个数 (先高后低)	00
	02
数据字节数	04
数据 1 内容	00H
	64H
数据 2 内容	00H
	66H
CRC Check Low	50H
CRC Check High	11H

回应信息：

ADR	01H
CMD	10H
起始数据地址 (先高后低)	02H
	00H
数据字个数 (先高后低)	00H
	02H
CRC Check Low	40H
CRC Check High	70H

➤ LRC（ASCII 模式）与 CRC（RTU 模式）侦误值计算

ASCII 模式：

ASCII 模式采用 LRC（Longitudinal Redundancy Check）侦误值。LRC 侦误值是从 ADR 至最后一笔数据内容加总，得到的结果以 256 为单位，去除超出的部分（例如：加总后得到的结果为十六进位的 128H 则只取 28H），然后计算二的补数，之后所得到的结果即为 LRC 侦误值。

RTU 模式：

RTU 模式采用 CRC（Cyclical Redundancy Check）侦误值。

步骤一：一个内容为 FFFFH 之 16-bits 寄存器，称之为 CRC 寄存器。

步骤二：将指令信息的第一个字节与 16-bits CRC 寄存器的低位字节进行异或（Exclusive OR）运算，并将结果存回 CRC 寄存器。

步骤三：检查 CRC 寄存器的最低位（LSB），若此位为 0，则右移一位；若此位为 1，则 CRC 寄存器值右移一位后，再与 A001H 进行异或（Exclusive OR）运算。

步骤四：回到步骤三，直到步骤三已被执行过 8 次，才进到步骤五。

步骤五：对指令信息的下一个字节重复步骤二到步骤四，直到所有位组都完全处理过，此时 CRC 寄存器的内容即是 CRC 侦误值。

说明：计算出 CRC 侦误值之后，在指令信息中，须先填上 CRC 的低位，再填 CRC 的高位。

4) End1、End0（通讯结束）

ASCII 模式：

以(0DH)即字节为'\r'（carriage return）及(0AH)即字节为'\n'（new line），代表通讯结束。

RTU 模式：

在当前通讯速率下超过 3.5 个字节的静止时间。

10.3.4 通讯出错处理

在通讯过程中，可能会发生错误，常见错误源如下：

- 读写参数时，数据地址不对；
- 写参数时，数据超过此参数的最大值或者小于此参数的最小值；
- 通讯受到干扰，数据传输错误或者校验码错误。

当出现上述通讯错误时，驱动器运行不受影响，同时驱动器会反馈回一错误帧。

错误帧格式如下：

上位机数据帧：

start	从站地址	命令	数据地址、资料等	校验

驱动器反馈错误帧：

start	从站地址	响应代码	错误代码	校验

其中，

错误帧响应代码=命令+80H；

错误代码=00H：通讯正常；

=01H：驱动器不能识别所请求的功能；

=02H：请求中给出的数据地址在驱动器中不存在；

=03H：请求中给出的数据在驱动器中不允许（超过参数的最大或最小值）；

=04H：驱动器已经开始执行请求，但不能完成该请求；

例如：驱动器轴号为 03H，对参数 Pn004 写入数据 06H，由于参数 Pn004 的最大值和最小值都为 0，所以

写入数据将不被录用，驱动器将返回一个错误帧，错误代码为 03（超过参数的最大或最小值），结构如下：
上位机数据帧：

start	从站地址	命令	数据地址、资料等	校验
	03H	06H	0004H 0006H	

驱动器反馈错误帧：

start	从站地址	响应代码	错误代码	校验
	03H	86H	03H	

注：
如果上位机发送的数据帧中的从站地址为 00H，表示此帧数据是广播数据，驱动器将不返回帧。

10.4 通讯地址

通讯地址 十六进制	内容	相关说明	数据类型	操作（读写）
0000~03E7H	参数区	对应 12.3.3 参数表中的参数。 如 Pn005 其对应地址为 0005H； 如 Pn101 其对应地址为 0065H； 如 Pn307 其对应地址为 0133H； 如 Pn530 其对应地址为 0212H；	根据 12.3.3 内容，有以下数据类型： ◆ 无符号 16 位 ◆ 有符号 16 位 ◆ 有符号 32 位	可读可写
0600~0628H	监控数据 （与面板显示一致）	数据非实时更新，某些数据为平均值，只用于上位机监控用		只读
0600H	电机转速	转/分	有符号 16 位	只读
0601H	电机反馈脉冲数低位	pulse	有符号 16 位	只读
0602H	电机反馈脉冲数高位	pulse	有符号 16 位	只读
0603H	脉冲命令输入脉冲数低位	pulse	有符号 16 位	只读
0604H	脉冲命令输入脉冲数高位	pulse	有符号 16 位	只读
0605H	误差脉冲数低位	pulse	有符号 16 位	只读
0606H	误差脉冲数高位	pulse	有符号 16 位	只读
0607H	速度指令	0.01V	无符号 16 位	只读
0608H	速度输入	转/分	有符号 16 位	只读
0609H	转矩指令	0.01V	无符号 16 位	只读

060AH	转矩输入	%	有符号 16 位	只读
060BH	内部转矩反馈	%	有符号 16 位	只读
060CH	输入信号监视		无符号 16 位	只读
060DH	输出信号监视		无符号 16 位	只读
060EH	指令脉冲频率	0.1Khz	有符号 16 位	只读
060FH	主回路电压	V	无符号 16 位	只读
0610H	总运行时间	H	无符号 16 位	只读
0611H	旋转角		无符号 16 位	只读
0612H	编码器实际位置 (仅在绝对值编码器时有效)	2pulse	无符号 16 位	只读
0613H	编码器圈数显示 (仅在绝对值编码器时有效)	圈	无符号 16 位	只读
0614H	累积负载率	%	无符号 16 位	只读
0617H	负载惯量比	%	无符号 16 位	只读
0618H	有效增益监视		无符号 16 位	只读
0630H	当前报警	驱动器当前报警号码	无符号 16 位	只读
0631H	当前警报	驱动器当前警报号码	无符号 16 位	只读
0780H	绝对值编码器多圈信息	单位：1 圈，限多圈绝对值编码器	无符号 16 位	只读
0781H	绝对值编码器单圈信息高 16 位	单位：65536pulse，限绝对值编码器	无符号 32 位	只读
0782H	绝对值编码器单圈信息低 16 位	单位：1pulse，限绝对值编码器		只读
0787H	绝对值编码器数据高位（32bit 的高 16bit）	1、绝对值编码器数据为 17 位 +16 位=33 位数据；由于超过 32bit 不好计算，所以缩小一半(可看成一圈电机脉冲为 16 位：65536 个脉冲)，为此 32 位数据。 2、例，电机当前位置为 0，旋转 10 圈后，此数值为 10*65536=0xA0000,0787H 地址为 000A，0788H 数据为 0000。 3、使用 AF11 操作后，0788H、0787H 为 0；	组合成有符号 32 位数据	只读
0788H	绝对值编码器数据低位（32bit 的低 16bit）			只读

0783H	电机反馈位置低 16 位	单位: 1pulse	有符号 32 位	只读
0784H	电机反馈位置高 16 位	单位: 1pulse		只读
0785H	电机给定位置低 16 位	单位: 1pulse	有符号 32 位	只读
0786H	电机给定位置高 16 位	单位: 1pulse		只读

注意:

1. 上表中的地址连续的则可以进行连续读/写操作，当连续操作的数据不在表格中时，读/写数据将无效。如 0x0630 开始只有两个数据，当连续读取数据超过 2 个，此读数据驱动器判断无效，返回错误码。
2. 驱动器的所有数据都是 16 进制表示，分为 16 位、32 位数据。16 位数据有有符号数和无符号数，32 位数据是由 2 个 16 位数据组合而成。如 0781H 为 0001H，0782H 为 013AH，则编码器数据应为 0001013AH，十进制数据为 65850。同样地，电机位置反馈 0783H 为 FFF1H，0784H 为 8A1CH，电机位置反馈数据应为 FFF18A1C，十进制数据为-947684。
3. 在正常模式下，电机位置反馈、编码器多圈数据、编码器单圈数据都是逆时针（从电机轴向看）增加，顺时针减小。
4. **0787H、0788H** 使用说明：在使用前，需手动完成绝对值数据的清零（执行 AF11 操作）；默认情况下，**0787H、0788H** 为电子齿轮折算后的数据（以客户单位，如电子齿轮为 3:1，电机运行 10 圈，反馈数据为 $10 \times 65536 / 3 = 218453$ ），Pn524.0=1 时，为实际电机编码器单位（一圈脉冲为 65536）。另外，我们的这个地址高低位也可通过参数来取反。Pn772.3（最左边位）=0：0787H 为 32 位数据高位，0788H 为 32 位数据低位；Pn772.3（最左边位）=1：0787H 为 32 位数据低位，0788H 为 32 位数据高位；

第十一章 规格

11.1 伺服驱动器规格

11.1.1 基本规格

伺服驱动器的基本规格如下所示。

基本规格				
输入电源		220V 系统		三相 AC220V +10~-15%，50/60Hz
		380V 系统		三相 AC380V +15~-15%，50/60Hz
控制方式				单相或者三相全波整流 IGBT PWM 控制 正弦波电流驱动方式
反馈				省线式增量编码器： 5000ppr（1/20000 分辨率，增量）； 17 位串行编码器： 17 位（增量型 /绝对值）；
使用条件	使用环境温度 /保管温度		使用环境温度：0~ 45° C 保管温度：-20~ 55℃	
	环境湿度 /保管湿度		90%RH 以下 （不得冻结、结露）	
	耐振动 /耐冲击强度		4.9 m/s2~19.6 m/s2	
	保护等级 /清洁度		保护等级：IP10，清洁度：2 但应为 • 无腐蚀性气体、可燃性气体 • 无水、油、药品飞溅 • 尘土、灰尘、盐分及金属粉末较少的环境中	
	标高		1000m 以下	
适合标准				CE
构造				基座安装型
性能	速度控制范围			1：5000
	速度 波动率	负载波动		0 ~ 100% 负载时：±0.01% 以下 （额定转速时）
		电压波动		额定电压±10%：0.001%（额定转速时）
		温度波动		25 ±25℃：±0.1% 以下 （额定转速时）
	转矩控制精度 （再现性）			±3%
	软起动时间设定			0 ~10S（可分别设定加速与减速）
输入输出 信号	编码器分频脉冲输出			A 相、B 相、Z 相：线性驱动输出 分频脉冲数： 省线式增量编码器为 16~编码器线数； 17 位串行编码器为 16~16384；

	顺控输入信号	可分配的输入信号	点数	8 点
			功能	伺服接通输入(S-ON)、控制模式切换输入(控制模式切换输入)、正向驱动禁止输入(POT)、负向驱动禁止输入(NOT)、偏差计数器清除输入(CLR)、报警清除(A-RST)、增益切换输入(GAIN)、指令脉冲禁止输入(INHIBIT)等。 可进行上述信号的分配以及正 / 负逻辑的变更。
	顺控输出信号	不可分配的输入信号	点数	1 点。报警信号；
		可分配的输入信号	点数	3 点
通信功能	RS485 通信		功能	报警信号 (ALM)、定位完成信号 (COIN)、Z 脉冲集电极信号 (CZ)、外部制动器解除信号 (BK)、伺服准备好 (S-RDY) 等。 可进行上述信号的分配以及正 / 负逻辑的变更。
		1：N 通信	使用中继的情况下，最大可为 N=31 站	
		轴地址设定	通过参数设定	
		连接设备	电脑、上位机	
显示按键功能			7 段 LED × 5 位，4 个按键	
动态制动器 (DB) (选配)			在主回路电源 OFF、伺服报警、伺服 OFF、超程 (OT) 时动作	
再生处理			内置再生电阻器或外置再生电阻器	
超程 (OT) 防止功能			POT、NOT 输入动作时动态制动器 (DB) 停止、减速停止或自由运行停止	
保护功能			过电流、过电压、欠电压、过载、再生故障等	

11.1.2 速度、位置、转矩控制规格

伺服驱动器的速度、位置和转矩控制的规格如下所示

概要、规格			
控制方式			
位置控制	前馈补偿		0~100% （设定单位：1%）
	定位完成宽度设定		0~65535 个编码器单位
	输入信号	输入脉冲种类	选择以下任意一种： 符号+脉冲序列、CW+ CCW 脉冲序列、90° 相位差二相脉冲（A 相+B 相）
		输入脉冲形态	支持线性驱动、集电极开路
	最大输入		长线接收器驱动：

		脉冲频率	符号+脉冲序列、CW 脉冲+CCW 脉冲序列：4Mpps 90° 相位差二相脉冲：1M pps 线性驱动： 符号+脉冲序列、CW 脉冲+CCW 脉冲序列：500pps 90° 相位差二相脉冲：125Kpps 集电极开路： 符号+脉冲序列、CW 脉冲+CCW 脉冲序列：200 kpps 90° 相位差二相脉冲：200 kpps
		清除信号	清除偏差脉冲 支持长线接收器驱动、线性驱动、集电极开路
	内部设定 位置控制	位置选择	使用外部 IO 信号输入选择
速度控制	软起动时间设定		0~5S （可分别设定加速与减速）
	输入信号	指令电压	最大输入电压：±10 V（正电压指令时电机正转）
		输入阻抗	约 9k Ω
	内部设定 速度控制	速度选择	使用外部 IO 信号输入选择
转矩控制	输入信号	指令电压	最大输入电压：±10 V（正电压指令时正转侧转矩输出）
		输入阻抗	约 9k Ω

11.2 伺服电机规格

工作制：S1 连续

振动：5G

绝缘电阻：DC500V，10MΩ 以上

工作温度：0~40℃（无冻结）

海拔：海拔 1000 米以下

耐热等级：B 级

绝缘耐压：AC1500V，1 分钟

安装方式：法兰型

工作湿度：20%~80%（不得结露）

保护方式：全闭自冷 IP65(除轴贯穿部分)

11.2.1 60/80 系列伺服电机参数表

电压等级		220V		
电机型号		HA1-60D02A	HA1-60D04A	HA1-80D07A
机座号		□60	□60	□80
额定输出	W	200	400	750
额定转矩	N·m	0.64	1.28	2.39
瞬时最大转矩	N·m	1.91	3.81	7.16
额定电流	Arms	1.7	2.9	4.2
瞬时最大电流	Arms	5	8.7	12.6
额定转速	Min ⁻¹	3000	3000	3000
最高转速	Min ⁻¹	5000	5000	4500
转矩常数	N·m/Arms	0.38	0.44	0.57

转动惯量	$\text{Kg}\cdot\text{m}^2\times 10^{-4}$	0.094	0.24	0.94
------	--	-------	------	------

11.2.2 130 系列伺服电机参数表

电压等级		220V		
电机型号		HA1-130C08A	HA1-130C10A	HA1-130C12A
机座号		□130	□130	□130
额定输出	W	850	1000	1200
额定转矩	$\text{N}\cdot\text{m}$	4.0	5.0	6.0
瞬时最大转矩	$\text{N}\cdot\text{m}$	12.0	15.0	18.0
额定电流	Arms	4.1	5.1	6.3
瞬时最大电流	Arms	12.7	15.8	19.5
额定转速	Min^{-1}	2000	2000	2000
最高转速	Min^{-1}	3000	3000	3000
转矩常数	$\text{N}\cdot\text{m}/\text{Arms}$	0.98	0.98	0.95
转动惯量	$\text{Kg}\cdot\text{m}^2\times 10^{-4}$	7.7	9.5	11.4

电压等级		220V		
电机型号		HA1-130C15A	HA1-130C22A	HA1-130C30A
机座号		□130	□130	□130
额定输出	W	1500	2200	3000
额定转矩	$\text{N}\cdot\text{m}$	7.2	10.5	15
瞬时最大转矩	$\text{N}\cdot\text{m}$	21.6	29.1	39.3
额定电流	Arms	7.5	10.5	16.9
瞬时最大电流	Arms	22.8	31.5	50.7
额定转速	Min^{-1}	2000	2000	2000
最高转速	Min^{-1}	3000	3000	3000
转矩常数	$\text{N}\cdot\text{m}/\text{Arms}$	0.96	1.0	0.848
转动惯量	$\text{Kg}\cdot\text{m}^2\times 10^{-4}$	14.3	15.6	22.9


11.2.3 180 系列伺服电机参数表

电压等级		220V			
电机型号		HE1-180B30A	HE1-180B40A	HE1-180B45A	HE1-180B55A
机座号		□180	□180	□180	□180
额定输出	W	3000	4000	4500	5500
额定转矩	$\text{N}\cdot\text{m}$	19.1	25.5	28.6	35
瞬时最大转矩	$\text{N}\cdot\text{m}$	57.3	76.5	85.8	105


额定电流	Arms	12	17	18.4	23.5
瞬时最大电流	Arms	36	51	55.2	70.5
额定转速	Min ⁻¹	1500	1500	1500	1500
最高转速	Min ⁻¹	2000	2000	2000	2000
转矩常数	N·m/Arms	1.8	1.67	1.3	1.3
转动惯量	Kg·m ² x10 ⁻⁴	49.5	63.7	63.7	42.5

11.3 伺服驱动器外形尺寸


11.3.1 HS601 驱动器 A 型机箱

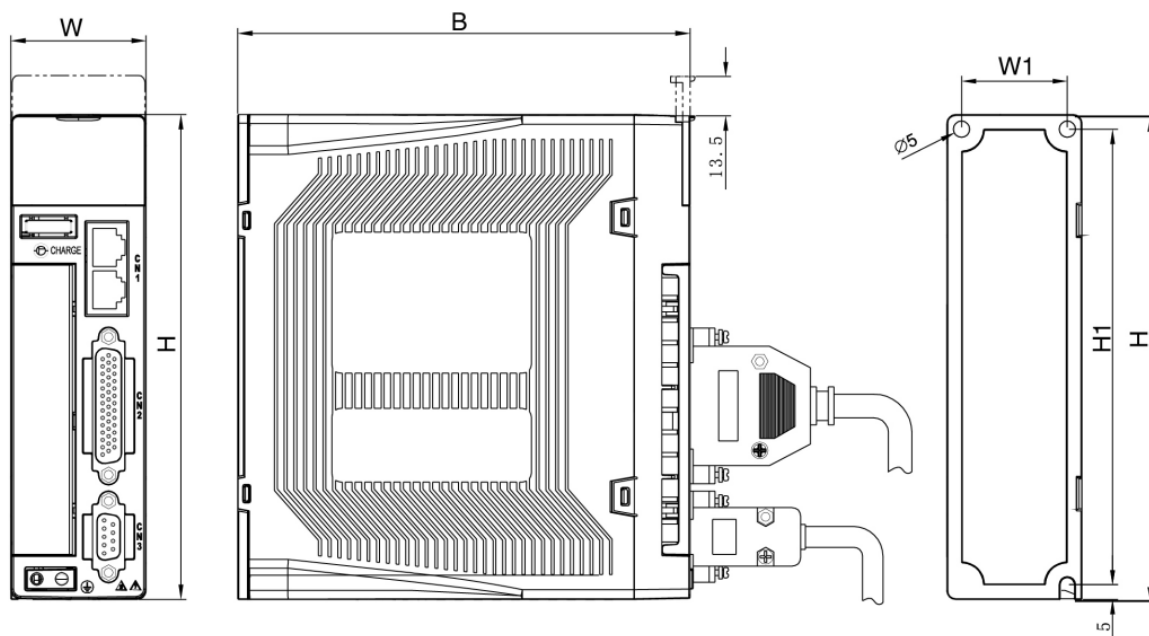


11.3.2 HS601 驱动器 B 型机箱

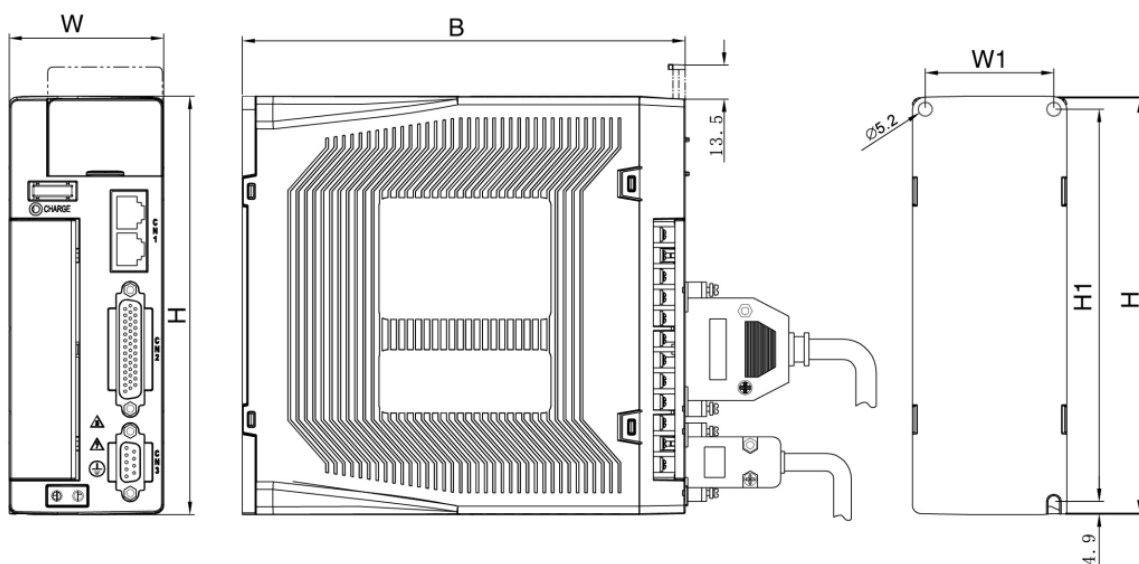

11.3.3 HS601 驱动器 C 型机箱

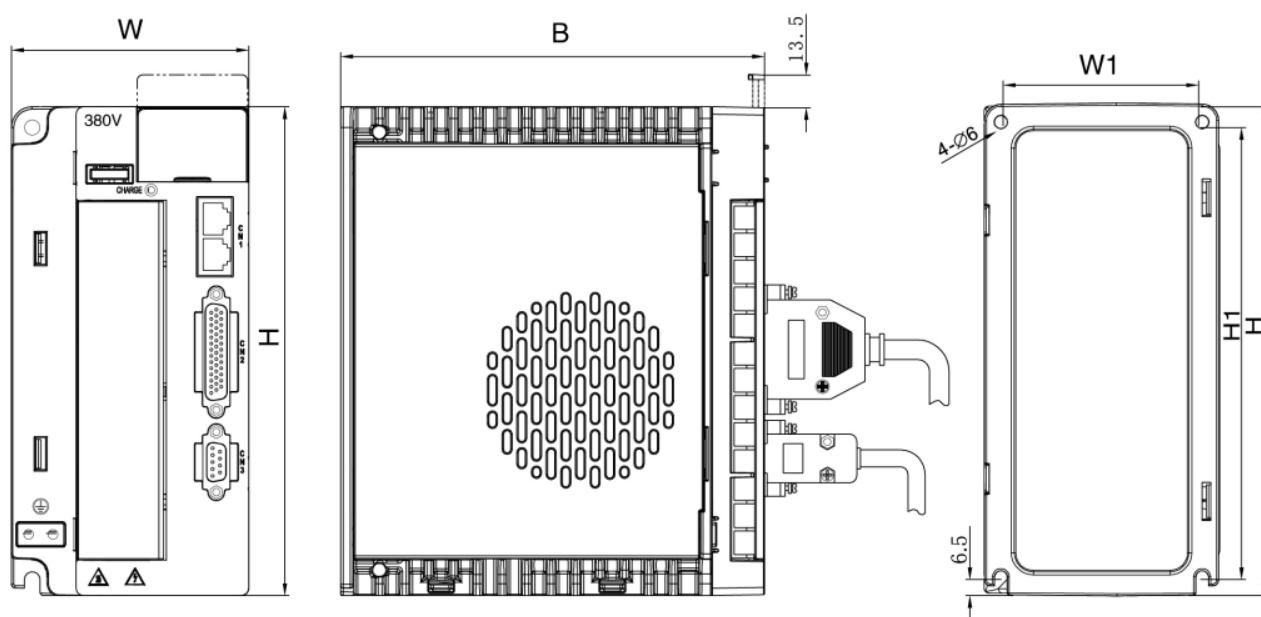

11.3.4 HS601 驱动器 D 型机箱

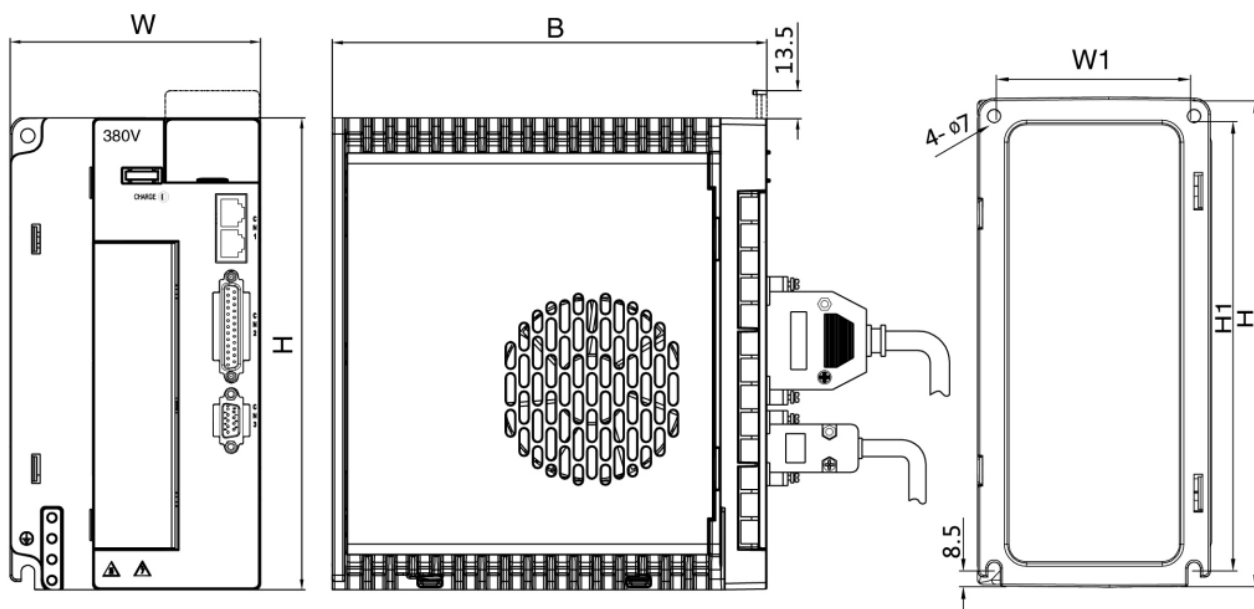


注:

- 1) 尺寸单位为 mm。
- 2) 如果尺寸和重量由于产品的更改发生改动，恕不另行通知。


11.4 伺服电机外形尺寸

11.4.1 60/80 系列电机安装尺寸：单位 (mm)

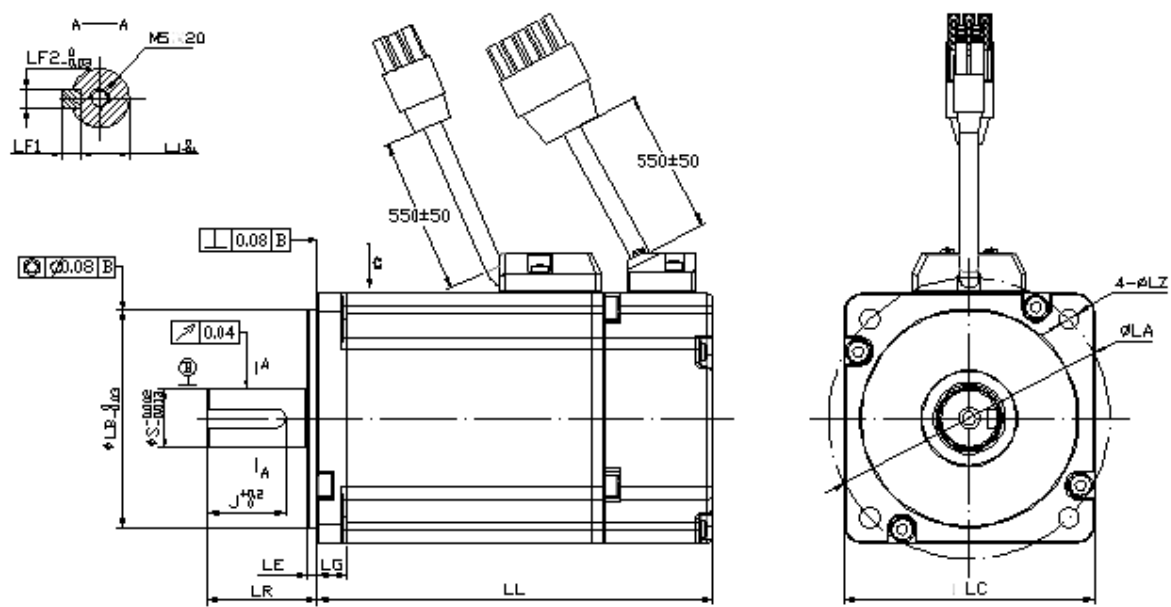


型号	法兰面尺寸				轴端尺寸					LL(带制动器)	LR	LE	LG
	LC	LA	LB	LZ	S	LJ	J	LF1	LLF2				
HA1-60D02A	60	70	50	5.5	14	11	20	5	5	105(140)	30	3	8
HA1-60D04A	60	70	50	5.5	14	11	20	5	5	140(160)	30	3	8
HA1-80D07A	80	90	70	6.5	19	15.5	25	6	6	144.7(183.9)	35	3	9.8

11.4.2 130 系列电机安装尺寸：单位 (mm)

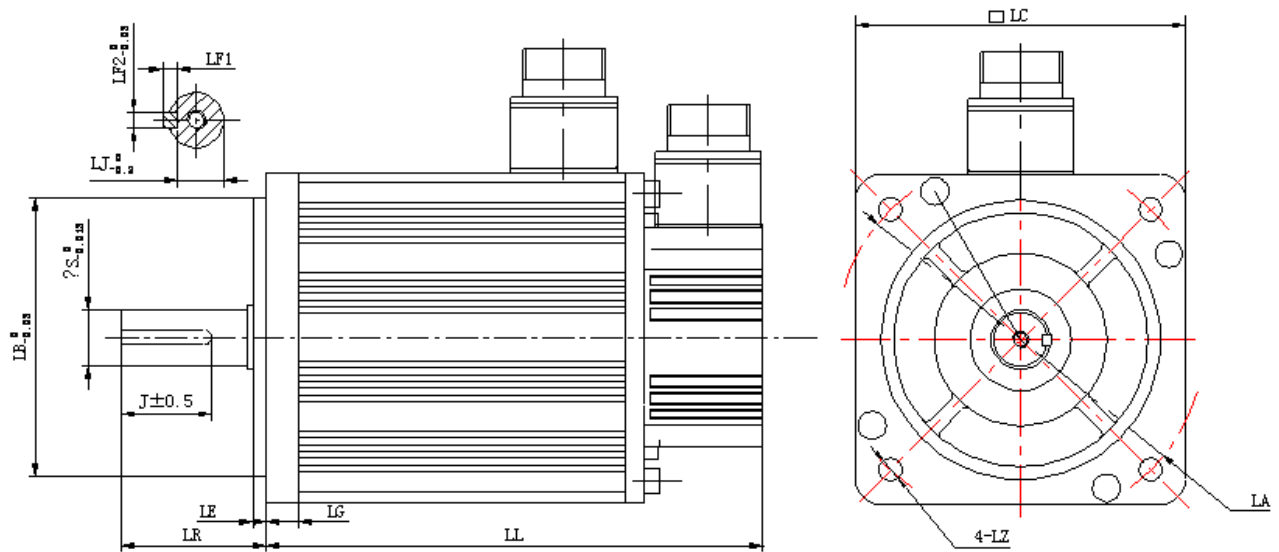

型号	法兰面尺寸				轴端尺寸					LL(带制动器)	LR	LE	LG
	LC	LA	LB	LZ	S	LJ	J	LF1	LLF2				
HA1-130C10A	130	145	110	9.5	22	18	36	7	8	154(198)	57	5	13
HA1-130C15A	130	145	110	9.5	22	18	36	7	8	173(217)	57	5	13
HA1-130C22A	130	145	110	9.5	22	18	36	7	8	192(236)	57	5	13
HA1-130C30A	130	145	110	9.5	22	18	36	7	8	230(274)	57	5	13

11.4.3 180 系列电机安装尺寸：单位 (mm)

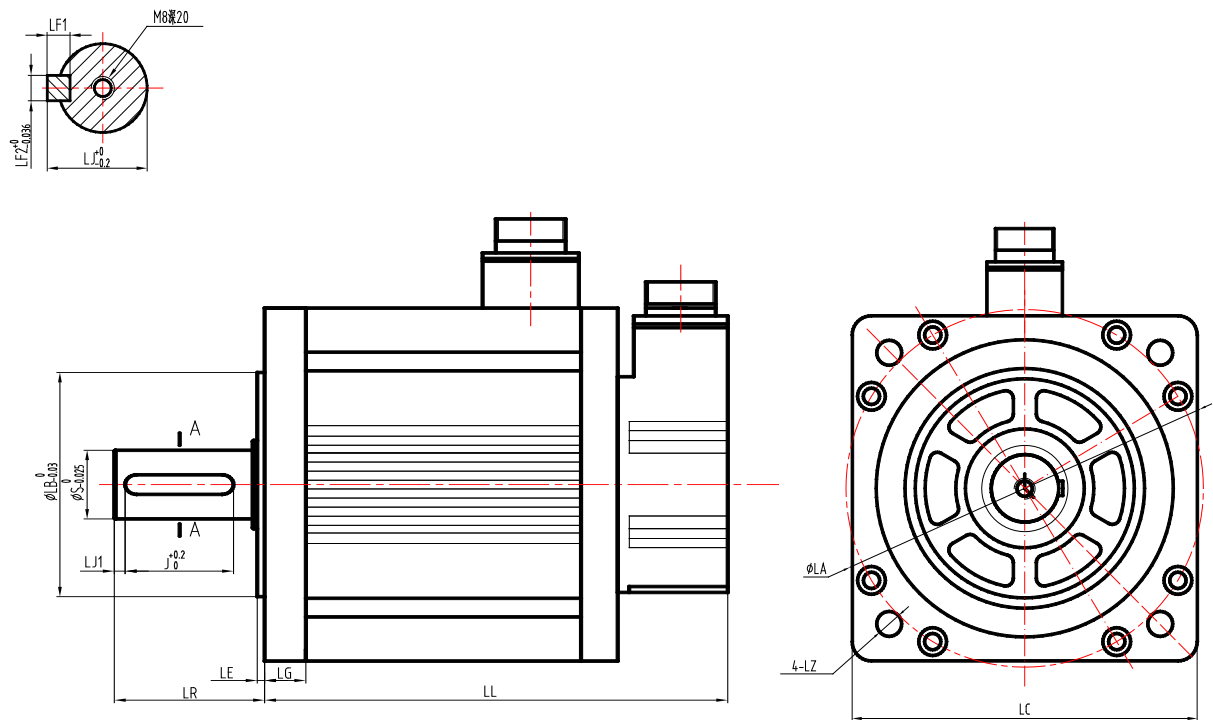

型号	法兰面尺寸				轴端尺寸					LL(带制动器)	LR	LE	LG
	LC	LA	LB	LZ	S	LJ	J	LF1	LF2				
HF1-180B30A	180	200	114.3	13	35	30	51	8	10	212(287)	65	3.2	18
HF1-180B40A	180	200	114.3	13	35	30	51	8	10	232(307)	65	3.2	18
HF1-180B45A	180	200	114.3	13	35	30	51	8	10	252(327)	65	3.2	18
HF1-180B55A	180	200	114.3	13	35	30	51	8	10	272(347)	65	3.2	18

第十二章 附录

12.1 监视模式一览

监视号	显示内容	单位
dn 00	电机转速	【r/min】
dn 01	电机反馈脉冲数（编码器单位，低 4 位）	【1 编码器脉冲】
dn 02	电机反馈脉冲数（编码器单位，高 5 位）	【10000 编码器脉冲】
dn 03	脉冲命令输入脉冲数（电子齿轮之前）（使用者单位，低 4 位）	【1 指令脉冲】
dn 04	脉冲命令输入脉冲数（电子齿轮之前）（使用者单位，高 5 位）	【10000 编码器脉冲】
dn 05	误差脉冲数（编码器单位，低 4 位）	【1 编码器脉冲】
dn 06	误差脉冲数（编码器单位，高 5 位）	【10000 编码器脉冲】
dn 07	速度指令（模拟电压指令）	【V】
dn 08	内部速度指令	【r/min】
dn 09	转矩指令（模拟电压指令）	【V】
dn 10	内部转矩指令（相对于额定转矩的值）	【%】
dn 11	转矩反馈（相对于额定转矩的值）	【%】
dn 12	输入信号监视	——
dn 13	输出信号监视	——
dn 14	指令脉冲频率	【0.1Khz】
dn 15	主回路电压	【V】
dn 16	总运行时间	【Hous】
dn 17	旋转角	【deg】
dn 18	编码器实际位置（单圈绝对值型或多圈绝对值型编码器）	【2 编码器脉冲】
dn 19	编码器圈数显示（仅在绝对值编码器时有效）	【1 圈】
dn 20	累积负载率（将累积负载的额定值作为 100%）	【%】
dn 21	再生负载率（将再生负载的额定值作为 100%）	【%】

dn 22	DB 负载率（将 DB 负载的额定值作为 100%）	【%】
dn 23	负载惯量比	【%】
dn 24	有效增益监视	1：表示第一组增益
dn 25	保留	
dn 26	保留	
dn 27	保留	
dn 28	负载惯量数值（自动）	0.1Kgcm2
dn 29	保留	

12.2 辅助功能一览

AF 编号	功能	参考章节
Fn 00	错误记录的显示	6.2
Fn 01	位置赋值（仅在位置模式有效）	6.3
Fn 02	点动（JOG）运行模式	6.4
Fn 03	前面板锁定操作	6.5
Fn 04	报警记录的清除	6.6
Fn 05	参数的初始化	6.7
Fn 06	模拟量（速度、转矩）指令偏置量的自动调整	6.8
Fn 07	速度指令偏置量的手动调整	6.9
Fn 08	转矩指令偏置量的手动调整	6.10
Fn 09	查看电机相关参数	6.11
Fn 10	显示伺服驱动器的软件版本	6.12
Fn 11	设置绝对值编码器	6.13
Fn 15	手动负载惯量检测	6.14

12.3 用户参数一览


12.3.1 用户参数显示方式

用户参数的显示如下所示：

12.3.2 功能选择参数的显示方式

功能选择参数的每一位都有其各自的含义。
本手册对功能选择参数采用下述表示方法。

参数	含义
Pn000.0 或者 n.×××□	表示用户参数“Pn000”的设定值的“0 位数”所表示的值。
Pn000.1 或者 n.××□×	表示用户参数“Pn000”的设定值的“1 位数”所表示的值。
Pn000.2 或者 n.×□××	表示用户参数“Pn000”的设定值的“2 位数”所表示的值。
Pn000.3 或者 n.□×××	表示用户参数“Pn000”的设定值的“3 位数”所表示的值。
n.××××	表示 b.××××、d.××××或 h.××××

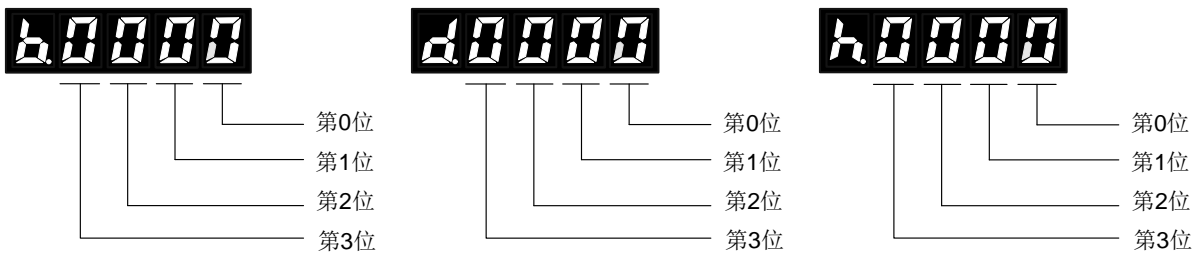

- b: 表示 2 进制显示设置，位数值设置范围：0~1；
- d: 表示 10 进制显示设置，位数值设置范围：0~9；
- h: 表示 16 进制显示设置，位数值设置范围：0~F；

12.3.3 参数表

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考																												
Pn000	功能选择基本开关 1	h.0000~11D1		h.0000	重新上电																													
	<div>第3位 第2位 第1位 第0位</div> <div>h. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>																																	
	<div>旋转方向选择</div> <table><tr><td>0</td><td>正常模式</td></tr><tr><td>1</td><td>反转模式</td></tr></table>						0	正常模式	1	反转模式																								
	0	正常模式																																
	1	反转模式																																
	<div>控制模式选择</div> <table><tr><td>0</td><td>位置控制（脉冲指令）</td></tr><tr><td>1</td><td>速度控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>2</td><td>转矩控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>3</td><td>内部速度控制（接点指令）</td></tr><tr><td>4</td><td>内部速度控制（接点指令）↔位置控制（脉冲指令）</td></tr><tr><td>5</td><td>内部速度控制（接点指令）↔速度控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>6</td><td>内部速度控制（接点指令）↔转矩控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>7</td><td>位置控制（脉冲指令）↔速度控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>8</td><td>位置控制（脉冲指令）↔转矩控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>9</td><td>转矩控制（模拟量指令）↔速度控制（模拟量指令）</td></tr><tr><td>A</td><td>内部位置控制（接点指令）</td></tr><tr><td>B</td><td>内部位置控制（接点指令）↔位置控制（脉冲指令）</td></tr><tr><td>C</td><td>保留</td></tr><tr><td>D</td><td>全闭环位置控制</td></tr></table>						0	位置控制（脉冲指令）	1	速度控制（模拟量指令）	2	转矩控制（模拟量指令）	3	内部速度控制（接点指令）	4	内部速度控制（接点指令）↔位置控制（脉冲指令）	5	内部速度控制（接点指令）↔速度控制（模拟量指令）	6	内部速度控制（接点指令）↔转矩控制（模拟量指令）	7	位置控制（脉冲指令）↔速度控制（模拟量指令）	8	位置控制（脉冲指令）↔转矩控制（模拟量指令）	9	转矩控制（模拟量指令）↔速度控制（模拟量指令）	A	内部位置控制（接点指令）	B	内部位置控制（接点指令）↔位置控制（脉冲指令）	C	保留	D	全闭环位置控制
	0	位置控制（脉冲指令）																																
	1	速度控制（模拟量指令）																																
	2	转矩控制（模拟量指令）																																
	3	内部速度控制（接点指令）																																
4	内部速度控制（接点指令）↔位置控制（脉冲指令）																																	
5	内部速度控制（接点指令）↔速度控制（模拟量指令）																																	
6	内部速度控制（接点指令）↔转矩控制（模拟量指令）																																	
7	位置控制（脉冲指令）↔速度控制（模拟量指令）																																	
8	位置控制（脉冲指令）↔转矩控制（模拟量指令）																																	
9	转矩控制（模拟量指令）↔速度控制（模拟量指令）																																	
A	内部位置控制（接点指令）																																	
B	内部位置控制（接点指令）↔位置控制（脉冲指令）																																	
C	保留																																	
D	全闭环位置控制																																	
<div>保留</div>																																		
<div>驱动器适配电源</div> <table><tr><td>0</td><td>220V机型</td></tr><tr><td>1</td><td>380V机型</td></tr></table>						0	220V机型	1	380V机型																									
0	220V机型																																	
1	380V机型																																	
<div>注意：</div> <div>1、220V 机型必须把 Pn000.3 设置为 0，380V 机型必须把 Pn000.3 设置为 1；修改此参数后必须执行 AF05 操作。</div>																																		
Pn001	功能选择基本开关 2	d.0000~1264		d.0000	重新上电																													

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考														
Pn002	<div>第3位 第2位 第1位 第0位</div> <div>d. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>																			
	<div>伺服OFF 及发生警报时的停止方法</div> <table><tr><td>0</td><td>通过DB（动态制动器）来停止电机</td></tr><tr><td>1</td><td>通过DB停止电机，然后解除DB</td></tr><tr><td>2</td><td>不使用DB，将电机设为自由状态</td></tr><tr><td>3</td><td>伺服OFF时以PA522的减速度停止电机，当速度降到PA523后，电机处于DB状态</td></tr><tr><td>4</td><td>伺服OFF时以PA522的减速度停止电机，当速度降到PA523后，电机处于自由状态</td></tr></table>						0	通过DB（动态制动器）来停止电机	1	通过DB停止电机，然后解除DB	2	不使用DB，将电机设为自由状态	3	伺服OFF时以PA522的减速度停止电机，当速度降到PA523后，电机处于DB状态	4	伺服OFF时以PA522的减速度停止电机，当速度降到PA523后，电机处于自由状态				
	0	通过DB（动态制动器）来停止电机																		
	1	通过DB停止电机，然后解除DB																		
	2	不使用DB，将电机设为自由状态																		
	3	伺服OFF时以PA522的减速度停止电机，当速度降到PA523后，电机处于DB状态																		
	4	伺服OFF时以PA522的减速度停止电机，当速度降到PA523后，电机处于自由状态																		
	<div>超程（OT）时的停止方法</div> <table><tr><td>0</td><td>DB停止或者自由运行停止（停止方法与PA001.0的0~2设定相同）</td></tr><tr><td>1</td><td>以PA406的设定转矩来停止电机，然后进入伺服锁定状态</td></tr><tr><td>2</td><td>以PA406的设定转矩来停止电机，然后进入自由运行状态</td></tr><tr><td>3</td><td>以PA406的设定转矩来停止电机，停止电机，然后进入DB状态</td></tr><tr><td>4</td><td>以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入伺服锁定状态</td></tr><tr><td>5</td><td>以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入自由运行状态</td></tr><tr><td>6</td><td>以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入DB状态</td></tr></table>						0	DB停止或者自由运行停止（停止方法与PA001.0的0~2设定相同）	1	以PA406的设定转矩来停止电机，然后进入伺服锁定状态	2	以PA406的设定转矩来停止电机，然后进入自由运行状态	3	以PA406的设定转矩来停止电机，停止电机，然后进入DB状态	4	以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入伺服锁定状态	5	以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入自由运行状态	6	以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入DB状态
	0	DB停止或者自由运行停止（停止方法与PA001.0的0~2设定相同）																		
	1	以PA406的设定转矩来停止电机，然后进入伺服锁定状态																		
2	以PA406的设定转矩来停止电机，然后进入自由运行状态																			
3	以PA406的设定转矩来停止电机，停止电机，然后进入DB状态																			
4	以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入伺服锁定状态																			
5	以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入自由运行状态																			
6	以PA406的设定转矩、PA522的减速度来减速停止电机，然后进入DB状态																			
<div>AC/DC 电源输入的选择</div> <table><tr><td>0</td><td>AC 电源输入：从L1、L2、L3 端子输入单相AC220V电源</td></tr><tr><td>1</td><td>AC 电源输入：从L1、L2、L3 端子输入三相AC220V电源</td></tr><tr><td>2</td><td>DC 电源输入：从 P+、⊖ 之间输入DC310V电源</td></tr></table>						0	AC 电源输入：从L1、L2、L3 端子输入单相AC220V电源	1	AC 电源输入：从L1、L2、L3 端子输入三相AC220V电源	2	DC 电源输入：从 P+、⊖ 之间输入DC310V电源									
0	AC 电源输入：从L1、L2、L3 端子输入单相AC220V电源																			
1	AC 电源输入：从L1、L2、L3 端子输入三相AC220V电源																			
2	DC 电源输入：从 P+、⊖ 之间输入DC310V电源																			
<div>内部使能</div> <table><tr><td>0</td><td>外部IO或通讯使伺服使能</td></tr><tr><td>1</td><td>内部伺服使能</td></tr></table>						0	外部IO或通讯使伺服使能	1	内部伺服使能											
0	外部IO或通讯使伺服使能																			
1	内部伺服使能																			
Pn002	功能选择基本开关 3	d.0000～8112		d.0000	重新上电															

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考		
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>速度 / 位置控制选择 (T- REF 分配)</div><div><div>0</div><div>无T- REF 分配</div></div><div><div>1</div><div>将T- REF 用作外部模拟转矩限制输入</div></div><div><div>2</div><div>将PCL、NCL 用作外部转矩限制输入</div></div></div><div><div><div>转矩控制选择 (V- REF 分配)</div><div><div>0</div><div>无V- REF 分配</div></div><div><div>1</div><div>将V- REF 用作外部速度限制输入</div></div></div><div><div><div>绝对值编码器的使用方法</div><div><div>0</div><div>将绝对值编码器当作增量型编码器使用</div></div><div><div>1</div><div>将绝对值编码器当作绝对值编码器使用</div></div></div><div><div><div>编码器类型选择</div><div><div>0</div><div>绝对式编码器(单圈17位，多圈16位)</div></div><div><div>1</div><div>单圈绝对编码器(单圈17位，131072分辨率)</div></div><div><div>2</div><div>省线式编码器(5000ppr，20000分辨率)</div></div><div><div>3</div><div>多摩川 省线式编码器(2500ppr，10000分辨率)</div></div><div><div>4</div><div>DORNA 磁编码器(2500ppr,10000分辨率)</div></div><div><div>6</div><div>尼康17 位编码器(131072分辨率)</div></div><div><div>7</div><div>旋转变压器型编码器(4096ppr,16384分辨率)</div></div><div><div>8</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>							
	Pn003	功能选择基本开关 4	b.0000～1111		b.0011	重新上电		
		<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>正转侧驱动禁止（超程）</div><div><div>0</div><div>正转侧驱动禁止（POT）信号有效。</div></div><div><div>1</div><div>正转侧驱动禁止（POT）信号无效。</div></div></div><div><div><div>反转侧驱动禁止（超程）</div><div><div>0</div><div>反转侧驱动禁止（NOT）信号有效。</div></div><div><div>1</div><div>反转侧驱动禁止（NOT）信号无效。</div></div></div><div><div><div>驱动禁止（超程）报警选择</div><div><div>0</div><div>POT/ NOT任何单方向的输入，驱动器不报警</div></div><div><div>1</div><div>POT/ NOT任何单方向的输入，将发生Err.35[驱动禁止输入保护]</div></div></div><div><div><div>Z脉冲信号输出取反</div><div><div>0</div><div>Z脉冲信号输出不取反</div></div><div><div>1</div><div>Z脉冲信号输出取反</div></div></div></div></div></div></div></div></div>						
		Pn004	功能选择基本开关 5	b.0000～0011		b.0001	重新上电	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>旋变分辨率选择</div><div><div>0</div><div>旋变分辨率为12bit，即一圈的脉冲数为4096</div></div><div><div>1</div><div>旋变分辨率为14bit，即一圈的脉冲数为16384</div></div></div><div><div><div>旋变抗干扰等级</div><div><div>0</div><div>普通抗干扰等级</div></div><div><div>1</div><div>最大抗干扰等级</div></div></div><div><div>保留</div></div><div><div><div>PWM载波频率</div><div><div>0</div><div>高频载波</div></div><div><div>1</div><div>低频载波。大功率驱动器，建议使用低频载波。</div></div></div></div></div></div></div></div>					
Pn005	功能选择基本开关 6	d.0000～5044		d.1022	立即	
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>速度指令的响应等级</div><div><div>0～4</div><div>数值越大，对指令的响应等级越慢</div></div></div><div><div><div>速度反馈的响应等级</div><div><div>0～4</div><div>数值越大，对速度反馈的响应等级越慢</div></div></div><div><div>保留</div></div><div><div><div>E.29报警等级</div><div><div>0～5</div><div>数值越大，对E.29报警越不灵敏。当数值为5时，E.29无效</div></div></div></div></div></div></div></div>					
Pn006	保留					
Pn007	功能选择基本开关 8	d.0000～1211		b.0000	重新上电	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考		
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>电池电压低时的报警 警告选择</div><div><div>0</div><div>将电池电压低 （小于3.1V） 设定为报警 (E.61)</div></div><div><div>1</div><div>将电池电压低 （小于3.1V） 设定为警告 (A.97)</div></div></div><div><div><div>绝对值编码器多圈数据溢出报警</div><div><div>0</div><div>绝对值编码器多圈数据溢出时产生E.58 报警</div></div><div><div>1</div><div>绝对值编码器多圈数据溢出时不产生报警</div></div></div><div><div><div>警告检出选择</div><div><div>0</div><div>检出警告，不影响电机运行 。当报警时才停止运行。</div></div><div><div>1</div><div>不检出警告</div></div><div><div>2</div><div>检出警告，电机停止运行，处于使能状态，输出警告信号。(仅位置控制下有效)</div></div></div><div><div><div>驱动器和电机型号匹配报警选择</div><div><div>0</div><div>驱动器和电机型号（Pn012）不匹配时，产生 E.67 报警</div></div><div><div>1</div><div>驱动器和电机型号（Pn012）不匹配时，不产生报警</div></div></div></div></div></div></div></div></div>							
	Pn008	保留	b.0000～1111		b.0000	重新上电		
	Pn009	功能选择应用开关 10	b.0000～1111		b.0000	重新上电		
		<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>制动电阻及回路检测</div><div><div>0</div><div>检测; 如果检测到故障会出现E.17</div></div><div><div>1</div><div>不检测</div></div></div><div><div><div>制动电阻选择</div><div><div>0</div><div>使用驱动器内部制动电阻</div></div><div><div>1</div><div>使用外部制动电阻 。请设置正确的制动电阻参数 （Pn537、 Pn538）</div></div></div><div><div><div>功率模块温度检测</div><div><div>0</div><div>不检测功率模块温度 。</div></div><div><div>1</div><div>检测功率模块温度 （仅380V 型驱动器有效）。</div></div></div><div><div><div>电机温度检测</div><div><div>0</div><div>不检测电机温度。</div></div><div><div>1</div><div>检测电机温度（仅部分电机适用）。</div></div></div></div></div></div></div></div></div>						
		Pn010	功能选择应用开关 11	d.0000～9953		d.0021	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
	<div> <div> 第3位 第2位 第1位 第0位 <div>d.</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>测速滤波等级</div> <div>0~3 数值越大速度检测时间越长。某些场合增大或减小数值能提高增益、减小振动。</div> </div> <div> <div>模拟指令输入延迟</div> <div>0~5 数值越大，对模拟指令的采样延迟越大，但测量精度越高。</div> </div> <div> <div>再生放电电阻负载率选择</div> <div>0~9 数值越大过载时间越长</div> </div> <div> <div>电机过载等级设定</div> <div>0~9 数值越大过载时间越长</div> </div> </div>					
Pn011	保留	0~5		2	重新上电	
Pn012	电机型号选择 请参考 1.3 节内容。驱动器和电机型号需匹配运行。修改此参数后必须执行 Fn05 操作。	0~59		5012	重新上电	
Pn013	保留					
Pn014	初始显示号	0~50		50	重新上电	
	请查看监视内容。设置为 50 时，显示状态码，设置为非 50 数值，初始显示内容为监视号对应的内容。					
Pn015	RS485 通讯地址	1~31		1	立即	
Pn016	RS485 通讯功能选择开关	d.0000~1096		d.0095	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
n.	第3位 第2位 第1位 第0位					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	RS485通讯速率					
	0	2400bps				
	1	4800bps				
	2	9600bps				
	3	19200bps				
	4	38400bps				
	5	57600bps				
	6	115200bps				
	通讯协议					
	0	8, N, 1 (Modbus协议, RTU方式)				
	1	8, N, 2 (Modbus协议, RTU方式)				
	2	8, E, 1 (Modbus协议, RTU方式)				
	3	8, O, 1 (Modbus协议, RTU方式)				
	4	7, N, 2 (Modbus协议, ASCII方式)				
	5	7, E, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	6	7, O, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	7	8, N, 2 (Modbus协议, ASCII方式)				
	8	8, E, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	9	8, O, 1 (Modbus协议, ASCII方式)				
	保留					
	通讯数据当量					
	0	内部速度及内部转矩为普通当量, 转速为1rpm, 转矩为1%额定转矩				
	1	0.1当量, PA307等内部转速为0.1rpm, PA414等内被转矩为0.1%额定转矩				
Pn017	保留	1~127		1		
Pn018	保留	d.0000~0006		d.0003		
Pn019	保留					
Pn020	保留					
Pn021	模拟输出信号选择	d.0000~0011		d.0000	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考								
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>模拟输出信号选择</div><table><tr><td>0</td><td>电机反馈转速</td></tr><tr><td>1</td><td>电机反馈转矩</td></tr></table><div>模拟输出电压取反</div><table><tr><td>0</td><td>电压不取反</td></tr><tr><td>1</td><td>电压取反</td></tr></table><div>保留</div><div>保留</div></div></div>						0	电机反馈转速	1	电机反馈转矩	0	电压不取反	1	电压取反
	0	电机反馈转速												
	1	电机反馈转矩												
	0	电压不取反												
	1	电压取反												
	Pn022	保留												
	Pn023	模拟量电压输出增益	0~65535		0	立即								
		其对应关系如下：												
		参数 Pn023	模拟输出数据：转速	Pn023≠0 时的电压计算方法										
		0	500rpm 输出 1V 电压，-1000rpm 输出-2V 电压	<div>输出电压= $\frac{\text{电机转速}}{\text{PA023}}$，</div> <div>输出电压单位：Volts</div> <div>电机转速单位：rpm</div>										
500		500rpm 输出 1V 电压												
1000		1000rpm 输出 1V 电压												
250		500rpm 输出 2V 电压												
参数 Pn023		模拟输出数据：转矩	Pn023≠0 时的电压计算方法											
0		100%转矩输出 3V 电压，-100%转矩输出-3V 电压	<div>输出电压= $\frac{\text{电机转矩} \times 10}{\text{PA023}}$，</div> <div>输出电压单位：Volts</div> <div>电机转矩单位：1%</div>											
333		100%转矩输出 3V 电压，-100%转矩输出-3V 电压												
222	100%转矩输出 4.5V 电压，-50%转矩输出-2.25V 电压													
666	100%转矩输出 1.5V 电压，-200%转矩输出-3V 电压													
Pn024	模拟量电压输出校零	-8000~8000	mV	0	立即									
	使用 Pn024 校准输出电压与设定值的零点。													
Pn025	功能选择应用开关 12	d.0000~0012		d.0000	立即									

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考	
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>主回路输入电源报警</div><div><div>0</div><div>上电后，如果有强电输入，中途有1S内无强电，则报警；</div></div><div><div>1</div><div>无强电输入不会报警；</div></div></div><div><div>保留</div></div><div><div>保留</div></div><div><div>保留</div></div></div></div></div>						
	Pn100	第一位置环增益	1～1000	1/s	40	立即	
		决定位置控制系统的响应性特性。 设定较大位置环增益值，可缩短定位时间。 但如果设置过大则可能引起振动，修改时请加以注意。					
	Pn101	第一速度环增益	1～3000	Hz	40	立即	
		决定速度环响应性特性。 为加大位置环增益，提高伺服系统整体的响应性，须加大速度环增益值的设定。但如果设置过大则可能引起振动，修改时请加以注意。					
	Pn102	第一速度环积分时间常数	1～2000	0.1 ms	200	立即	
设定速度环积分时间常数。 设定值越小，积分作用越大，抗扰动能力越强，但过大的设置可能引起振动。							
Pn103	第一速度检测滤波器	0～1000	0.01ms	10	立即		
	速度检测后，可设定低通滤波器的时间常数。 设定值大则时间常数也大，虽可降低电机噪音，但响应性也会下降。						
Pn104	第一转矩滤波器	0～1000	0.01ms	30	立即		
	设定插入转矩指令部分的一阶滞后滤波器时间常数。 可控制因扭曲共振发生的振动。 设定值大则时间常数也大，虽可降低电机噪音，但响应性也会下降						
Pn105	第二位置环增益	1～1000	1/s	40	立即		
Pn106	第二速度环增益	1～3000	1 Hz	80	立即		
Pn107	第二速度环积分时间常数	1～2000	0.1 ms	10	立即		
Pn108	第二速度检测滤波器	0～1000	0.01ms	5	立即		
Pn109	第二转矩滤波器	0～1000	0.01ms	20	立即		
Pn 110	速度前馈增益	0～100	%	0	立即		
	在根据内部位置指令计算的速度控制指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自位置控制处理的速度指令。						
Pn 111	速度前馈滤波器	0～1000	0.1ms	0	立即		
Pn112	转矩前馈百分比	0～100	%	0	立即		
	根据 Pn118 惯量数值，施加的转矩前馈量。						
Pn 113	转矩前馈滤波器	0~1000	0.01ms	0	立即		
Pn 114	摩擦补偿增益	0～1000	0.1%	0	立即		
Pn 115	摩擦补偿平滑常数	0～1000	0.1%	0	立即		
Pn 116	摩擦补偿门限速度	0～3000	0.1rpm	100	立即		

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
Pn 117	保留					
Pn 118	惯量比	0～5000	1%	200	立即	
	设定相应电机转子惯量和负载惯量比。					
	<div>Pn118 = （负载惯量 / 转子惯量）×100 「 % 」</div> 实时自动增益调整时此参数无效。例如此参数设置为 500，则负载惯量为电机惯量的 5 倍。					
Pn 119	保留	0～32767	0.1ms	0		
Pn120	增益类应用选择开关 1	d.0000～0034		d.0000	立即	
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>模式开关条件选择</div><div><div>0</div><div>以内部转矩指令为条件。（值设定： Pn121）</div></div><div><div>1</div><div>以速度指令为条件。（值设定： Pn122）</div></div><div><div>2</div><div>以加速度为条件。（值设定： Pn123）</div></div><div><div>3</div><div>以位置偏差脉冲为条件。（值设定： Pn124）</div></div><div><div>4</div><div>无模式开关功能</div></div></div></div><div><div>保留</div></div><div><div>保留</div></div><div><div>保留</div></div></div>					
Pn121	模式开关（转矩指令）	0～300	1%	200	立即	
Pn122	模式开关（速度指令）	0～3000	1min-1	0	立即	
Pn123	模式开关（加速度）	0～65535	10rpm	0	立即	
Pn124	模式开关（位置偏差）	0～65535		0	立即	
Pn125	增益类应用选择开关 2	d.0000～0092		d.0000	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考																										
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>增益切换选择开关</div><table><tr><td>0</td><td>不使用增益切换</td></tr><tr><td>1</td><td>手动切换增益功能</td></tr><tr><td>2</td><td>自动切换模式 切换条件 A 成立时，自动从第 1 增益→切换为第 2 增益。 切换条件 A 不成立时，自动从第 2 增益→切换为第 1 增益。</td></tr></table></div><div><div>增益切换条件A</div><table><tr><td>0</td><td>定位完成信号ON</td></tr><tr><td>1</td><td>定位完成信号OFF</td></tr><tr><td>2</td><td>接近信号（NEAR）ON</td></tr><tr><td>3</td><td>接近信号（NEAR）OFF</td></tr><tr><td>4</td><td>位置指令滤波器输出=0，且指令脉冲输入OFF</td></tr><tr><td>5</td><td>位置指令脉冲输入ON</td></tr><tr><td>6</td><td>转矩指令大于PA126数值</td></tr><tr><td>7</td><td>速度指令大于PA127数值</td></tr><tr><td>8</td><td>速度指令变化量大于PA128数值</td></tr><tr><td>9</td><td>位置偏差大于PA129数值</td></tr></table></div><div>保留</div><div>保留</div></div></div>						0	不使用增益切换	1	手动切换增益功能	2	自动切换模式 切换条件 A 成立时，自动从第 1 增益→切换为第 2 增益。 切换条件 A 不成立时，自动从第 2 增益→切换为第 1 增益。	0	定位完成信号ON	1	定位完成信号OFF	2	接近信号（NEAR）ON	3	接近信号（NEAR）OFF	4	位置指令滤波器输出=0，且指令脉冲输入OFF	5	位置指令脉冲输入ON	6	转矩指令大于PA126数值	7	速度指令大于PA127数值	8	速度指令变化量大于PA128数值	9	位置偏差大于PA129数值
	0	不使用增益切换																														
	1	手动切换增益功能																														
	2	自动切换模式 切换条件 A 成立时，自动从第 1 增益→切换为第 2 增益。 切换条件 A 不成立时，自动从第 2 增益→切换为第 1 增益。																														
	0	定位完成信号ON																														
	1	定位完成信号OFF																														
	2	接近信号（NEAR）ON																														
	3	接近信号（NEAR）OFF																														
	4	位置指令滤波器输出=0，且指令脉冲输入OFF																														
	5	位置指令脉冲输入ON																														
6	转矩指令大于PA126数值																															
7	速度指令大于PA127数值																															
8	速度指令变化量大于PA128数值																															
9	位置偏差大于PA129数值																															
Pn126	增益切换等级（转矩指令）	0~300	1%	200	立即																											
Pn127	增益切换等级（速度指令）	0~3000	1 min-1	100	立即																											
Pn128	增益切换等级（速度指令变化量）	0~65535	10rpm/s	10000	立即																											
Pn129	增益切换等级（位置偏差）	0~65535	1pulse	100	立即																											
Pn130	增益切换时间 1	0~10000	0.1ms	10	立即																											
Pn131	增益切换时间 2	0~10000	0.1ms	10	立即																											
Pn132	增益切换等待时间 1	0~10000	0.1ms	10	立即																											
Pn133	增益切换等待时间 2	0~10000	0.1ms	10	立即																											
Pn134	保留	0~10000		0																												
Pn136	保留																															
Pn137	保留	0~500		50																												
Pn138	保留	0~5000		0																												
Pn139	保留	0~10		0																												
Pn140	保留	0~5000		0																												
Pn141	保留	0~100		0																												
Pn142	保留																															
Pn200	位置控制功能开关 1	d.0000~1232		d.0000	重新上电																											

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考										
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div><div><div><div>指令脉冲形态</div><div><div><div>0</div><div>符号+ 脉冲</div></div><div><div>1</div><div>CW + CCW</div></div><div><div>2</div><div>A 相 +B 相 （4 倍频）</div></div></div></div><div><div>脉冲信号取反操作</div><div><div><div>0</div><div>PULS、SIGN都不取反</div></div><div><div>1</div><div>PULS不取反、SIGN取反</div></div><div><div>2</div><div>PULS取反、SIGN不取反</div></div><div><div>3</div><div>PULS、SIGN都取反</div></div></div></div><div><div>脉冲清除动作</div><div><div><div>0</div><div>伺服OFF 及发生警报时清除位置偏差脉冲</div></div><div><div>1</div><div>不清除位置偏差脉冲 （只能通过 CLR 信号清除, OT状态的锁定状态也会清除）</div></div><div><div>2</div><div>发生报警时才清除位置偏差脉冲</div></div></div></div><div><div>脉冲输入通道选择</div><div><div><div>0</div><div>PULS、SIGN输入（低速脉冲通道）</div></div><div><div>1</div><div>PULSH、SIGNH输入（高速脉冲通道）</div></div></div></div></div></div></div></div></div>															
Pn201	位置控制功能开关 2	d.0000~3177		d.0000	重新上电											
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div><div><div><div>低速脉冲输入通道滤波等级</div><div><div><div>0~7</div><div>数值越大，滤波时间越长，脉冲输入截止频率越低。0表示无滤波功能。</div></div></div></div><div><div>高速脉冲输入通道滤波等级</div><div><div><div>0~7</div><div>数值越大，滤波时间越长，脉冲输入截止频率越低。0表示无滤波功能。</div></div></div></div><div><div>分频脉冲输出逻辑反转</div><div><div><div>0</div><div>不取反</div></div><div><div>1</div><div>取反</div></div></div></div><div><div>分频Z脉冲扩展</div><div><div><div>0</div><div>不扩展。 通讯型编码器Z脉冲宽度为PG分频的1个A脉冲宽度，即PA210越小，Z脉冲越宽。</div></div><div><div>1</div><div>扩展。非通讯型编码器需设置此参数后，Z脉冲宽度为PG分频的A脉冲宽度。</div></div></div></div></div></div></div></div></div>															
Pn201.0的数值大小与输入脉冲截止频率关系如下表所示：																
<table><tr><th>【Pn201.0】</th><th>截止频率（KHZ）</th><th>备注</th></tr><tr><td>0</td><td>500</td><td rowspan="3">查看 dn14 指令脉冲频率，从而设定【Pn201.0】的值，dn14 显示的最大值一定要在截止频率（KHZ）范围内。</td></tr><tr><td>1</td><td>340</td></tr><tr><td>2</td><td>170</td></tr></table>							【Pn201.0】	截止频率（KHZ）	备注	0	500	查看 dn14 指令脉冲频率，从而设定【Pn201.0】的值，dn14 显示的最大值一定要在截止频率（KHZ）范围内。	1	340	2	170
【Pn201.0】	截止频率（KHZ）	备注														
0	500	查看 dn14 指令脉冲频率，从而设定【Pn201.0】的值，dn14 显示的最大值一定要在截止频率（KHZ）范围内。														
1	340															
2	170															

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考																
	3	80																				
	4	40																				
	5	20																				
	6	10																				
	7	5																				
Pn202	位置控制功能开关 3	d.0000~9112		d.0000	立即																	
	<div><div><div>第3位</div><div>第2位</div><div>第1位</div><div>第0位</div></div><div><div>d.</div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div></div> <div><div>定位信号（COIN）输出条件</div><table><tr><td>0</td><td>位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）时输出</td></tr><tr><td>1</td><td>位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）且位置指令滤波后的指令为0时输出</td></tr><tr><td>2</td><td>位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）且位置指令为0时输出</td></tr></table><div>全闭环模式下外部反馈尺信号反转</div><table><tr><td>0</td><td>外部反馈尺信号不反转</td></tr><tr><td>1</td><td>外部反馈尺信号反转</td></tr></table><div>全闭环模式下内外闭环切换选择</div><table><tr><td>0</td><td>用外部输入IO信号C-MOD 进行内外位置闭环切换（0：外部闭环；1：内部闭环）</td></tr><tr><td>1</td><td>电子齿轮切换时 进行内外位置闭环切换（齿轮1：外部闭环；其他：内部闭环）</td></tr></table><div>全闭环模式下滞留脉冲</div><table><tr><td>0~9</td><td>全闭环模式下，当偏差脉冲小于等于此设定时，闭环控制认为完成</td></tr></table></div>						0	位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）时输出	1	位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）且位置指令滤波后的指令为0时输出	2	位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）且位置指令为0时输出	0	外部反馈尺信号不反转	1	外部反馈尺信号反转	0	用外部输入IO信号C-MOD 进行内外位置闭环切换（0：外部闭环；1：内部闭环）	1	电子齿轮切换时 进行内外位置闭环切换（齿轮1：外部闭环；其他：内部闭环）	0~9	全闭环模式下，当偏差脉冲小于等于此设定时，闭环控制认为完成
	0	位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）时输出																				
	1	位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）且位置指令滤波后的指令为0时输出																				
	2	位置偏差绝对值小于定位完成幅度（Pn525）且位置指令为0时输出																				
	0	外部反馈尺信号不反转																				
1	外部反馈尺信号反转																					
0	用外部输入IO信号C-MOD 进行内外位置闭环切换（0：外部闭环；1：内部闭环）																					
1	电子齿轮切换时 进行内外位置闭环切换（齿轮1：外部闭环；其他：内部闭环）																					
0~9	全闭环模式下，当偏差脉冲小于等于此设定时，闭环控制认为完成																					
Pn203	位置控制功能开关 4：保留	d.0000~0022		d.0000	重新上电																	
Pn204	保留																					
Pn205	第一电子齿数比低位（分子）	0~65535		1	立即																	
	参考 Pn206 说明。																					
Pn206	电子齿数比低位（分母）	0~65535		1	立即																	
	1、 当 Pn206 或 Pn226 不为 0 时，第一电子齿轮分子=（Pn225×10000 + Pn205），电子齿轮分母 =（Pn226×10000 + Pn206）；同理，第二电子齿轮分子=（Pn227×10000 + Pn207），第三电子齿轮分子=（Pn228×10000 + Pn208），第四电子齿轮分子=（Pn229×10000 + Pn209）。																					
	2、 当 Pn206、Pn226 都为 0 时，每旋转 1 圈的指令脉冲数 1=（Pn225×10000 + Pn205），相当于电机每旋转 1 圈的指令脉冲数为（Pn225×10000 + Pn205）；同理，每旋转 1 圈的指令脉冲数 2=（Pn227×10000 + Pn207）。																					
	此种方式下，驱动器会根据编码器类型自动计算电子齿轮。																					
	<table><tr><th>Pn206</th><th>Pn226</th><th>指令分倍频处理</th></tr><tr><td>=0</td><td>=0</td><td><div><div>脉冲输入</div><div><div>编码器分辨率</div><div>Pn 225 × 10000 + Pn 205</div></div><div>位置指令</div></div></td></tr><tr><td>≠0</td><td>=0</td><td rowspan="3"><div><div>脉冲输入</div><div><div>Pn 225 × 10000 + Pn 205</div><div>Pn 226 × 10000 + Pn 206</div></div><div>位置指令</div></div></td></tr><tr><td>=0</td><td>≠0</td></tr><tr><td>≠0</td><td>≠0</td></tr></table>						Pn206	Pn226	指令分倍频处理	=0	=0	<div><div>脉冲输入</div><div><div>编码器分辨率</div><div>Pn 225 × 10000 + Pn 205</div></div><div>位置指令</div></div>	≠0	=0	<div><div>脉冲输入</div><div><div>Pn 225 × 10000 + Pn 205</div><div>Pn 226 × 10000 + Pn 206</div></div><div>位置指令</div></div>	=0	≠0	≠0	≠0			
Pn206	Pn226	指令分倍频处理																				
=0	=0	<div><div>脉冲输入</div><div><div>编码器分辨率</div><div>Pn 225 × 10000 + Pn 205</div></div><div>位置指令</div></div>																				
≠0	=0	<div><div>脉冲输入</div><div><div>Pn 225 × 10000 + Pn 205</div><div>Pn 226 × 10000 + Pn 206</div></div><div>位置指令</div></div>																				
=0	≠0																					
≠0	≠0																					

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
Pn207	第二电子齿数比低位（分子）	0～65535		1	立即	
	可通过外部 IO 选择电子齿轮分子(Pn205\Pn207\Pn208\Pn209)，分母(Pn206)不变。在使用前需把输入 IO 定义为指令分频倍频切换 0\1(DIV0\DIV1)。根据 DIV0、DIV1 的组合选择电子齿轮。					
	DIV1	DIV0	指令分频处理			
	0	0				
	0	1				
	1	0				
	1	1				
注： 1、“0”表示信号无效，“1”表示信号有效； 2、使用时请在无脉冲输入时切换电子齿轮比，否则可能造成脉冲不准确的情况；						
Pn208	第三电子齿数比低位（分子）	0～65535		1	立即	
Pn209	第四电子齿数比低位（分子）	0～65535		1	立即	
Pn210	编码器分频脉冲数	16～16384	1 P/Rev	16384	重新上电	
	1、将脉冲输出的分辨率用 OA、OB 各自的每旋转 1 圈的输出脉冲数设定。如设置为 1000，则电机旋转一圈，输出的 OA 脉冲数为 1000，输出的 OB 脉冲数为 1000。					
	2、当 Pn210 数值设置为超过编码器线数时，其分频数值为编码器线数。如使用 5000ppr 的增量型编码器时，Pn210 设置为大于 5000 的数值，则其分频脉冲数为编码器线数 5000。					
	3、通讯型编码器的 Z 脉冲宽度为一个 A 脉冲宽度，即 Pn210 数值越小，相同速度下 OA 宽度越宽，Z 脉冲也越宽。					
Pn211	外部反馈光栅尺分子	0～65535	--	0	立即	
	设定外部反馈光栅尺分频设定的分子。 设定值=0 时，编码器分辨率将作为分子，此时仅设定 Pn212 为电机旋转一圈后外部光栅尺的反馈脉冲数即可。					
Pn212	外部反馈光栅尺分母	1～65535	--	10000	立即	
	确认电机每旋转一圈的编码器反馈脉冲数和电机每旋转一圈的外部光栅尺脉冲数，为了使下式成立，请设定外部反馈尺分子(Pn211)、外部反馈尺分母(Pn212)； 若设定 Pn211=0，编码器分辨率倍自动设定为分子； 例：电机和丝杠直连，丝杠螺距为 10mm、反馈尺为 1um/pulse、编码器分辨率为 20000(5000ppr 编码器分辨率为 20000 pulse；17bit 编码器分辨率为 131072 pulse；20bit 编码器为 1048576pulse)					
	$\frac{Pn211[20000]}{Pn212[10000]} = \frac{\text{电机每旋转一圈的编码器分辨率（pulse）}}{\text{电机每旋转一圈的外部反馈尺分辨率（pulse）}}$					
	注意： 若此比值错误，驱动器根据编码器反馈脉冲计算的位置和外部光栅尺脉冲算出的位置会产生偏差，此偏差会随着运行距离的增加累积，当					

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
	超出混合偏差门限(Pn217)时会产生回合偏差过大保护（E.36）。					
Pn213	保留					
Pn214	位置指令加减速时间参数 1	0～1000	0.1 ms	0	立即	
Pn215	位置指令加减速时间参数 2	0～1000	0.1 ms	0	立即	
Pn216	位置指令平均滤波器	0～500	0.1 ms	0	立即	
	全闭环混合偏差过大设定	0~65535	0.01 圈	10	立即	
Pn217	设定电机(编码器)的位置和负载(外部光栅尺)的位置的允许误差（混合偏差）。 单位为伺服电机的 0.01 圈，默认为 10，混合偏差即为 0.1 圈。此参数根据编码器分辨率的不同而不同，例如，编码器分辨率为 20000 的编码器（5000ppr），则单位为 20000*0.1=2000pulse。当编码器分辨率为 1048576 的编码器（20bit），则单位为 1048576*0.1=104857pulse。 当此数值=0 时，混合偏差保护功能无效，驱动器不会判断混合误差。					
	全闭环混合偏差清零设定	0~65535	圈	100	立即	
Pn218	单位为伺服电机圈数。 在增量运行距离每次超过 Pn218 数值后，驱动器将把积累的混合偏差数值清零，混合偏差重新积累计算。设定值为 0 时，不清除混合偏差。 《混合偏差清零的规格》 根据混合偏差清零设定(Pn218)所设定的值在每次旋转时将混合偏差清零。 <div>  <p>通过编码器反馈脉冲检测全闭环混合偏差清零 (Pn218) 设定的旋转圈数</p> </div> <p>注意： 使用混合偏差清除时，请务必将混合偏差清零设定(Pn218)设定适当的数值。Pn218 设定值太小，则可能不能发挥外部反馈尺因连接错误而带来的异常动作的保护。 使用时，机械结构应充分注意设置限位传感器等安全方面。</p>					
Pn219	保留					
Pn220	保留					
Pn221	保留					
Pn225	第一电子齿数比高位（分子） 参考 Pn206 说明。	0～32767	×10000	0	立即	
Pn226	电子齿数比高位（分母） 参考 Pn206 说明。	0～32767	×10000	0	立即	
Pn227	第二电子齿数比高位（分子） 参考 Pn206 说明。	0～32767	×10000	0	立即	
Pn228	第三电子齿数比高位（分子） 参考 Pn206 说明。	0～32767	×10000	0	立即	
Pn229	第四电子齿数比高位（分子）	0～32767	×10000	0	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考																		
	参考 Pn206 说明。																							
Pn300	速度控制功能开关	d.0000~1333		d.0200	重新上电																			
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/></div></div><div><div><div>速度指令滤波形式</div><table><tr><td>0</td><td>线性滤波</td></tr><tr><td>1</td><td>S曲线</td></tr><tr><td>2</td><td>一次滤波</td></tr></table></div><div><div>保留</div></div><div><div>手动负载惯量检测运行距离</div><table><tr><td>0</td><td>1 圈</td></tr><tr><td>1</td><td>2 圈</td></tr><tr><td>2</td><td>4 圈</td></tr><tr><td>3</td><td>8 圈</td></tr></table></div><div><div>速度死区控制</div><table><tr><td>0</td><td>使用外部 IO（ZEROSPD）控制</td></tr><tr><td>1</td><td>自动（根据PA316的范围作为速度死区，忽略ZEROSPD信号）</td></tr></table></div></div></div></div>						0	线性滤波	1	S曲线	2	一次滤波	0	1 圈	1	2 圈	2	4 圈	3	8 圈	0	使用外部 IO（ZEROSPD）控制	1	自动（根据PA316的范围作为速度死区，忽略ZEROSPD信号）
0	线性滤波																							
1	S曲线																							
2	一次滤波																							
0	1 圈																							
1	2 圈																							
2	4 圈																							
3	8 圈																							
0	使用外部 IO（ZEROSPD）控制																							
1	自动（根据PA316的范围作为速度死区，忽略ZEROSPD信号）																							
Pn301	速度指令输入增益	150~30000	0.01 V /额定速度	600	立即																			
Pn302	速度指令滤波时间常数	0~1000	0.1 ms	0	立即																			
Pn303	指令线性加速时间	0~5000	1ms	0	立即																			
Pn304	指令线性减速时间	0~5000	1ms	0	立即																			
Pn305	指令 S 型加减速时间	0~5000	1ms	0	立即																			
Pn306	JOG 速度	0~5000	1 min-1	500	立即																			
Pn307	内部第 0 速度	-5000~ 5000	1 min-1	100	立即																			
Pn308	内部第 1 速度	-5000~ 5000	1 min-1	200	立即																			
Pn309	内部第 2 速度	-5000~ 5000	1 min-1	300	立即																			
Pn310	内部第 3 速度	-5000~ 5000	1 min-1	400	立即																			
Pn311	内部第 4 速度	-5000~ 5000	1 min-1	500	立即																			
Pn312	内部第 5 速度	-5000~ 5000	1 min-1	600	立即																			
Pn313	内部第 6 速度	-5000~ 5000	1 min-1	700	立即																			
Pn314	内部第 7 速度	-5000~ 5000	1 min-1	800	立即																			
Pn315	速度控制功能开关 1	n.0000~n.0012		0	立即																			

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考										
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>n.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>零速钳位功能选择</div><table><tr><td>0</td><td>零速嵌位信号依据Pn300 3的设定;有效后,强制性地速度指令置于0;</td></tr><tr><td>1</td><td>零速嵌位信号依据 Pn300 3 的设定有效后,强制性地速度指令置于0;且当电机实际速度变为Pn316 (零速嵌位等级)以下后切换到位置控制,并在该位置伺服锁定。当零速嵌位信号无效或者控制模式切换了 , 则退出此零速嵌位状态;</td></tr><tr><td>2</td><td>零速嵌位信号依据Pn300.3 的设定; 有效后,以 Pn522的减速度停止;且当电机实际速度变为Pn316(零速嵌位等级) 以下后切换到位置控制,并在该位置伺服锁定 。当零速嵌位信号无效或者控制模式切换了,则退出此零速嵌位状态 。此种停止方式只适合Pn300 0=0。</td></tr></table><div><div>内部接点速度 $\overline{\text{INSPD2}}=\text{INSPD1}=\text{INSPD0}=0$ 的指令源选择</div><table><tr><td>0</td><td>指令源为Pn307 参数数值</td></tr><tr><td>1</td><td>指令源为外部模拟量输入</td></tr></table><div>保留</div><div>保留</div></div></div></div></div></div>						0	零速嵌位信号依据Pn300 3的设定;有效后,强制性地速度指令置于0;	1	零速嵌位信号依据 Pn300 3 的设定有效后,强制性地速度指令置于0;且当电机实际速度变为Pn316 (零速嵌位等级)以下后切换到位置控制,并在该位置伺服锁定。当零速嵌位信号无效或者控制模式切换了 , 则退出此零速嵌位状态;	2	零速嵌位信号依据Pn300.3 的设定; 有效后,以 Pn522的减速度停止;且当电机实际速度变为Pn316(零速嵌位等级) 以下后切换到位置控制,并在该位置伺服锁定 。当零速嵌位信号无效或者控制模式切换了,则退出此零速嵌位状态 。此种停止方式只适合Pn300 0=0。	0	指令源为Pn307 参数数值	1	指令源为外部模拟量输入
	0	零速嵌位信号依据Pn300 3的设定;有效后,强制性地速度指令置于0;														
	1	零速嵌位信号依据 Pn300 3 的设定有效后,强制性地速度指令置于0;且当电机实际速度变为Pn316 (零速嵌位等级)以下后切换到位置控制,并在该位置伺服锁定。当零速嵌位信号无效或者控制模式切换了 , 则退出此零速嵌位状态;														
	2	零速嵌位信号依据Pn300.3 的设定; 有效后,以 Pn522的减速度停止;且当电机实际速度变为Pn316(零速嵌位等级) 以下后切换到位置控制,并在该位置伺服锁定 。当零速嵌位信号无效或者控制模式切换了,则退出此零速嵌位状态 。此种停止方式只适合Pn300 0=0。														
	0	指令源为Pn307 参数数值														
	1	指令源为外部模拟量输入														
Pn316	零速嵌位等级	1~2000	rpm	30	立即											
Pn317	保留															
Pn318	保留															
Pn400	转矩指令输入增益	10~1000	0.1V/额定扭矩	30	立即											
Pn401	转矩输入滤波时间常数	0~1000	0.1ms	0	立即											
Pn402	正转侧转矩限制	0~300	1%	250	立即											
Pn403	反转侧转矩限制	0~300	1%	250	立即											
Pn404	正转侧外部转矩限制	0~100	1%	100	立即											
Pn405	反转侧外部转矩限制	0~100	1%	100	立即											
Pn406	紧急停止转矩限制	0~300	1%	250	立即											
Pn407	转矩控制时的速度限制	0~5000	1 min-1	1500	立即											
Pn408	保留															
Pn409	转矩到达门限	0~100	1%	2	立即											
	在转矩控制下,当转矩超过此数值后,输出信号“速度一致 (VCMP)/转矩到达信号”有效。															
Pn410	第 1 段陷波滤波器频率	50~2000	1 Hz	2000	立即											
Pn411	第 1 段陷波滤波器衰减率	0~32	db	0	立即											
Pn412	第 2 段陷波滤波器频率	50~2000	1 Hz	2000	立即											
Pn413	第 2 段陷波滤波器衰减率	0~32	db	0	立即											
Pn414	内部转矩寄存器 0	-3000~3000	1%	0	立即											
	在转矩控制下,当外部输入 IO 信号选择“内部转矩选择 0 (INTor0)”或者“内部转矩选择 0 (INTor0)”,且此两个信号不同时无效时,选择内部转矩寄存器模式。当 Pn016.3=1 (0.1 当量) 时,此参数单位为 0.1%,即当 Pn414=100 时,对应内部转矩为额定的 10%。															
	INTor1	INTor0	转矩控制指令													
	无效	无效	外部模拟量指令													
	无效	有效	内部转矩寄存器 0													

参数号	名称			设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考							
	有效	无效	内部转矩寄存器 1												
	有效	有效	内部转矩寄存器 2												
Pn415	内部转矩寄存器 1			-3000~3000	1%	0	立即								
Pn416	内部转矩寄存器 2			-3000~3000	1%	0	立即								
Pn417	保留														
Pn418	转矩控制基本功能开关 1			d.0000~0011		d.0000	立即								
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div><div>转矩模式下的限速时的减速控制</div><table><tr><td>0</td><td>限速时无加减速控制</td></tr><tr><td>1</td><td>转矩控制下，速度限速时以Pn522 进行减速控制</td></tr></table></div><div><div>转矩补偿功能</div><table><tr><td>0</td><td>无转矩补偿</td></tr><tr><td>1</td><td>在位置或速度控制下，可补偿转矩。补偿命令值与转矩命令输入一致（模拟量输入或者内部转矩寄存器 Pn414~Pn416）</td></tr></table></div><div>保留</div><div>保留</div></div>								0	限速时无加减速控制	1	转矩控制下，速度限速时以Pn522 进行减速控制	0	无转矩补偿	1
0	限速时无加减速控制														
1	转矩控制下，速度限速时以Pn522 进行减速控制														
0	无转矩补偿														
1	在位置或速度控制下，可补偿转矩。补偿命令值与转矩命令输入一致（模拟量输入或者内部转矩寄存器 Pn414~Pn416）														
Pn500	端口 DI1 输入信号选择			0~31		0	立即								
	<div>【0】伺服使能（S-ON）</div> <div>【1】控制模式切换（C-MODE）</div> <div>【2】正向驱动禁止（POT）</div> <div>【3】负向驱动禁止（NOT）</div> <div>【4】偏差计数器清除（CLR）</div> <div>【5】报警清除（A-RST）</div> <div>【6】脉冲输入禁止（INHIBIT）</div> <div>【7】零速箝位（ZEROSPD）</div> <div>【8】正向转矩限制（PCL）</div> <div>【9】负向转矩限制（NCL）</div> <div>【10】增益切换（GAIN）</div> <div>【11】原点信号（ZPS）</div> <div>【12】内部位置和速度控制下的取反信号（CMDINV）</div> <div>【13】指令分频倍频切换 0（DIV0）</div> <div>【14】指令分频倍频切换 1（DIV1）</div> <div>【15】内部指令速度选择 0（INSPD0）</div> <div>【16】内部指令速度选择 1（INSPD1）</div> <div>【17】内部指令速度选择 2（INSPD2）</div> <div>【18】内部位置选择 0（INPOS0）</div> <div>【19】内部位置选择 1（INPOS1）</div> <div>【20】内部位置选择 2（INPOS2）</div> <div>【21】内部位置选择 3（INPOS3）</div>														

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
	【22】内部位置触发（PTRG） 【23】内部位置控制下正向 JOG 运行（P-POS） 【24】内部位置控制下反向 JOG 运行（N-POS） 【25】内部位置控制下回零启动（SHOME） 【26】内部位置控制下停止信号（PZERO） 【28】内部转矩选择 0（INTor0） 【29】内部转矩选择 1（INTor1） 【30】内部位置控制下增量\绝对值运行方式选择（Pnbs） 【其他】无效					
Pn501	端口 DI2 输入信号选择 同 Pn500	0～31		1	立即	
Pn502	端口 DI3 输入信号选择 同 Pn500	0～31		2	立即	
Pn503	端口 DI4 输入信号选择 同 Pn500	0～31		3	立即	
Pn504	端口 DI5 输入信号选择 同 Pn500	0～31		4	立即	
Pn505	端口 DI6 输入信号选择 同 Pn500	0～31		5	立即	
Pn506	端口 DI7 输入信号选择 同 Pn500	0～31		6	立即	
Pn507	端口 DI8 输入信号选择 同 Pn500	0～31		7	立即	
Pn508	输入信号形态选择 1	b.0000~1111		b.0000	立即	
	<div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b.<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>DI 1 输入信号形态选择</div><div><div>0</div><div>信号L 电平有效（光耦导通）</div></div><div><div>1</div><div>信号H 电平有效（光耦不导通）</div></div></div><div><div>DI 2 输入信号形态选择</div><div><div>0</div><div>信号L 电平有效（光耦导通）</div></div><div><div>1</div><div>信号H 电平有效（光耦不导通）</div></div></div><div><div>DI 3 输入信号形态选择</div><div><div>0</div><div>信号L 电平有效（光耦导通）</div></div><div><div>1</div><div>信号H 电平有效（光耦不导通）</div></div></div><div><div>DI 4 输入信号形态选择</div><div><div>0</div><div>信号L 电平有效（光耦导通）</div></div><div><div>1</div><div>信号H 电平有效（光耦不导通）</div></div></div></div></div><div>备注：通过通讯修改 Pn508（地址为 01FC H）时，数据采取 16 进制写入，例如：b.1111=(0x1111)H=16³+16²+16¹+16⁰;</div></div>					
Pn509	输入信号形态选择 2	b.0000~1111		b.0000	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
	第3位 第2位 第1位 第0位 b. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
	DI 5 输入信号形态选择					
	0 信号L 电平有效（光耦导通）					
	1 信号H 电平有效（光耦不导通）					
	DI 6 输入信号形态选择					
	0 信号L 电平有效（光耦导通）					
	1 信号H 电平有效（光耦不导通）					
	DI 7 输入信号形态选择					
	0 信号L 电平有效（光耦导通）					
	1 信号H 电平有效（光耦不导通）					
DI 8 输入信号形态选择						
0 信号L 电平有效（光耦导通）						
1 信号H 电平有效（光耦不导通）						
备注：通过通讯修改 Pn509（地址为 01FD H）时，数据采取 16 进制写入，例如：b.1111=(0x1111)H=16 ³ +16 ² +16 ¹ +16 ⁰ ;						
Pn510	输出信号形态选择 （除报警引脚 CN2-31、CN2-32(ALM+, ALM-)外，所有输出引脚可通过参数设定来分配信号。）	h.0000~DDD D		h.3210	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考																																							
	第3位 第2位 第1位 第0位 h. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<div>DO 1 输出信号选择</div> <table><tr><td>0</td><td>报警信号输出（ALM）</td></tr><tr><td>1</td><td>定位完成（COIN）：位置偏差脉冲小于Pn 525</td></tr><tr><td>2</td><td>Z 脉冲集电极信号(CZ)：编码器原点信号输出 ,Pn003.3 可取反,Pn201.3 可拓宽</td></tr><tr><td>3</td><td>外部制动器解除信号（BK）：根据需要调整 Pn518</td></tr><tr><td>4</td><td>伺服准备好（S-RDY）：伺服检测无报警此信号有效</td></tr><tr><td>5</td><td>速度一致输出（VCMP）：速度误差小于 Pn517 此信号有效</td></tr><tr><td>6</td><td>电机旋转检出（TGON）：电机转速超过 Pn516 此信号有效</td></tr><tr><td>7</td><td>转矩限制中信号（TLC）：负载转矩达到 Pn402或Pn403 转矩限制值</td></tr><tr><td>8</td><td>零速检 出信号（ZSP）：电机转速小于 Pn515 此信号有效</td></tr><tr><td>9</td><td>警告输出（WARN）</td></tr><tr><td>A</td><td>内部位置控制下， 原点回归完成信号（HOME）</td></tr><tr><td>B</td><td>内部位置控制下， 位置命令完成信号（CMD-OK）</td></tr><tr><td>C</td><td>内部位置控制下， 定位及命令完成信号（MC-OK）</td></tr><tr><td>D</td><td>转矩到达（TREACH）：负载转矩超过Pn404 数值</td></tr></table> <div>DO 2 输出信号选择</div> <table><tr><td>0~D</td><td>与 DO 1 信号分配相同</td></tr></table> <div>DO 3 输出信号选择</div> <table><tr><td>0~D</td><td>与 DO 1 信号分配相同</td></tr></table> <div>DO 4 输出信号选择</div> <table><tr><td>0~D</td><td>与 DO 1 信号分配相同</td></tr></table>					0	报警信号输出（ALM）	1	定位完成（COIN）：位置偏差脉冲小于Pn 525	2	Z 脉冲集电极信号(CZ)：编码器原点信号输出 ,Pn003.3 可取反,Pn201.3 可拓宽	3	外部制动器解除信号（BK）：根据需要调整 Pn518	4	伺服准备好（S-RDY）：伺服检测无报警此信号有效	5	速度一致输出（VCMP）：速度误差小于 Pn517 此信号有效	6	电机旋转检出（TGON）：电机转速超过 Pn516 此信号有效	7	转矩限制中信号（TLC）：负载转矩达到 Pn402或Pn403 转矩限制值	8	零速检 出信号（ZSP）：电机转速小于 Pn515 此信号有效	9	警告输出（WARN）	A	内部位置控制下， 原点回归完成信号（HOME）	B	内部位置控制下， 位置命令完成信号（CMD-OK）	C	内部位置控制下， 定位及命令完成信号（MC-OK）	D	转矩到达（TREACH）：负载转矩超过Pn404 数值	0~D	与 DO 1 信号分配相同	0~D	与 DO 1 信号分配相同	0~D	与 DO 1 信号分配相同					
	0	报警信号输出（ALM）																																											
	1	定位完成（COIN）：位置偏差脉冲小于Pn 525																																											
	2	Z 脉冲集电极信号(CZ)：编码器原点信号输出 ,Pn003.3 可取反,Pn201.3 可拓宽																																											
	3	外部制动器解除信号（BK）：根据需要调整 Pn518																																											
	4	伺服准备好（S-RDY）：伺服检测无报警此信号有效																																											
	5	速度一致输出（VCMP）：速度误差小于 Pn517 此信号有效																																											
	6	电机旋转检出（TGON）：电机转速超过 Pn516 此信号有效																																											
	7	转矩限制中信号（TLC）：负载转矩达到 Pn402或Pn403 转矩限制值																																											
	8	零速检 出信号（ZSP）：电机转速小于 Pn515 此信号有效																																											
9	警告输出（WARN）																																												
A	内部位置控制下， 原点回归完成信号（HOME）																																												
B	内部位置控制下， 位置命令完成信号（CMD-OK）																																												
C	内部位置控制下， 定位及命令完成信号（MC-OK）																																												
D	转矩到达（TREACH）：负载转矩超过Pn404 数值																																												
0~D	与 DO 1 信号分配相同																																												
0~D	与 DO 1 信号分配相同																																												
0~D	与 DO 1 信号分配相同																																												
Pn511	输出信号取反	b.0000~1111		b.0000	立即																																								
	第3位 第2位 第1位 第0位 b. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<div>DO 1 输出信号形态选择</div> <table><tr><td>0</td><td>ERR信号有效时（即报警时），对应输出光耦关断；无报警时，光耦导通。</td></tr><tr><td>1</td><td>ERR信号有效时（即报警时），对应输出光耦导通；无报警时，光耦关断。</td></tr></table> <div>DO 2 输出信号形态选择</div> <table><tr><td>0</td><td>DO2信号有效时，对应输出光耦导通；DO2信号无效时，光耦关断。</td></tr><tr><td>1</td><td>DO2信号有效时，对应输出光耦关断；DO2信号无效时，光耦导通。</td></tr></table> <div>DO 3 输出信号形态选择</div> <table><tr><td>0</td><td>DO3信号有效时，对应输出光耦导通；DO3信号无效时，光耦关断。</td></tr><tr><td>1</td><td>DO3信号有效时，对应输出光耦关断；DO3信号无效时，光耦导通。</td></tr></table> <div>DO 4 输出信号形态选择</div> <table><tr><td>0</td><td>DO4信号有效时，对应输出光耦导通；DO4信号无效时，光耦关断。</td></tr><tr><td>1</td><td>DO4信号有效时，对应输出光耦关断；DO4信号无效时，光耦导通。</td></tr></table>					0	ERR信号有效时（即报警时），对应输出光耦关断；无报警时，光耦导通。	1	ERR信号有效时（即报警时），对应输出光耦导通；无报警时，光耦关断。	0	DO2信号有效时，对应输出光耦导通；DO2信号无效时，光耦关断。	1	DO2信号有效时，对应输出光耦关断；DO2信号无效时，光耦导通。	0	DO3信号有效时，对应输出光耦导通；DO3信号无效时，光耦关断。	1	DO3信号有效时，对应输出光耦关断；DO3信号无效时，光耦导通。	0	DO4信号有效时，对应输出光耦导通；DO4信号无效时，光耦关断。	1	DO4信号有效时，对应输出光耦关断；DO4信号无效时，光耦导通。																							
	0	ERR信号有效时（即报警时），对应输出光耦关断；无报警时，光耦导通。																																											
	1	ERR信号有效时（即报警时），对应输出光耦导通；无报警时，光耦关断。																																											
	0	DO2信号有效时，对应输出光耦导通；DO2信号无效时，光耦关断。																																											
	1	DO2信号有效时，对应输出光耦关断；DO2信号无效时，光耦导通。																																											
	0	DO3信号有效时，对应输出光耦导通；DO3信号无效时，光耦关断。																																											
	1	DO3信号有效时，对应输出光耦关断；DO3信号无效时，光耦导通。																																											
	0	DO4信号有效时，对应输出光耦导通；DO4信号无效时，光耦关断。																																											
	1	DO4信号有效时，对应输出光耦关断；DO4信号无效时，光耦导通。																																											

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
Pn512	输入信号滤波时间	1～1000	1ms	10	立即	
Pn513	串行编码器通讯报警时间	1～100	0.1ms	5	立即	
Pn514	保留					
Pn515	零位固定值	0～3000	1 min-1	10	立即	
Pn516	旋转检出值	1～3000	1 min-1	20	立即	
Pn517	同速信号检出宽度	1～100	1 min-1	10	立即	
Pn518	制动器指令—伺服 OFF 延迟时间	0～500	1 ms	100	立即	
Pn519	制动器指令动作速度限制值	0～1000	1 min-1	100	立即	
Pn520	伺服 OFF—制动器指令等待时间	100～1000	1 ms	500	立即	
Pn521	瞬间停电保持时间	40～800	1ms	60	立即	
Pn522	伺服 OFF 停止减速度 此参数设置为 1000 表示停止时电机从 1000rpm 减速到 0rpm 所用时间为 1000ms；设置为 200 表示停止时电机从 2000rpm 减速到 0rpm 所用时间为 200ms*2=400ms	0～5000	1ms	100	立即	
Pn523	伺服 OFF 停止门限	20～2000	rpm	50	立即	
Pn525	定位完成宽度	0~65535	pulse	10	立即	
Pn526	NEAR 信号宽度	0~65535	4pulse	100	立即	
Pn527	伺服 ON 时位置偏差过大警告值（WARN）	1~65535	0.01r	200	立即	
	单位为伺服电机 0.01 圈。根据编码器分辨率的不同而不同，例如，编码器为 5000ppr 的编码器（分辨率为 5000*4），则单位为 5000*4*0.01=200pulse，当警告值设定为 200 时，位置偏差过大警告值为 200*200=40000 个 pulse					
Pn528	伺服 ON 时位置偏差过大报警值（ERR） 同上	1~65535	0.01r	500	立即	
Pn529	速度偏差报警检测时间	20~2000	1ms	300	立即	
Pn530	速度偏差报警门限等级	0～10		5	立即	
	如果速度偏差超过此门限，则出现 E.28（速度偏差过大保护）。 设定值为 10 时，未检测速度偏差过大保护。					
Pn531	过载警告值	5~100	%	50	立即	
Pn532	速度增量门限	0~1000	Rpm	0	立即	
Pn533	报警清除输入设定	0~3		0	立即	
Pn534	主电源关闭检测时间	100～2000	1ms	100	立即	
	在主电源断路状态持续时，设置检测断路所需的时间。 设置 2000 时，主电源关闭检测为无效。					
Pn535	特殊控制开关 1	b.0000~1111		b.0000	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考																
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>ADC 检测</div><table><tr><td>0</td><td>上电 ADC 检测。</td></tr><tr><td>1</td><td>上电后 ADC 不检测。</td></tr></table><div>转矩处理</div><table><tr><td>0</td><td>转矩无处理</td></tr><tr><td>1</td><td>停止时转矩限制为Pn404、Pn405</td></tr></table><div>保留</div><div>保留</div></div></div></div>						0	上电 ADC 检测。	1	上电后 ADC 不检测。	0	转矩无处理	1	停止时转矩限制为Pn404、Pn405								
	0	上电 ADC 检测。																				
	1	上电后 ADC 不检测。																				
	0	转矩无处理																				
	1	停止时转矩限制为Pn404、Pn405																				
	Pn536	泵升处理高压补偿	-20~20	V	-5	立即																
	Pn537	外部再生电阻阻值	5~200	Ohm	30	重新上电																
	Pn538	外部再生电阻容量	20~3000	Watt	60	重新上电																
	Pn542	泵升处理低压补偿	-20~20	V	5	立即																
	Pn543	IGBT 温度补偿 具备 IGBT 温度采样的驱动器温度校正幅值。	-20~20	℃	0	立即																
Pn544	动态制动（DB 制动）打开时间 具备动态制动功能的驱动器动态制动器打开时间	0~1000	0.1ms	500	立即																	
Pn545	伺服准备时间	0~1000	ms	10	立即																	
Pn700	内部位置模式开关 1	h.0000~FF22		h.1002	立即																	
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>h. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div>位置换步方式</div><table><tr><td>0</td><td>外部IO信号（INPOS）选择位置段，外部IO信号（PTRG）触发运动</td></tr><tr><td>1</td><td>外部IO信号（PTRG）触发运动，位置段循环运行</td></tr><tr><td>2</td><td>内部定时循环运行位置段</td></tr></table><div>位置运行方式</div><table><tr><td>0</td><td>增量位置</td></tr><tr><td>1</td><td>绝对位置</td></tr><tr><td>2</td><td>使用外部IO（Pabs）选择增量位置运行方式或者绝对位置运行方式</td></tr></table><div>循环运行位置起点</div><table><tr><td>0~F</td><td>选择位置起点</td></tr></table><div>循环运行位置终点</div><table><tr><td>0~F</td><td>选择位置终点</td></tr></table></div></div></div>						0	外部IO信号（INPOS）选择位置段，外部IO信号（PTRG）触发运动	1	外部IO信号（PTRG）触发运动，位置段循环运行	2	内部定时循环运行位置段	0	增量位置	1	绝对位置	2	使用外部IO（Pabs）选择增量位置运行方式或者绝对位置运行方式	0~F	选择位置起点	0~F	选择位置终点
	0	外部IO信号（INPOS）选择位置段，外部IO信号（PTRG）触发运动																				
	1	外部IO信号（PTRG）触发运动，位置段循环运行																				
	2	内部定时循环运行位置段																				
	0	增量位置																				
	1	绝对位置																				
	2	使用外部IO（Pabs）选择增量位置运行方式或者绝对位置运行方式																				
	0~F	选择位置起点																				
	0~F	选择位置终点																				
	Pn701	内部位置 0 低 16 位	h.0000~FFFF	pulse	h.4E20	立即																
Pn702	内部位置 0 高 16 位	h.0000~FFFF		h.0000	立即																	
Pn703	内部位置 1 低 16 位	h.0000~FFFF	pulse	h.9C40	立即																	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考
Pn704	内部位置 1 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0000	立即	
Pn705	内部位置 2 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.EA60	立即	
Pn706	内部位置 2 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0000	立即	
Pn707	内部位置 3 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.3880	立即	
Pn708	内部位置 3 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0001	立即	
Pn709	内部位置 4 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.86A0	立即	
Pn710	内部位置 4 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0001	立即	
Pn711	内部位置 5 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.D4C0	立即	
Pn712	内部位置 5 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0001	立即	
Pn713	内部位置 6 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.22E0	立即	
Pn714	内部位置 6 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0002	立即	
Pn715	内部位置 7 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.7100	立即	
Pn716	内部位置 7 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0002	立即	
Pn717	内部位置 8 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.BF20	立即	
Pn718	内部位置 8 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0002	立即	
Pn719	内部位置 9 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.0D40	立即	
Pn720	内部位置 9 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0003	立即	
Pn721	内部位置 10 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.5B60	立即	
Pn722	内部位置 10 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0003	立即	
Pn723	内部位置 11 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.A980	立即	
Pn724	内部位置 11 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0003	立即	
Pn725	内部位置 12 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.F7A0	立即	
Pn726	内部位置 12 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0003	立即	
Pn727	内部位置 13 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.45C0	立即	
Pn728	内部位置 13 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0004	立即	
Pn729	内部位置 14 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.93E0	立即	
Pn730	内部位置 14 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0004	立即	
Pn731	内部位置 15 低 16 位	h.0000～FFFF	pulse	h.E200	立即	
Pn732	内部位置 15 高 16 位	h.0000～FFFF		h.0004	立即	
Pn733	内部位置 0 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn734	内部位置 1 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn735	内部位置 2 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn736	内部位置 3 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn737	内部位置 4 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn738	内部位置 5 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn739	内部位置 6 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn740	内部位置 7 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn741	内部位置 8 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn742	内部位置 9 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn743	内部位置 10 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn744	内部位置 11 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn745	内部位置 12 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	
Pn746	内部位置 13 速度	0~5000	1 min-1	100	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考						
Pn747	内部位置 14 速度	0~5000	1 min-1	100	立即							
Pn748	内部位置 15 速度	0~5000	1 min-1	100	立即							
Pn749	内部位置 0 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn750	内部位置 1 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn751	内部位置 2 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn752	内部位置 3 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn753	内部位置 4 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn754	内部位置 5 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn755	内部位置 6 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn756	内部位置 7 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn757	内部位置 8 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn758	内部位置 9 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn759	内部位置 10 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn760	内部位置 11 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn761	内部位置 12 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn762	内部位置 13 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn763	内部位置 14 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn764	内部位置 15 加减速时间参数	0~500	ms	0	立即							
Pn765	内部位置停止时间	0~65535	ms	100	立即							
Pn766	位置示教低 16 位	h.0000~FFFF	pulse	0	立即							
Pn767	位置示教高 16 位	h.0000~FFFF		0	立即							
Pn768	位置控制下 JOG 速度	0~5000	rpm	100	立即							
Pn769	内部位置增量绝对方式选择	0~65535	--	0	立即							
	<div>16 段位置，以二进制表示对应关系如下：</div> <div><div><div>位置段15</div><div>位置段14</div><div>...</div><div>位置段2</div><div>位置段1</div><div>位置段0</div></div><table><tr><td>BIT15</td><td>BIT14</td><td></td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr></table></div> <div>当对应的 BIT 为 0，则此段为增量运行方式；当对应的 BIT 为 1，则此段为绝对运行方式。</div> <div>如此参数 Pn769=4，对应二进制表示应为 0000,0000,0000,0100，只有 BIT2 为 1，则位置段 2 运行为绝对方式，其他的段都为增量方式运行。</div> <div>注意：</div> <div>1、使用此参数时，需 Pn700.1=0，且不使用外部 IO 端口 Pnbs 信号（IO 信号选择为 30：内部位置控制下增量\绝对值运行方式选择（Pnbs））；</div>						BIT15	BIT14		BIT2	BIT1	BIT0
BIT15	BIT14		BIT2	BIT1	BIT0							
Pn770	内部位置模式开关 2	b.0000~1111		b.0000	立即							

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考		
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>触发信号选择</div><div><div>0</div><div>使用外部信号TRG 触发运行。</div></div><div><div>1</div><div>位置选择信号（INPOS0、INPOS1、INPOS2、INPOS3） 发生了变化就触发运行</div></div></div><div><div>触发时序选择</div><div><div>0</div><div>在当前段运行位置完成后（CMD-OK 信号有效），才接收新的触发信号。</div></div><div><div>1</div><div>在当前段运行位置未完成，也可接收新的下一位置触发信号。</div></div></div><div><div>PZERO 信号功能</div><div><div>0</div><div>运行停止。在回零或位置节点下，此信号有效后将立即停止运行。</div></div><div><div>1</div><div>暂停。在回零或位置节点下，此信号有效后将暂停运行，此信号无效后继续运行</div></div></div><div><div>软件限位使能</div><div><div>0</div><div>软件限位不使能。</div></div><div><div>1</div><div>软件限位使能。Pn756、Pn757 为正限位距离，Pn758、Pn759为负限位距离</div></div></div></div></div></div>							
	Pn771	内部位置模式开关 3	d.0000～1131		b.0000	立即		
		<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>d.<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>回零方向旋转</div><div><div>0</div><div>正方向回零</div></div><div><div>1</div><div>反方向回零</div></div></div><div><div>回零方式选择</div><div><div>0</div><div>碰到原点开关后，返回运行，寻找Z脉冲</div></div><div><div>1</div><div>碰到原点开关后，不返回运行，寻找Z脉冲</div></div><div><div>2</div><div>碰到原点开关后，返回运行，不寻找Z脉冲</div></div><div><div>3</div><div>碰到原点开关后，不返回运行，不寻找Z脉冲</div></div></div><div><div>回零完成操作</div><div><div>0</div><div>回零完成后，清除所有位置数据</div></div><div><div>1</div><div>回零完成后，不清除所有位置数据</div></div></div><div><div>回零信号选择</div><div><div>0</div><div>以外部输入的零位信号ZPS作为零位信号</div></div><div><div>1</div><div>不使用外部零位信号，以电机Z脉冲信号作为原点信号。</div></div></div></div></div></div>						
		Pn772	内部位置模式开关 4	b.0000～1111		b.0000	立即	

参数号	名称	设定范围	单位	出厂值	生效时间	参考		
	<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>绝对位置控制下的计算方式</div><div><div>0</div><div>以实际反馈位置计算</div></div><div><div>1</div><div>以给定位置计算</div></div></div><div>保留</div><div><div>通讯位置反馈是否使用电子齿轮</div><div><div>0</div><div>通讯位置反馈(0x0783, 0x0784)数据为电子齿轮后的数据</div></div><div><div>1</div><div>通讯位置反馈(0x0783, 0x0784)数据为电机反馈数据, 与dP001\dP002的组合相同</div></div></div><div><div>高低字交换</div><div><div>0</div><div>与说明一致, 32位数据不取反</div></div><div><div>1</div><div>说明书值32位数据取反</div></div></div></div></div></div>							
	Pn773	内部位置模式开关 5	b.0000~1111		b.0000	立即		
		<div><div><div>第3位 第2位 第1位 第0位</div><div>b. <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>清零CLR信号操作</div><div><div>0</div><div>CLR信号后, 只清除位置偏差数据</div></div><div><div>1</div><div>CLR信号后, 各种控制模式下都清除所有位置数据</div></div></div><div><div>回零限位功能</div><div><div>0</div><div>回零限位功能有效</div></div><div><div>1</div><div>回零限位功能无效, 碰到限位后反向运行找原点。回零完成后, 限位功能有效。</div></div></div><div>保留</div><div>保留</div></div></div></div>						
		Pn774	保留					
		Pn775	回零速度 1 (未碰到原点信号前的速度)	0~3000	Rpm	500	立即	
		Pn776	回零速度 2 (碰到原点信号后的速度)	0~500	Rpm	30	立即	
		Pn777	原点偏移量低 16 位	h.0000~FFFF	Pulse	0	立即	
		Pn778	原点偏移量高 16 位	h.0000~1FFF		0	立即	
		Pn779	正向软限位低 16 位数据	h.0000~FFFF	Pulse	h.0000	立即	
		Pn780	正向软限位高 16 位数据	h.0000~FFFF		h.1000	立即	
Pn781		负向软限位低 16 位数据	h.0000~FFFF	Pulse	h.0000	立即		
Pn782		负向软限位高 16 位数据	h.0000~FFFF		h.E000	立即		